NAF Vurdering av unormal slitasje

Reg. nr.
EE43261

Bilmodell
Volkswagen ID.4 GTX 220 KW

Test utført
26.10.2026

Kilometerstand
169 703 km

Frist for neste EU-kontroll
02.09.2028

Se alle spesifikasjoner

Registreringsnr.
EE43261

Understellsnr.
WVGZZZE2ZNP061464

Km.stand
169703

Bilmerke
Volkswagen

Modell
ID.4 GTX 220 KW

Type
E2

Motorstørrelse
cm3

Motoreffekt
80,00 kW

Girtype
Automat

Aksler i drift
2

Drivstofftype
Elektrisk

Kjøretøygruppe
101

Bruktimportert
Nei

Registreringsår
2022

Første gang reg. i Norge
29.08.2022



Om testen

NAFs Vurdering av unormal slitasje (VUS) benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje samt manglende vedlikehold og manglende utstyr skal dokumenteres.

Vurderingen skal anmerke og prise unormal slitasje, manglende vedlikehold og manglende utstyr i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjøre-lengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.

For å sikre en objektiv og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier.

Resultatet av vurderingen vil danne grunnlag for videre saksbehandling. Det vil være avtalen mellom leverandør/restverdigarantist og leietager som er retningsgivende for det endelige slutt-oppgjøret.

Priser

Sum unormal slitasje: **kr 22 900,-**

Unormal slitasje Antall: 8
Punkter som anbefales utbedret

Kommentar Antall: 5
Informasjon og kommentarer

Verditrekk kr 22 900,-
Estimert reparasjonskostnad

Unormal slitasje: 8 punkter

Skjul bilder

Lys og signaler

8. Lys



Lys - original...



Lys - original...



Lys - original...



Lys - original...



Lys - original...



Lys - original...



Lys - original...



Lys - original...

Skadet lykteglass: — Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys, Tåkebaklys	**kr 6 700,-**
Krakelert lykteglass — Venstre baklys	**kr 3 400,-**
Sum for reparasjon av Lys og signaler	kr 10 100,-

Elektriske anlegg

37. Ladekabel elbil/hybrid

Måleverdier:

Antall ladekabler i bilen:	0 stk
Ladekabel mangler	*Prisgrunnlag mangler eller krever videre vurdering. Kostnader kan belastes senere.*
Sum for reparasjon av Elektriske anlegg	kr 0,-

Hjul, dekk, felg

41. Dekk



Dekk - original...



Dekk - original...



Dekk - original...



Dekk - original...

Måleverdier:

Mønsterdybde VF	3,30 mm
Mønsterdybde HF	3,40 mm
Mønsterdybde VB	6,00 mm
Mønsterdybde HB	6,10 mm
Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
Dekk er skjevslitt: — Høyre foran, Venstre foran	**kr 3 700,-**

43. Reservehjul / dekkreparasjonssett

Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	**kr 600,-**

Sum for reparasjon av Hjul, dekk, felg kr 4 300,-

Karosseri

65. Karosseri generelt



Karosseri generelt - original...



Karosseri generelt - original...

Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking — Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Tak, Høyre fordør **kr 1 900,-**

Sum for reparasjon av Karosseri kr 1 900,-

Sone 2 (høyre side)

90. Høyre fordør



Høyre fordør - original...



Høyre fordør - original...

Bulk(er) over 25mm/35mm — Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep) **kr 2 400,-**

Sum for reparasjon av Sone 2 (høyre side) kr 2 400,-

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)


98. Grill



Grill - original...

Sprukket/skadet plastdel — Skifte ferdig lakkert del **kr 1 000,-**

100. Tak

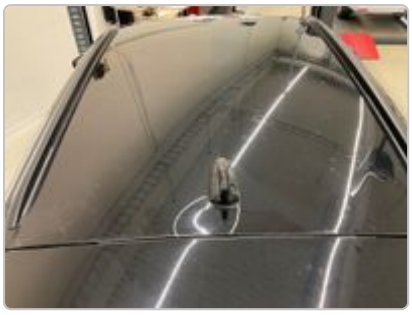

Tak - original...



Tak - original...

Bulk(er) uten lakkskade — Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep) **kr 3 200,-**

Sum for reparasjon av Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke) kr 4 200,-

Kommentar: 5 punkter

Drivverk

25. Differensial



Differensial - original...

Oljelekkasje/ svetting: — Bakre differensial

Karosseri

58. Siderute/bakrute

Skade på gummipakning: — Venstre bakre siderute, Høyre bakre siderute

65. Karosseri generelt



Karosseri generelt - original...



Karosseri generelt - original...

Bilen er helt eller delvis omlakkert

Interiør

73. Bilbelte

Slitt belte: — Venstre foran

74. Gulvmatter/-teppe

Små skader i gulvteppe: — Venstre foran