




FORD TRANSIT COURIER / JN8 75 HK MANUELL 2WD

 FT60059

 156 299 KM

 27.02.2018
 Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: WF0WXXTACWJL71367

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 30.09.2026

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.





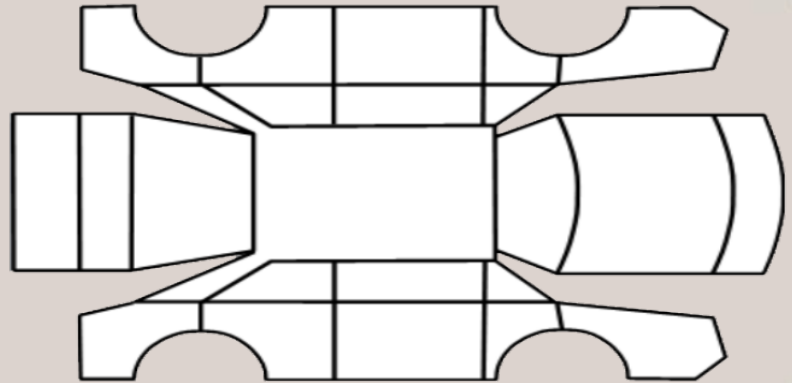















Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK  Anmerkninger se neste side

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1	Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler. Mangler plate under bil	3 000
1.2	Under bil	Rust. Anbefaler rust behandling under	
1.3	Dører	Skade. Skyvedør hs har revnet.	10 000
1.4	Skjermer	Ufagmessig utført arbeid. Justering av glippe mellom skjerm og dør begge sder	3 000
1.5	Skjermer	Plastinnerskjerm skadet. Sprukket	2 000
1.6	Speil	Speilhus skadet.	1 500
1.7	Dekk/Felger	Hjulkapsel skadet.	500
1.8	Frontvindu	Løst deksel vf	
Hjuloppheng/styring			
2.1	Retningsstabilitet/selvoppretting	Trekker til siden. Trenger forstillingskontroll	2 000
Gir og drivlinje			
3.1	Girkasse	Girkasse foring defekt	3 000
3.2	Differensial	Lekkasje simring. Svetter på simmring høyere foran	5 000
Interiør			
4.1	Dashbord	Løst deksel under hanskerom	500
4.2	Seter	Generelt mye bruksslitasje. Flekkete sete	1 500
4.3	Deksel	Slitt. Slitt og sprukket pedal gummi	1 500
Opplysninger/klargjøring			
5.1	Annet	Øvrige feil. Trenger service	8 000
			eks. mva
			41 500



1.2 Rust
Anbefaler rust behandling under



1.2 Rust
Anbefaler rust behandling under



1.2 Rust
Anbefaler rust behandling under



1.2 Rust
Anbefaler rust behandling under



1.2 Rust
Anbefaler rust behandling under




1.3 Skade
Skyvedør hs har revnet.



1.3 Skade
Skyvedør hs har revnet.



1.4 Ufagmessig utført arbeid
Justering av glippe mellom skjem og dør begge sder

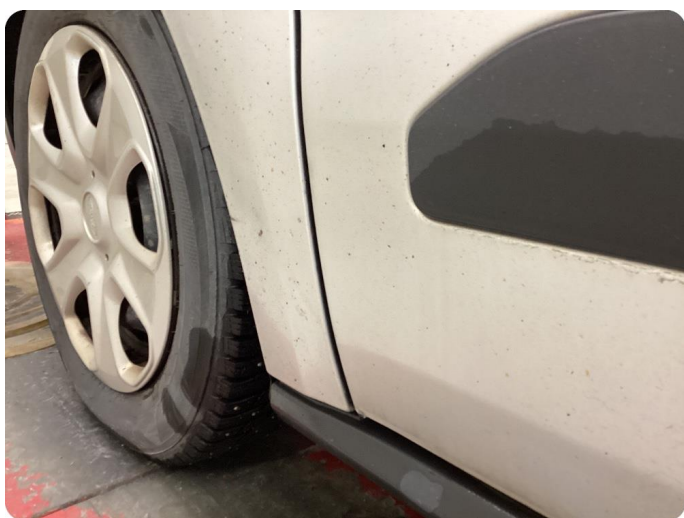

1.4 Ufagmessig utført arbeid
Justering av glippe mellom skjem og dør begge sder



1.5 Plastinnerskjerm skadet
Sprukket



1.6 Speilhus skadet



1.7 Hjul kapsel skadet



1.8 Øvrige feil
Løst deksel vf



3.1 Øvrige feil
Girkasse foring defekt



3.2 Lekkasje simring
Svetter på simmring høyere foran



4.1 Øvrige feil
Løst deksel under hanskerom



4.2 Generelt mye bruksslitasje
Flekkete sete



4.3 Slitt
Slitt og sprukket pedal gummi

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG	
---------------------------------	--

TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG	
-------------------------------	--

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	

	Venstre		Høyre	
	Ytre	Indre	Indre	Ytre
AKSEL 1	5,0			5,0
AKSEL 2	4,0			4,0

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-5	

	VENSTRE		Høyre	
	Ytre	Indre	Indre	Ytre
AKSEL 1	7,0			7,0
AKSEL 2	7,0			7,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK

Ikke kontrollert

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalthorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant