

6288765

NAF Vurdering av unormal slitasje

Testdato
13.05.2026

Kunde

Navn Autoplan AS
Medlemsnummer 91137554
Adresse Elgveien 2
Postnummer og -sted 2340 Løten
Telefon 62553910
Ekstern referanse EE93640/1988289



Kjøretøy

Bilmerke	Voyah	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	FREE	Motoreffekt	160 kW
Type	H97Z	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EE93640	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LDP95C960NE900032	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	86957	Bruktimportert	Nei
Farge	Grønn	Registreringsår	2022
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	29.12.2022
		Frist for neste EU kontroll	28.12.2026



Informasjon

NAFs Vurdering av unormal slitasje (VUS) benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje samt manglende vedlikehold og manglende utstyr skal dokumenteres.

Vurderingen skal anmerke og prise unormal slitasje, manglende vedlikehold og manglende utstyr i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjøre-lengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.

For å sikre en objektiv og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier.

Resultatet av vurderingen vil danne grunnlag for videre saksbehandling. Det vil være avtalen mellom leverandør/restverdigarantist og leietager som er retningsgivende for det endelige slutt-oppgjøret.



6288765

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
8.27	Lys	* Vann / kondens i lykt: Midtre baklampe i bakluke.	
31.7	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Dårlig viskerblad:	Venstre foran
42.4	Felg	Vesentlig riper / hakk:	Høyre foran
57.1	Frontrute	Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt. Vurdert fra førersetet: • Reparasjonsmetode:Skift	
59.3	Glasstak	* Riper i fremkalt glasstak.	
65.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
65.3		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Panser, Venstre A-stolpe
65.4		Fjerning av logo/dekor:	Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
73.3	Bilbelte	Slitt / skadet belte:	Venstre foran
78.8	Støtfanger foran	Lakkskade	Flekklakkere
79.6	Støtfanger bak	Sprukket/skadet plastdel	Skifte og lakkere
90.2	Høyre fordør	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)
92.2	Høyre bakdør	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre foran, Venstre foran
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
8.31	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre sideblinklys
45.29	Ekstra hjulsett	Dekk er noe skjevslitt	2 dekk
73.10	Bilbelte	Slitt belte:	Høyre foran
81.16	Venstre fordør	Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale	
102.16	Bakluke	Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Utvendig tilstand motor	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølesystem	Ikke tilgjengelig for kontroll



6288765

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/ annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
06.08.2025	59727
07.11.2024	30529

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6288765

Vurdering av unormal slitasje (VUS)

PRISSETTING

Unormal slitasje som avdekkes ved gjennomføring prises i henhold til NAFs definerte retningslinjer. Det vil si at NAF estimerer en påkost for utbedring av dokumentert skade. Prisene blir rundet til nærmeste 100 kr. Prisene er eks. mva.

For et begrenset antall av de vanligste skadene/manglene (f.eks. utvalgte komponenter og skader der alternative reparasjonsmetoder kan benyttes) danner NAFs fastpristabell grunnlag for prissettingen. Alle priser er basert på et gjennomsnitt iht. avvik, og/eller et utvalg bestående av standard komponenter/utstyr. Oppgitte priser kan derfor avvike i forhold til biltype, modell og type utstyr. Prisutregningen har et lavere presisjonsnivå enn skadetakst og kan derfor ikke uten videre sammenlignes.

Vurderingsdefinisjoner:

R = Reparasjon - vurderes som «unormalt», påkost fastsettes/beregnes etter gjeldende retningslinjer

O = Opplysning - vurderes som «normalt», ingen påkost

- = Reparasjon/feil vurdert som «unormalt» kan settes som ikke prissatt dersom pris ikke er tilgjengelig, eller må utredes nærmere, og vil vises uten pris i rapporten.

Priser

Sum unormal slitasje:	100 600,-
------------------------------	------------------



6288765

Detaljer

Punkt og beskrivelse	Pris eks. mva
Bremsebelegg , Slitt bremsebelegg, Venstre bak, Høyre bak	-
Lys, *, Vann / kondens i lykt: Midtre baklampe i bakluke. ,	29 200,-
Vindusvisker, spyler (foran/bak), Dårlig viskerblad: , Venstre foran	-
Felg, Vesentlig riper / hakk:, Høyre foran	3 400,-
Frontrute, Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt. Vurdert fra førerasetet: , • Reparasjonsmetode:, Skift ,	26 300,-
Glasstak, *, Riper i fremkalt glasstak. ,	-
Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakking,	1 800,-
Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking, Panser, Venstre A-stolpe	1 100,-
Fjerning av logo/dekor: , Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm	3 500,-
Bilbelte, Slitt / skadet belte: , Venstre foran	4 000,-
Støtfanger foran, Lakkskade, Flekkklakkere	4 900,-
Støtfanger bak, Sprukket/skadet plastdel, Skifte og lakkere	21 600,-
Høyre fordør, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)	2 400,-
Høyre bakdør, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)	2 400,-
Totalt verditrekk:	100 600,-



6288765

Prøvekjøring	Hjul, dekk, felg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 41 - Dekk ✓
Generell informasjon	42 - Felg R
3 - Service/ Dokum.	✓ 43 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
4 - Nøkler / Utstyr	✓ 44 - Hjullager ✓
Bremser	45 - Ekstra hjulsett O
5 - Bremsbelegg	46 - Hjul kapsler/navkopper ✓
6 - Bremseskiver	Styring
7 - Parkeringsbrems	47 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Lys og signaler	48 - Styresnekke, tannstang ✓
8 - Lys	49 - Styrestag/ledd ✓
9 - Markeringslys/-lykter	R 50 - Styreservo ✓
10 - Refleks	Hjuloppheng
11 - Varsellamper	✓ 51 - Støtdempere ✓
Motor	✓ 52 - Stabilisator ✓
15 - Motor virkemåte	53 - Fjærer / fjærbein ✓
16 - Utvendig tilstand motor	✓ 54 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
18 - Kjølesystem	55 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
20 - Motorfester	56 - Travers ✓
Drivverk	Karosseri
23 - Girkasse (automatisk)	57 - Frontrute R
26 - Drivaksler	✓ 58 - Siderute/bakrute ✓
Elektriske anlegg	✓ 59 - Glasstak R
27 - Elektrisk vindusheis	60 - Lås ✓
28 - Oppvarmet bakrute	61 - Underside ✓
29 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	62 - Understellsnummer ✓
30 - Radio	63 - Skilter ✓
31 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓ 64 - Tilhengerfeste ✓
33 - Instrumenter	R 65 - Karosseri generelt R
34 - Setevarmer	Interiør
35 - Tilhengerkontakt	✓ 66 - Dashbord / midtkonsoll ✓
37 - Ladekabel elbil/hybrid	✓ 67 - Luftdyse kupé ✓
38 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓ 68 - Taktrekk ✓
39 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓ 69 - Solskjerm ✓
40 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓ 70 - Innvendig speil ✓
	✓ 71 - Dørtrekk ✓
	72 - Seter ✓
	73 - Bilbelte R
	74 - Gulvmatter/-teppe ✓
	75 - Bagasjeromstildekning ✓



6288765

Interiør

76 - Interiør generelt	✓
77 - Varseltrekant	✓

Støtfangere

78 - Støtfanger foran	R
79 - Støtfanger bak	R

Sone 1 (venstre side)

80 - Venstre forskjerm	✓
81 - Venstre fordør	O
82 - Venstre speil	✓
83 - Venstre bakdør	✓
84 - Venstre bakskjerm	✓
85 - Venstre kanal	✓
86 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 2 (høyre side)

89 - Høyre forskjerm	✓
90 - Høyre fordør	R
91 - Høyre speil	✓
92 - Høyre bakdør	R
93 - Høyre bakskjerm	✓
94 - Høyre kanal	✓
95 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

98 - Grill	✓
99 - Panser	✓
100 - Tak	✓
102 - Bakluke	O

Sone 5 (entre, lasterom)

103 - Døråpning	✓
104 - Lasterom	✓



6288765

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	0,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,70 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,70 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	0,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	19,50 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	19,50 mm
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
37.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
41.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,10 mm
41.2		Mønsterdybde HF	6,70 mm
41.3		Mønsterdybde VB	6,70 mm
41.4		Mønsterdybde HB	6,20 mm
41.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
42.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
45.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
45.2		Mønsterdybde	3,00 mm
45.3		Mønsterdybde	4,70 mm
45.4		Mønsterdybde	5,50 mm
45.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
45.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6288765

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6288765

Bilder og vedlegg

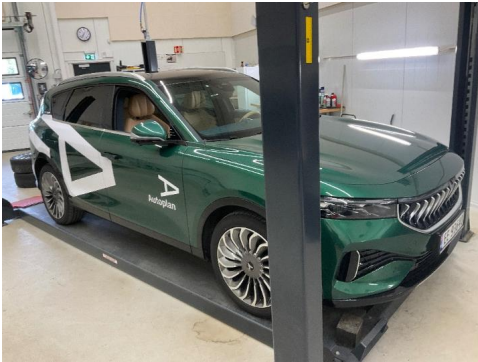

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

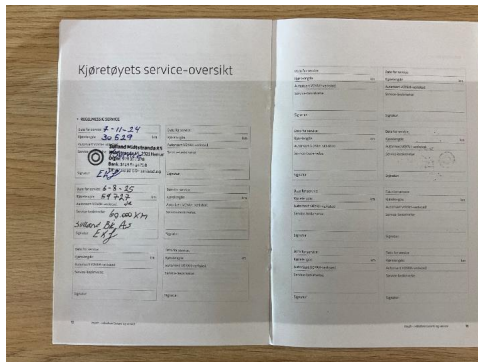

11. Generelt



12. Generelt



6288765

Bilder og vedlegg



13. Bilbelte



14. Bilbelte



15. Felg



16. Felg




17. Frontrute




18. Frontrute



19. Frontrute

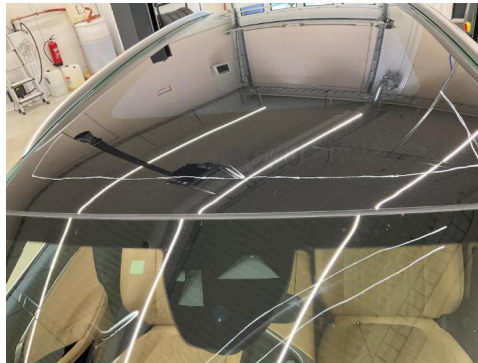


20. Glasstak

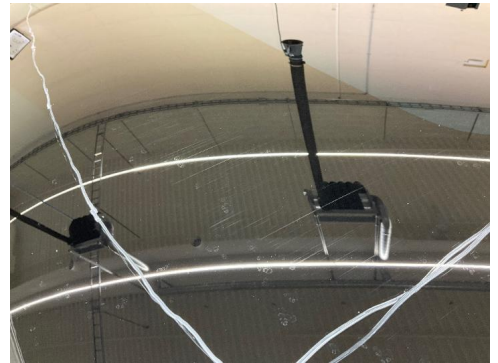

21. Glasstak



22. Glasstak

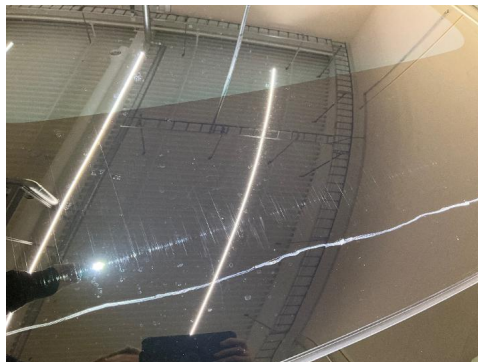

23. Glasstak




24. Høyre bakdør



6288765


Bilder og vedlegg

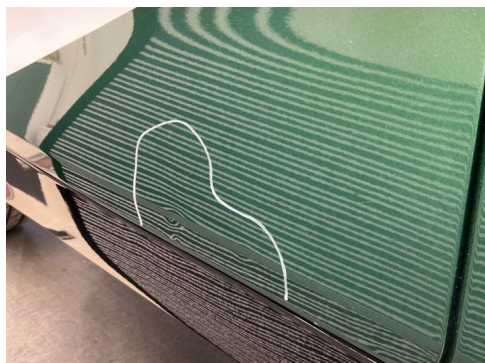

25. Høyre baddør




26. Høyre fordør

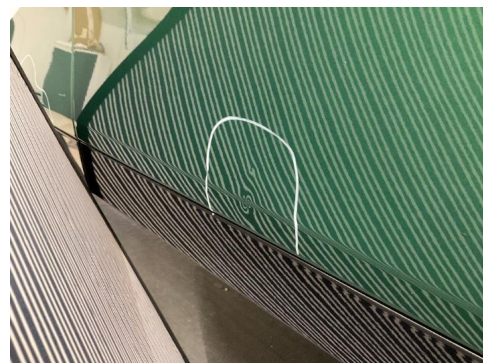

27. Høyre fordør



28. Karosseri generelt

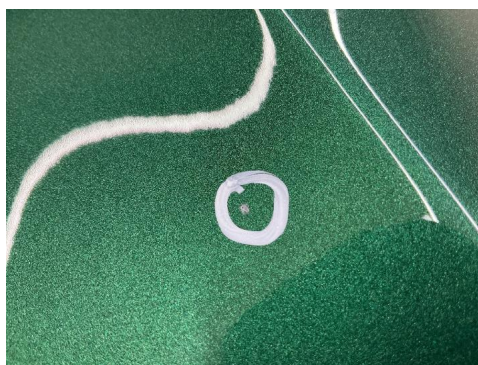

29. Karosseri generelt



30. Lys



31. Lys



32. Lys



33. Støtfanger bak



34. Støtfanger bak



35. Støtfanger foran



36. Støtfanger foran



6288765

Bilder og vedlegg



37. Støtfanger foran