



6242339

NAF Vurdering av unormal slitasje

Testdato
22.04.2026

Kunde

Navn Autoplan AS
Medlemsnummer 91137554
Adresse Elgveien 2
Postnummer og -sted 2340 Løten
Telefon 62553910
Ekstern referanse DR86545/1988289



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Berlingo	Motoreffekt	96 kW
Type	E	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR86545	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VR7EFYHZRLJ647537	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	76595	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	27.10.2020
		Frist for neste EU kontroll	26.10.2026



Informasjon

NAFs Vurdering av unormal slitasje (VUS) benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje samt manglende vedlikehold og manglende utstyr skal dokumenteres.

Vurderingen skal anmerke og prise unormal slitasje, manglende vedlikehold og manglende utstyr i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjøre-lengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.

For å sikre en objektiv og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier.

Resultatet av vurderingen vil danne grunnlag for videre saksbehandling. Det vil være avtalen mellom leverandør/restverdigarantist og leietager som er retningsgivende for det endelige slutt-oppgjøret.



6242339

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran
8.7	Lys	Kraketert lykteglass	Høyre baklys
45.16	Ekstra hjulsett	Skadet felg:	1 felg
46.3	Hjulkapsler/navkopper	Hjulkapsel som ikke fremstår hel og komplett pga. sprekker, defekter, skader og/eller mangler, skift: 4 hjulkapsler	
57.1	Frontrute	Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt. Vurdert fra fører-setet: • Reparasjonsmetode: Skift	
61.11	Underside	* Mye møkk under hele bilen. Må rengjøre for kontroll.	
65.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
65.3		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Panser, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Venstre bakdør, Støtfanger bak
78.11	Støtfanger foran	Manglende kvalitet på reparasjonslakking	Flekklakkere
80.6	Venstre forskjerm	Lakkrust	Flekklakkere
83.2	Venstre bakdør	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)
85.1	Venstre kanal	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
89.6	Høyre forskjerm	Lakkrust	Flekklakkere
90.2	Høyre fordør	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)
92.1	Høyre bakdør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
93.1	Høyre bakskjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
94.1	Høyre kanal	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
100.13	Tak	* Mangler tette plugg.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
43.10	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
45.26	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	
45.28		Ripe/slitasje	
65.7	Karosseri generelt	Bilen er helt eller delvis omlakkert	
84.16	Venstre bakskjerm	Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale	
100.16	Tak	Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale	



6242339

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/ annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
30.09.2025	69226
02.06.2023	49108
08.07.2022	41062

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



6242339

Vurdering av unormal slitasje (VUS)

PRISSETTING

Unormal slitasje som avdekkes ved gjennomføring prises i henhold til NAFs definerte retningslinjer. Det vil si at NAF estimerer en påkost for utbedring av dokumentert skade. Prisene blir rundet til nærmeste 100 kr. Prisene er eks. mva.

For et begrenset antall av de vanligste skadene/manglene (f.eks. utvalgte komponenter og skader der alternative reparasjonsmetoder kan benyttes) danner NAFs fastpristabell grunnlag for prissettingen. Alle priser er basert på et gjennomsnitt iht. avvik, og/eller et utvalg bestående av standard komponenter/utstyr. Oppgitte priser kan derfor avvike i forhold til biltype, modell og type utstyr. Prisutregningen har et lavere presisjonsnivå enn skadetakst og kan derfor ikke uten videre sammenlignes.

Vurderingsdefinisjoner:


R = Reparasjon - vurderes som «unormalt», påkost fastsettes/beregnes etter gjeldende retningslinjer

O = Opplysning - vurderes som «normalt», ingen påkost

- = Reparasjon/feil vurdert som «unormalt» kan settes som ikke prissatt dersom pris ikke er tilgjengelig, eller må utredes nærmere, og vil vises uten pris i rapporten.

Priser

Sum unormal slitasje:	79 800,-
------------------------------	-----------------

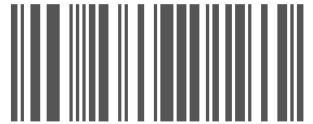

6242339

Detaljer

Punkt og beskrivelse	Pris eks. mva
Nøkler / Utstyr, Nøkkel mangler, 1 stk stk,	-
Bremseskiver, Rust på bremseskive:, Høyre foran	5 700,-
Lys, Krakelert lykteglass, Høyre baklys	-
Ekstra hjulsett, Skadet felg:, 1 felg	1 600,-
Hjulkapsler/navkopper, Hjulkapsel som ikke fremstår hel og komplett pga. sprekker, defekter, skader og/eller mangler, skift:, 4 hjulkapsler ,	-
Frontrute, Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt. Vurdert fra førerasetet: , • Reparasjonsmetode:, Skift ,	16 300,-
Underside, *, Mye møkk under hele bilen. Må rengjøre for kontroll. ,	-
Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakking,	1 800,-
Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking, Panser, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Venstre bakdør, Støtfanger bak	3 000,-
Støtfanger foran, Manglende kvalitet på reparasjonslakking, Flekklakkere	6 600,-
Venstre forskjerm, Lakkrust, Flekklakkere	2 300,-
Venstre bakdør, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)	2 400,-
Venstre kanal, Bulk(er) med lakkskade, Rette og lakkere	3 900,-
Høyre forskjerm, Lakkrust, Flekklakkere	2 300,-
Høyre fordør, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)	3 200,-
Høyre bakdør, Bulk(er) med lakkskade, Rette og flekklakkere	10 000,-
Høyre bakskjerm, Bulk(er) med lakkskade, Rette og flekklakkere	5 500,-
Høyre kanal, Bulk(er) med lakkskade, Rette og lakkere	15 200,-
Tak, *, Mangler tette plugg. ,	-
Totalt verditrek:	79 800,-



6242339

Prøvekjøring		Hjul, dekk, felg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	41 - Dekk	✓
Generell informasjon		42 - Felg	✓
3 - Service/ Dokum.	O	43 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	O
4 - Nøkler / Utstyr	R	44 - Hjullager	✓
Bremser		45 - Ekstra hjulsett	R
5 - Bremsbelegg	O	46 - Hjulcapsler/navkopper	R
6 - Bremseskiver	R	Styring	
7 - Parkeringsbrems	✓	47 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
Lys og signaler		48 - Styresnekke, tannstang	✓
8 - Lys	R	49 - Styrestag/ledd	✓
10 - Refleks	✓	50 - Styreservo	✓
11 - Varsellamper	✓	Hjuloppheng	
Motor		51 - Støtdempere	✓
15 - Motor virkemåte	✓	52 - Stabilisator	✓
16 - Utvendig tilstand motor	✓	53 - Fjærer / fjærbein	✓
17 - Oljenivå motor	✓	54 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
18 - Kjølesystem	✓	55 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
19 - Eksosanlegg	✓	56 - Travers	✓
20 - Motorfester	✓	Karosseri	
Drivverk		57 - Frontrute	R
23 - Girkasse (automatisk)	✓	58 - Siderute/bakrute	✓
24 - Differensial	✓	60 - Lås	✓
26 - Drivaksler	✓	61 - Underside	R
Elektriske anlegg		62 - Understellsnummer	✓
27 - Elektrisk vindusheis	✓	63 - Skilter	✓
28 - Oppvarmet bakrute	✓	64 - Tilhengerfeste	✓
29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓	65 - Karosseri generelt	R
30 - Radio	✓	Interiør	
31 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓	66 - Dashbord / midtkonsoll	✓
33 - Instrumenter	✓	67 - Luftdyse kupé	✓
34 - Setevarmer	✓	68 - Taktrekk	✓
35 - Tilhengerkontakt	✓	69 - Solskjerm	✓
		70 - Innvendig speil	✓
		71 - Dørtrekk	✓
		72 - Seter	✓
		73 - Bilbelte	✓
		74 - Gulvmatter/-teppe	✓
		76 - Interiør generelt	✓
		77 - Varseltrekk	✓



6242339

Støtfangere

78 - Støtfanger foran	R
79 - Støtfanger bak	✓

Sone 1 (venstre side)

80 - Venstre forskjerm	R
81 - Venstre fordør	✓
82 - Venstre speil	✓
83 - Venstre bakdør	R
84 - Venstre bakskjerm	O
85 - Venstre kanal	R
86 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 2 (høyre side)

89 - Høyre forskjerm	R
90 - Høyre fordør	R
91 - Høyre speil	✓
92 - Høyre bakdør	R
93 - Høyre bakskjerm	R
94 - Høyre kanal	R
95 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

98 - Grill	✓
99 - Panser	✓
100 - Tak	R
102 - Bakluke	✓

Sone 5 (entre, lasterom)

103 - Døråpning	✓
104 - Lasterom	✓



6242339

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	26,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	26,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	11,40 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	11,40 mm
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	1 °C
41.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,40 mm
41.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
41.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
41.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
41.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
42.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
45.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
45.2		Mønsterdybde	5,00 mm
45.3		Mønsterdybde	5,00 mm
45.4		Mønsterdybde	5,00 mm
45.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
45.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6242339

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

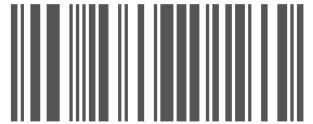

6242339

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

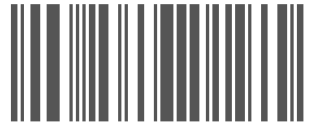

6242339

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt

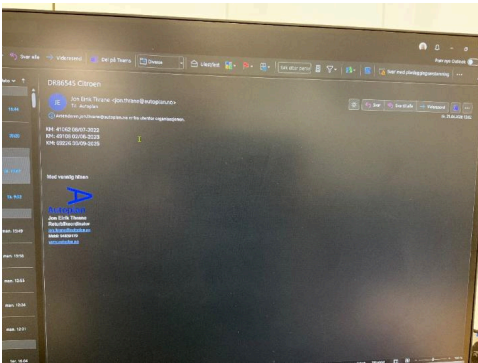

19. Generelt




20. Bremseskiver

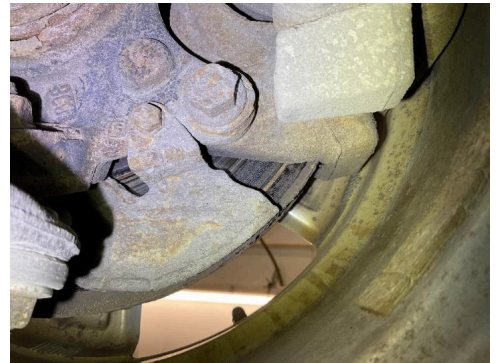


21. Bremseskiver



22. Ekstra hjulsett

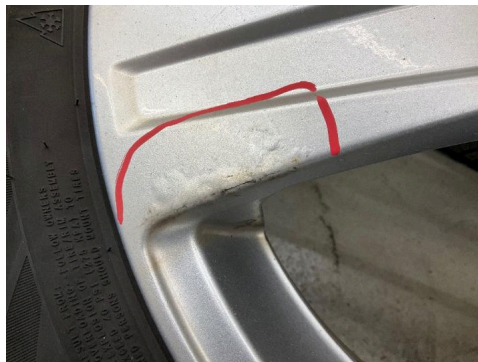

23. Ekstra hjulsett

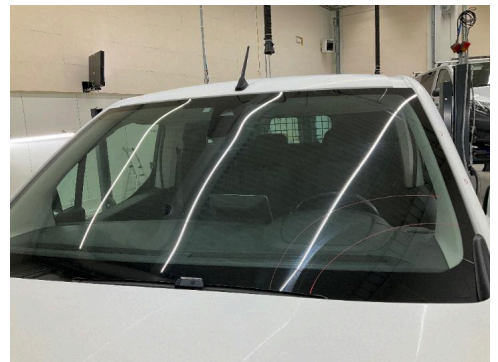


24. Frontrute



6242339

Bilder og vedlegg

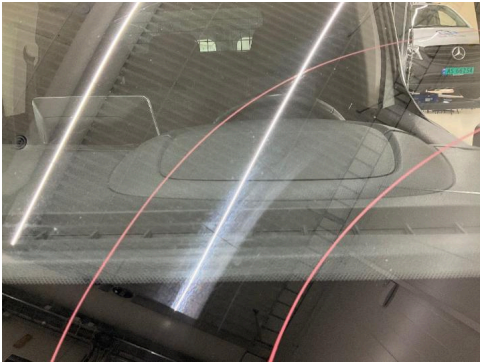

25. Frontrute



26. Høyre bakdør



27. Høyre bakdør



28. Høyre bakdør



29. Høyre bakskjerm



30. Høyre bakskjerm



31. Høyre bakskjerm




32. Høyre fordør



33. Høyre fordør




34. Høyre forskjerm

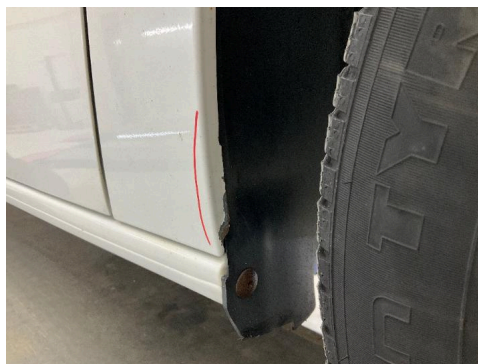

35. Høyre forskjerm



36. Høyre kanal

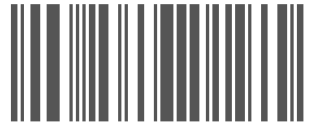


6242339

Bilder og vedlegg



37. Høyre kanal

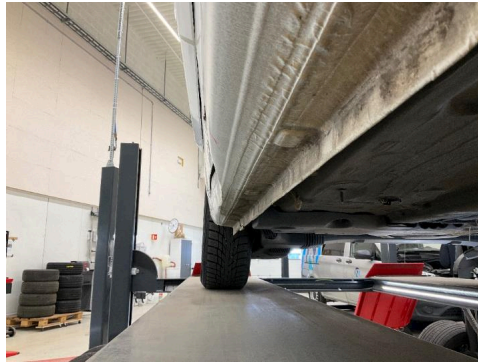

38. Høyre kanal



39. Høyre kanal




40. Karosseri generelt



41. Karosseri generelt



42. Lys

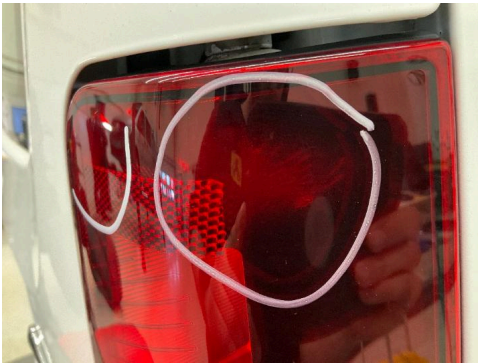

43. Lys



44. Støtfanger foran



45. Støtfanger foran




46. Støtfanger foran



47. Tak



48. Tak

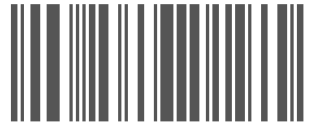

6242339


Bilder og vedlegg



49. Underside



50. Underside

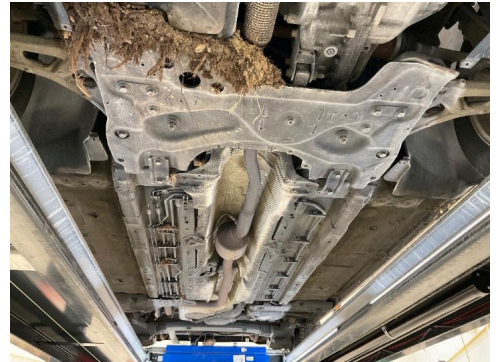

51. Underside



52. Venstre bakdør



53. Venstre bakdør



54. Venstre forskjerm



55. Venstre forskjerm



56. Venstre kanal



57. Venstre kanal