

**BMW 225XE IPERFORMANCE / F2AT 4WD**
**TESTDATO: 06.10.2026**
**KODE: 2137671**


**BT78302**


**147 406 KM**


**21.11.2017**  
**Førstegang registrert**


**Hybr(B)**

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CHASSISNR:</b> WBA2C7102HV928525 | <b>BRUKTIMPORT:</b> Ja           |
| <b>KJØRETØY:</b> Personbil          | <b>FRIST FOR PKK:</b> 28.02.2027 |

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning


 Anmerkning(er)

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>IDENTITET</b>  |  <b>ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b>  |
|  <b>EKSTERIØR</b>  |  <b>LYS</b>                            |
|  <b>MOTOR</b>      |  <b>HJULOPPHENG/STYRING</b>            |
|  <b>BREMSER</b>    |  <b>GIR OG DRIVLINJE</b>               |
|  <b>INTERIØR</b>   |  <b>OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>       |

| Punkt                                   | Beskrivelse                                                      | Plassering                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b> |                                                                  |                                  |
| 1.1 Diagnose                            | Feillagring girkasse / shiftlock.                                |                                  |
| 1.2 Diagnose                            | Feillagring HV-Auxiliary heater.                                 |                                  |
| <b>2. EKSTERIØR</b>                     |                                                                  |                                  |
| 2.1 Dører                               | Lakkslitasje fremre nedre del v-bakdør.                          | venstre bak                      |
| 2.2 Dekk/Felger                         | Bruksmerker alle vinterfelger.                                   | alle                             |
| 2.3 Dekk/Felger                         | Bruksmerker sommerfelg h-bak                                     | høyre bak                        |
| 2.4 Dekk/Felger                         | Dekkdybdemåling sommerdekk utført 02.10.2026 på km : 147.406.    |                                  |
| 2.5 Dekk/Felger                         | Dekkdybdemåling vinterdekk utført 02.10.2026 på km : 147.406.    |                                  |
| 2.6 Støtfanger                          | Skadet midtre pyntegrill frontfanger.                            | venstre - høyre - foran - midten |
| <b>3. LYS</b>                           |                                                                  |                                  |
| 3.1 Lys bak                             | Defekt baklykt h-side.                                           | høyre - bak                      |
| <b>4. MOTOR</b>                         |                                                                  |                                  |
| 4.1 Service                             | Manglende servicehistorikk.                                      |                                  |
| 4.2 Service                             | Neste PKK 28.02.2027.                                            |                                  |
| 4.3 Service                             | Neste service 08.2028 / 30.000 km.                               |                                  |
| 4.4 Motor                               | Rustdannelser kamaksler.                                         |                                  |
| <b>5. HJULOPPHENG/STYRING</b>           |                                                                  |                                  |
| 5.1 Fjærer/støtdemper                   | støvmansjett defekt                                              | begge foran                      |
| 5.2 Fjærer/støtdemper                   | støtdemper lekkasje                                              | høyre foran                      |
| <b>6. BREMSER</b>                       |                                                                  |                                  |
| 6.1 Skiver                              | Rust / slitasje bremseskiver fram , bremseklosser målt til 10mm. | foran                            |
| <b>7. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>      |                                                                  |                                  |
| 7.1 Opplysninger                        | Test HV-Battery Condition OK, 89,8 %.                            |                                  |
| 7.2 Opplysninger                        | ladekabel mangler                                                |                                  |

| 02/10/2026 14:15:59                                                                                                    |                                                                         |                       |                     |                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Integrated Service Technical 4.61.30                                                                                   |                                                                         |                       |                     |                          |                      |
| Application Programming date: 4.61.30                                                                                  |                                                                         |                       |                     |                          |                      |
| VIN: V928525 Vehicle: 2/F45/SAT/225se iPerformance/B38A15M0,IA1P16M0/AUTO/IECELL/2016/11 Kl. 15: 14.3 V Kl. 30: 14.3 V |                                                                         |                       |                     |                          |                      |
| Mileage: 147406 km / 91593 mls I-Level actual F056-21-03-530                                                           |                                                                         |                       |                     |                          |                      |
| Operations                                                                                                             | Vehicle information                                                     | Vehicle management    | Service plan        | Measuring devices        |                      |
| Repair/maintenance                                                                                                     | Troubleshooting                                                         | Service functions     | Software update     | Control Unit Replacement | Vehicle modification |
| Fault memory                                                                                                           | Check control messages                                                  | Function Structure    | Component Structure | Text Search              | SAE fault code input |
| Code                                                                                                                   | Description                                                             | Mileage               | Existence           | Class                    |                      |
| 801387                                                                                                                 | Electric auxiliary heater (high voltage): Reduced heater output         | 147406 km / 91593 mls | yes                 |                          |                      |
| 420106                                                                                                                 | Shiftlock solenoid: Selector lever wrongly not locked in P              | 147406 km / 91593 mls | unknown             |                          |                      |
| 801384                                                                                                                 | Electric auxiliary heater (high voltage): Coolant flow rate malfunction | 147176 km / 91450 mls | No                  |                          |                      |


1.1 Feillagring girkasse / shiftlock.

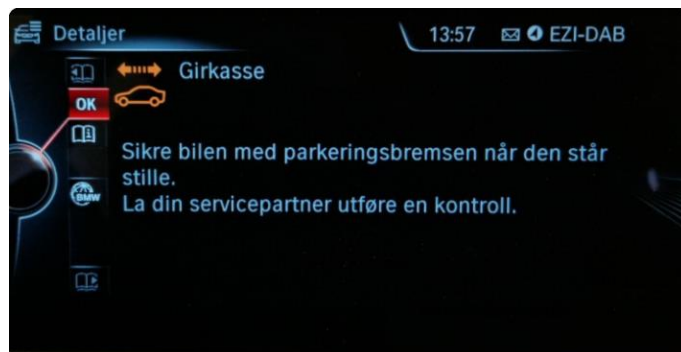

1.1 Feillagring girkasse / shiftlock.

| 02/10/2026 14:15:59                                                                                                    |                                                                         |                       |                     |                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Integrated Service Technical 4.61.30                                                                                   |                                                                         |                       |                     |                          |                      |
| Application Programming date: 4.61.30                                                                                  |                                                                         |                       |                     |                          |                      |
| VIN: V928525 Vehicle: 2/F45/SAT/225se iPerformance/B38A15M0,IA1P16M0/AUTO/IECELL/2016/11 Kl. 15: 14.3 V Kl. 30: 14.3 V |                                                                         |                       |                     |                          |                      |
| Mileage: 147406 km / 91593 mls I-Level actual F056-21-03-530                                                           |                                                                         |                       |                     |                          |                      |
| Operations                                                                                                             | Vehicle information                                                     | Vehicle management    | Service plan        | Measuring devices        |                      |
| Repair/maintenance                                                                                                     | Troubleshooting                                                         | Service functions     | Software update     | Control Unit Replacement | Vehicle modification |
| Fault memory                                                                                                           | Check control messages                                                  | Function Structure    | Component Structure | Text Search              | SAE fault code input |
| Code                                                                                                                   | Description                                                             | Mileage               | Existence           | Class                    |                      |
| 801387                                                                                                                 | Electric auxiliary heater (high voltage): Reduced heater output         | 147406 km / 91593 mls | yes                 |                          |                      |
| 420106                                                                                                                 | Shiftlock solenoid: Selector lever wrongly not locked in P              | 147406 km / 91593 mls | unknown             |                          |                      |
| 801384                                                                                                                 | Electric auxiliary heater (high voltage): Coolant flow rate malfunction | 147176 km / 91450 mls | No                  |                          |                      |

1.2 Feillagring HV-Auxiliary heater.

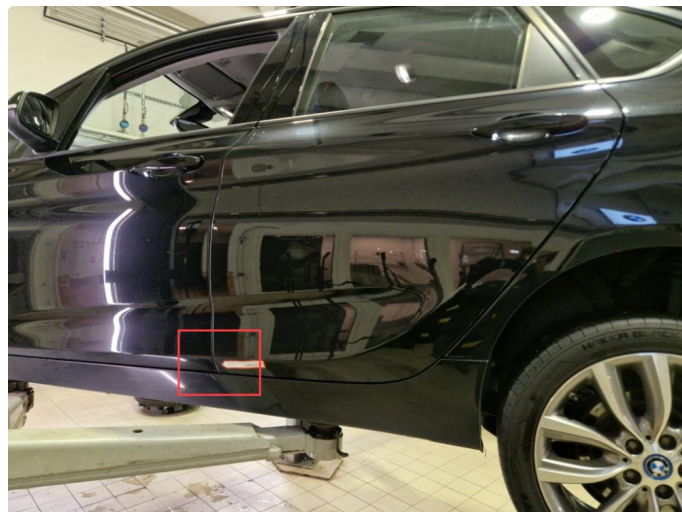

2.1 Lakkslitasje fremre nedre del v-bakdør.




2.1 Lakkslitasje fremre nedre del v-bakdør.




2.2 Bruksmerker alle vinterfelger.




2.3 Bruksmerker sommerfelg h-bak

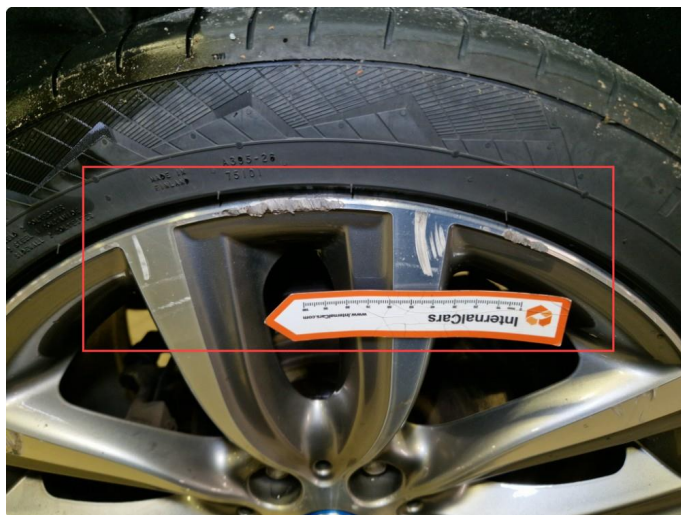


2.3 Bruksmerker sommerfelg h-bak

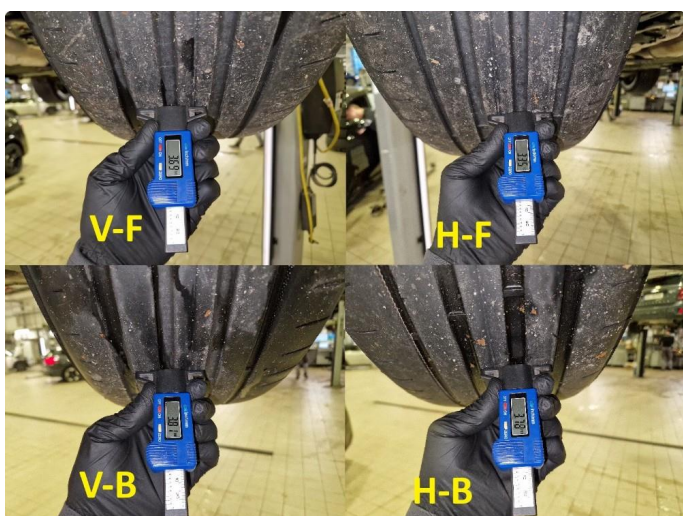

2.4 Dekkdybdemåling sommerdekk utført  
02.10.2026 på km : 147.406.

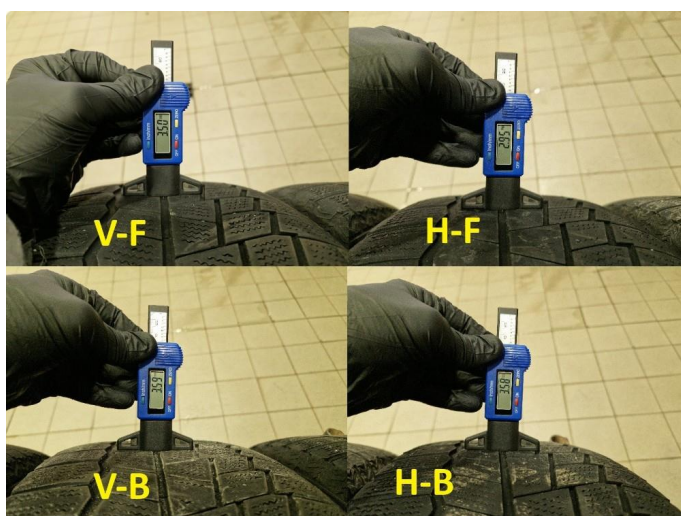

2.5 Dekkdybdemåling vinterdekk utført  
02.10.2026 på km : 147.406.

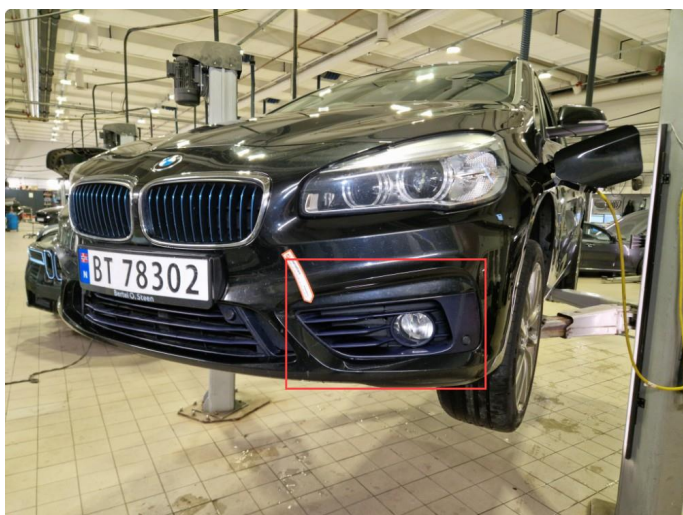


2.6 Skadet midtre pyntegrill frontfanger.




2.6 Skadet midtre pyntegrill frontfanger.



2.6 Skadet midtre pyntegrill frontfanger.

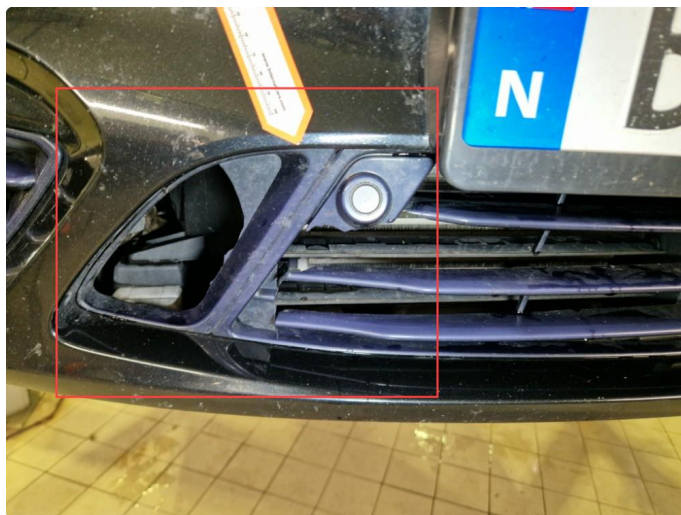

2.6 Skadet midtre pyntegrill frontfanger.

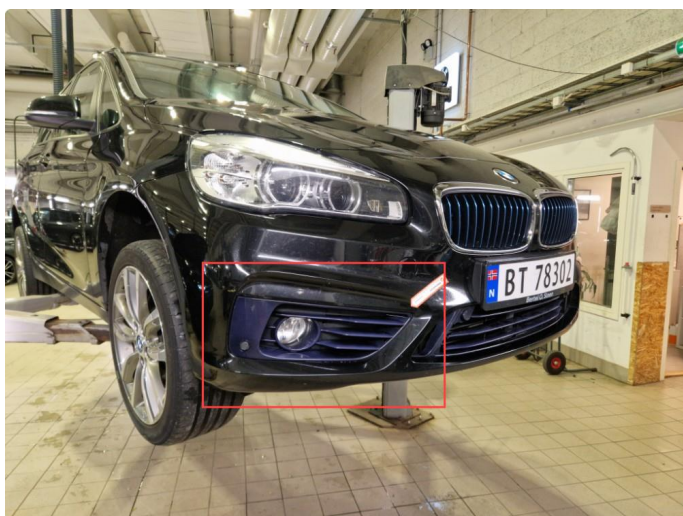


2.6 Skadet midtre pyntegrill frontfanger.



2.6 Skadet midtre pyntegrill frontfanger.



2.6 Skadet midtre pyntegrill frontfanger.

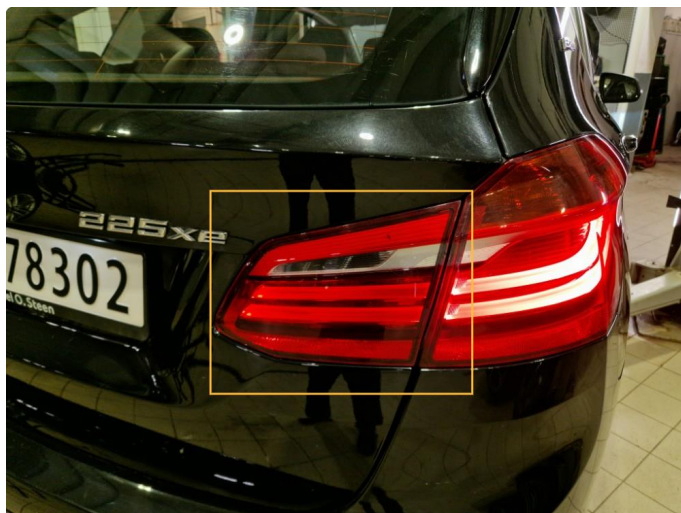

3.1 Defekt baklykt h-side.



3.1 Defekt baklykt h-side.




4.1 Manglende servicehistorikk.




4.1 Manglende servicehistorikk.



4.1 Manglende servicehistorikk.

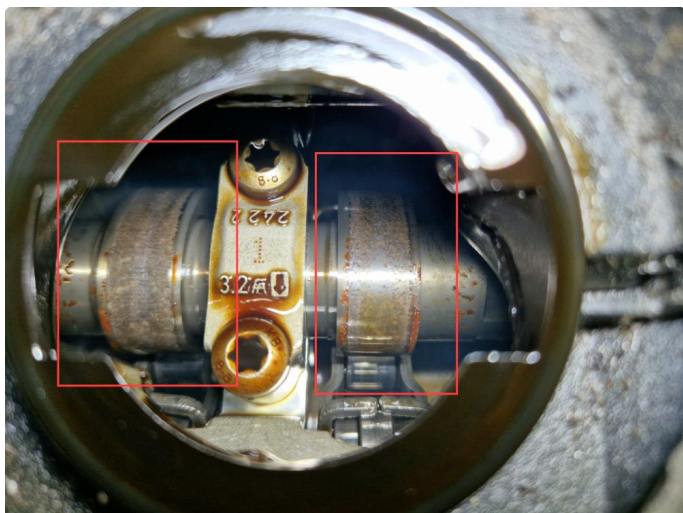


4.4 Rustdannelser kamakslr.

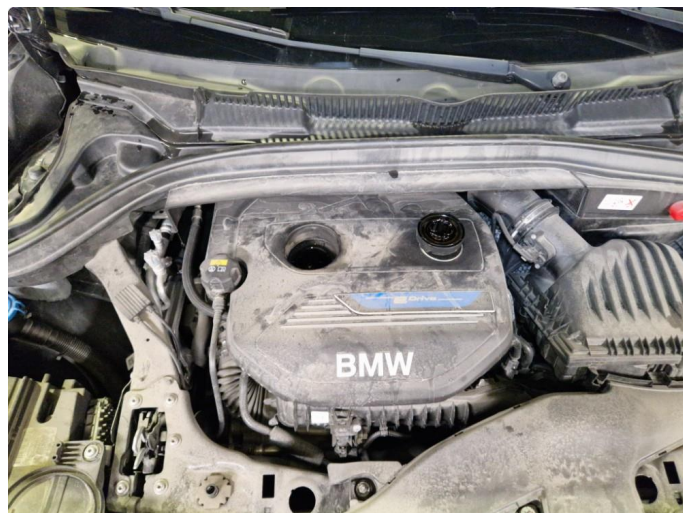

4.4 Rustdannelser kamakslr.




5.1 Støvmansjett defekt

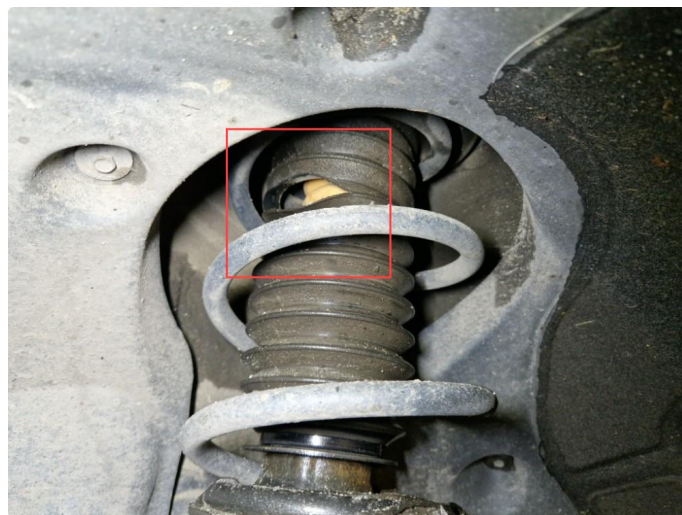

5.1 Støvmansjett defekt



5.2 Støtdemper lekkasje

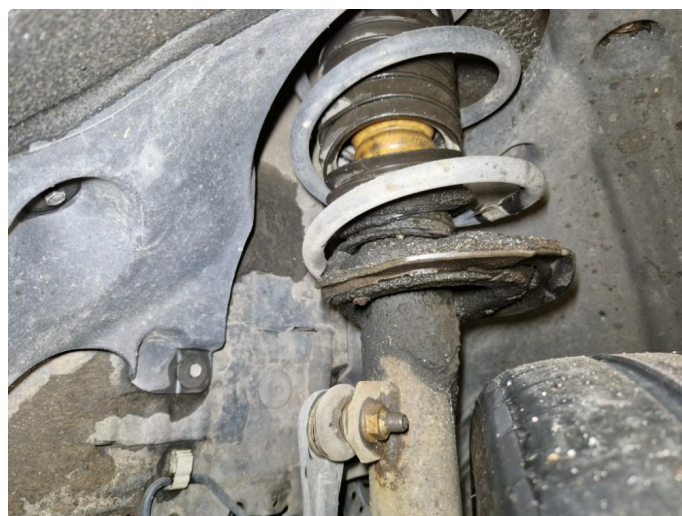

5.2 Støtdemper lekkasje



6.1 Rust / slitasje bremseskiver fram ,  
bremseklosser målt til 10mm.

02/10/2026 14:17

Integrated Service Technical 4.61.30  
Application Programming data: 4.61.30

VIN V928525 Vehicle 2/F45/SAT/225xe iPerformance/B38A15M0,IA1P1  
Mileage 147406 km / 91593 mls I-Level actual F056-21-03-530

ABL-DIT-AT6125\_SP0XBATKAP - High-voltage battery: Evaluate battery condition -

Procedure Wiring Diagram

**Battery pack, high-voltage SP05**

- Current state of charge: 36.60 %
- Operating range of the state of charge: 29.30 % to 89.50 %



Battery capacity determined by the SME: 89.8 %


**Notice!**

If the remaining capacity of the high-voltage battery determined by the SME to be larger than 80 %, no further determination of the battery capacity is required as it will lead to a similar result.




1 D6125\_00000000\_01\_901

7.1 Test HV-Battery Condition OK, 89,8 %.

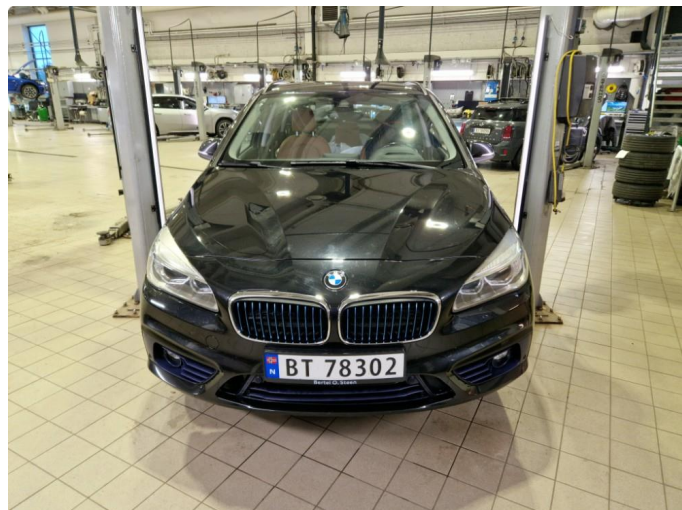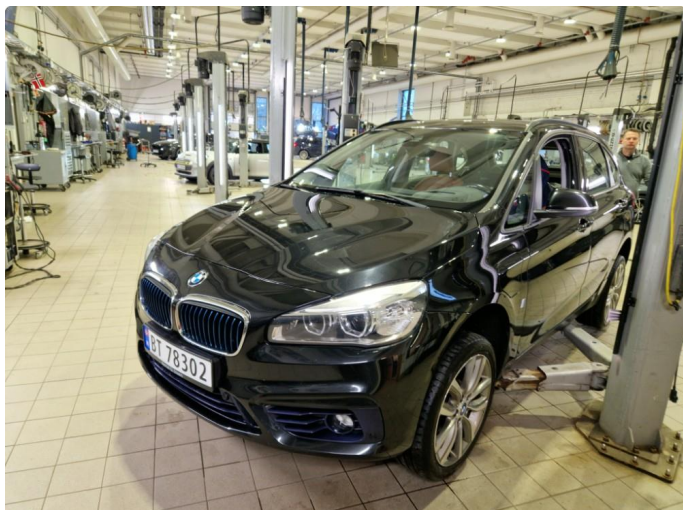

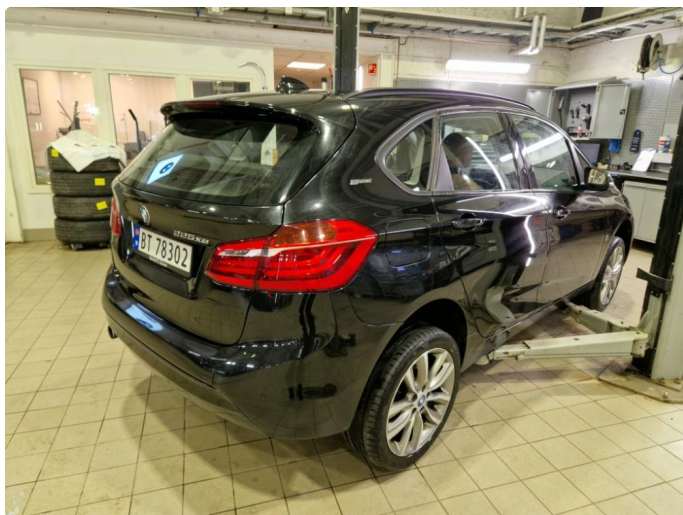



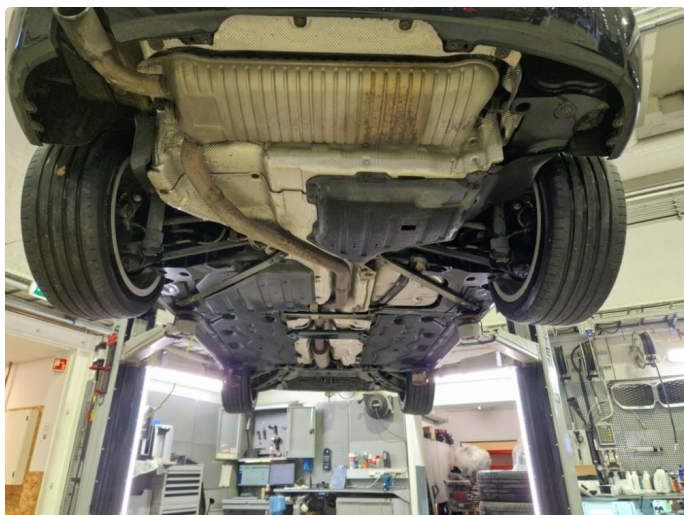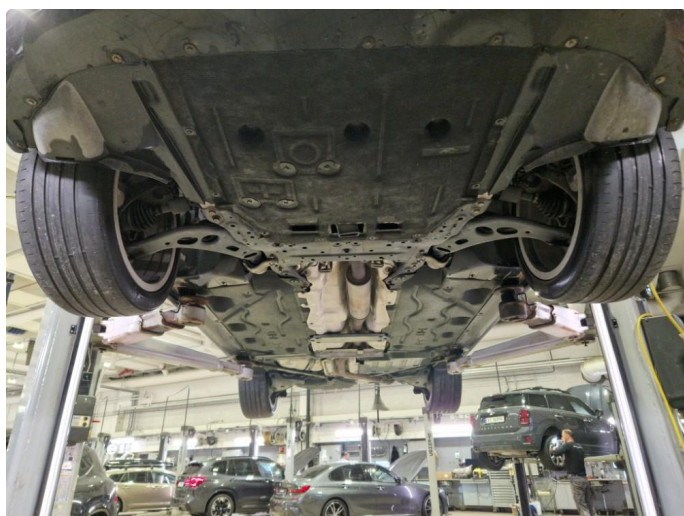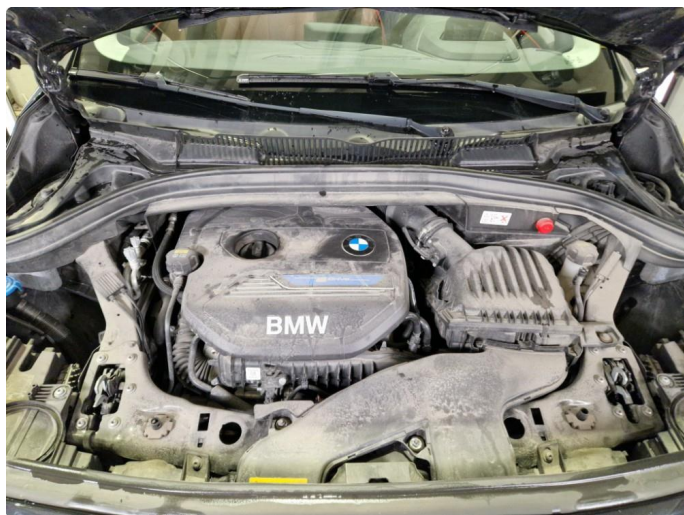

### KJØRETØYDATA

|                        |     |                   |             |
|------------------------|-----|-------------------|-------------|
| ANTALL NØKLER          | 2   | ANTALL LADEKABLER | 0           |
| TIDLIGERE STØRRE SKADE | Nei | TIDLIGERE BRUK    | Normal bruk |

### PRØVEKJØRING

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | TESTFORHOLD |
| Ja         | 80        | Vått        |

### DEKK OG BREMSER

|                            |              |                            |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK | Uke 49, 2022 | PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK | Uke 24, 2020 |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|

|                              | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM) | 3,7           | 3,3         | 3,8         | 3,8       |
| MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM) | 3,5           | 2,9         | 3,6         | 3,6       |
| BREMSESKIVER (MM)            | 22,9          | 22,9        | 18,9        | 18,9      |
| BREMSEKLOSSER (MM)           | 10            | 10          | 6           | 6         |

### SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
|--------------------|--------------------------|
| Nei                | Ja                       |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND           |
| 07.08.2026         | 143372                   |
| SERVICER UTFØRT    | KILOMETERSTAND           |
| 06.04.2022         | 73260                    |
| 16.03.2020         | 46360                    |

☒ **Kontrollert** | 
 ☐ **Ikke kontrollert** | 
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

**MOTOR**

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

**BREMSE**

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

**INTERIØR**

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varmer/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

### Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.