

BMW X3 XDRIVE20D / X3 184 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 08.10.2026

KODE: 2141420



YE97030



270 934 KM



04.11.2011

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: WBAWY31060L557557

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.10.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Diagnose	En del feilkoder og feilmeldinger. Mange av feilkodene stammer mest trolig fra oppsvulmet ledningsnett passasjerside igjennom topedo. Er en aksjon på bilen som ikke er utført som skal hjelpe til med å forhindre dette. Må høyst trolig ha komplett nytt ledningsnett igjennom torpedo.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Under bil	jekkfeste mangler	høyre foran
2.2 Dører	riper	venstre bak
2.3 Skjermer	Merker	venstre foran
2.4 Skjermer	ripe(r)	høyre foran
2.5 Speil	Bruksmerker.	venstre
3. LYS		
3.1 Lys bak	Sprukket opp innvendig.	indre - begge
3.2 Lys bak	Lyser ikke.	høyre - indre
4. MOTOR		
4.1 Lekkasjer	Lekkasje/svetting fra toppdeksel.	
4.2 Motor	Oppsprukket vibrasjonsdemper.	
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1 Fjærer/støtdemper	støtdemper lekkasje	venstre foran
5.2 Fjærer/støtdemper	støvmansjett defekt	begge bak
5.3 Forstilling	slitt casterstagforing	begge foran
6. GIR OG DRIVLINJE		
6.1 Fordelingskasse	En del arbeidslyd under belastning. Usikker på om det kommer fra fordelingskasse, girkasse eller differensial	
7. INTERIØR		
7.1 Dørtrekk	slitt/ripe(r)	venstre foran
8. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
8.1 Opplysninger	Øvrig opplysninger. 4 åpne tekniske aksjoner.	
8.2 Opplysninger	øvrig opplysninger	

1.1 En del feilkoder og feilmeldinger. Mange av feilkodene stammer mest trolig fra oppsvulmet ledningsnett passasjerside igjennom toppedo. Er en aksjon på bilen som ikke er utført som skal hjelpe til med å forhindre dette. Må høyst trolig ha komplett nytt ledningsnett igjennom toppedo.

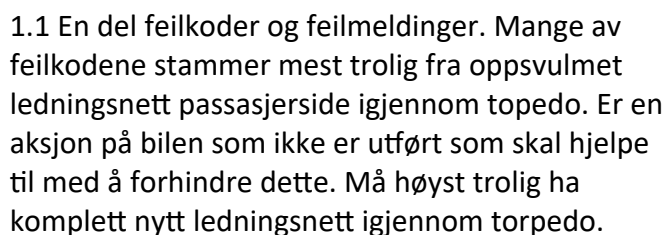




2.2 Riper



2.3 Merker

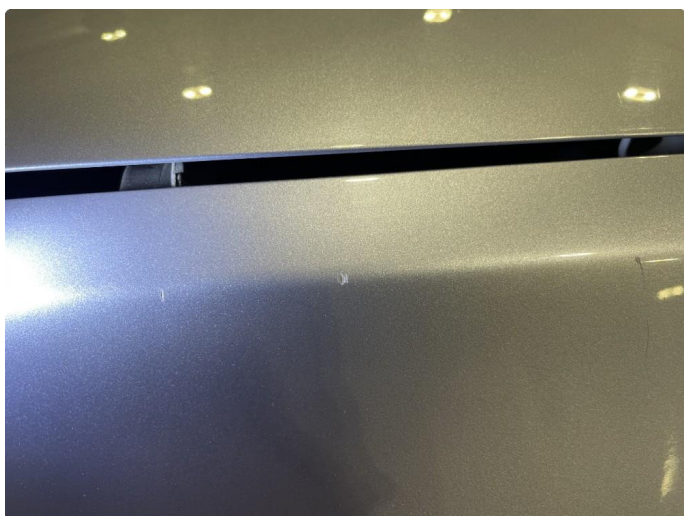

2.3 Merker



2.4 Ripe(r)



2.5 Bruksmerker.



3.1 Sprukket opp innvendig.




3.1 Sprukket opp innvendig.



3.2 Lyser ikke.



4.1 Lekkasje/svetting fra toppdeksel.

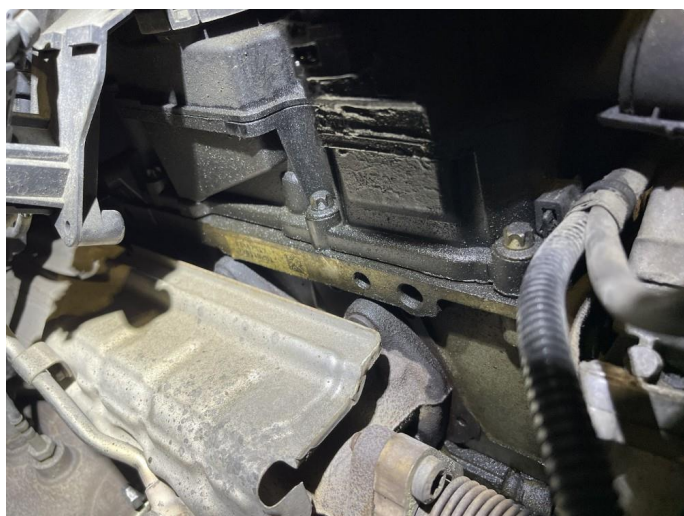

4.1 Lekkasje/svetting fra toppdeksel.




4.2 Oppsprukket vibrasjonsdemper.



5.1 Støtdemper lekkasje



5.2 Støvmansjett defekt

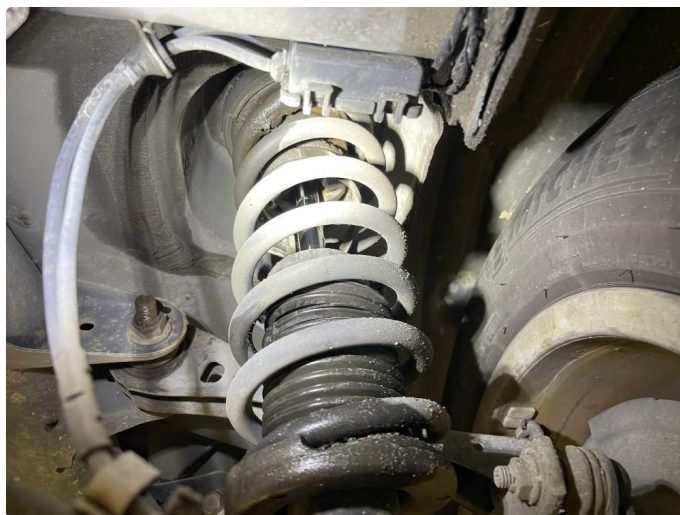

5.2 Støvmansjett defekt



5.3 Slitt casterstagforing




5.3 Slitt casterstagforing



7.1 Slitt/ripe(r)

Vehicle BMW X3 xDrive20d, 135kW WBAWY31060L557557					
Technical Campaigns					
Status	Campaign number	Description	Det...	Linked information	Reservation
Open	10011600700	Adjustment measure for the emission control system ⚠ Delivery stop Local campaign number: -	⌚	Special defects	
Open	10032550300	Check the driver's airbag, replace if necessary (conversion SDI) ⚠ Delivery stop Local campaign number: -	⌚	Special defects	
Open	10041760100	F25 F26 Reworking the ISOFIX bracket Local campaign number: -	⌚	Special defects	
Open	10064060200	Optimising the water drain Local campaign number: -	⌚	Special defects	

8.1 Øvrig opplysninger. 4 åpne tekniske aksjoner.

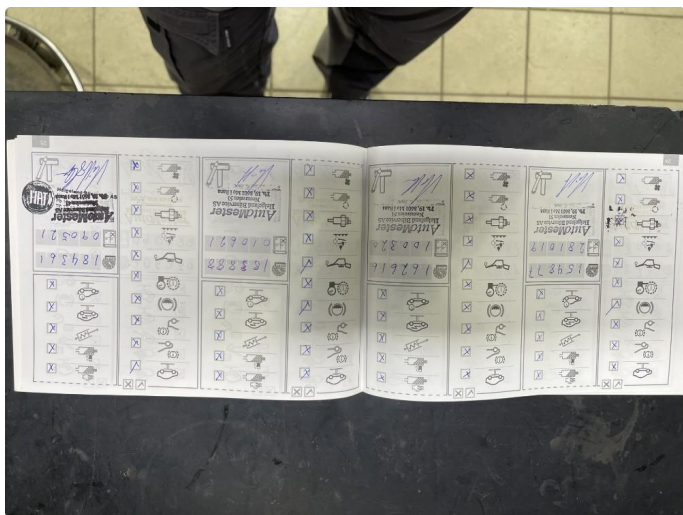


8.2 Øvrig opplysninger



8.2 Øvrig opplysninger







8.2 Øvrig opplysninger

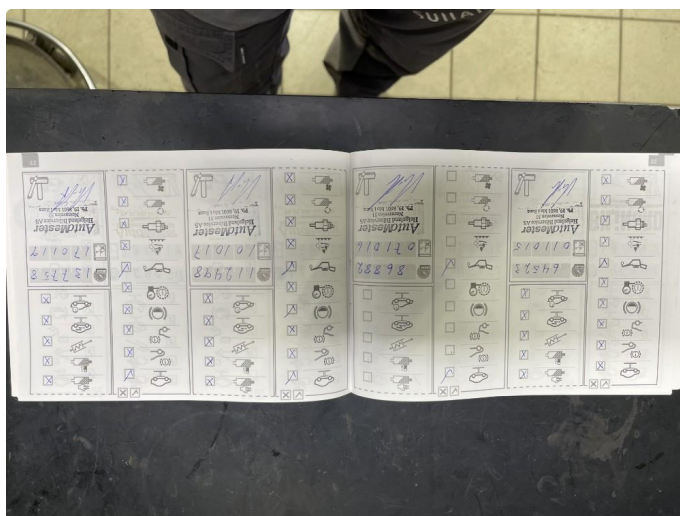


8.2 Øvrig opplysninger



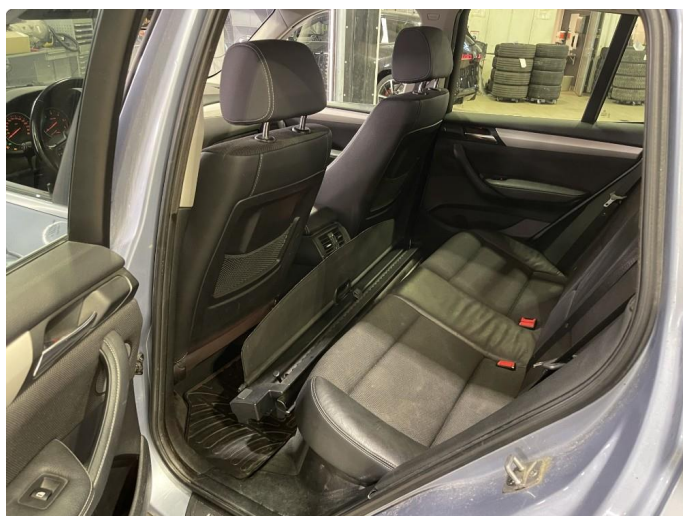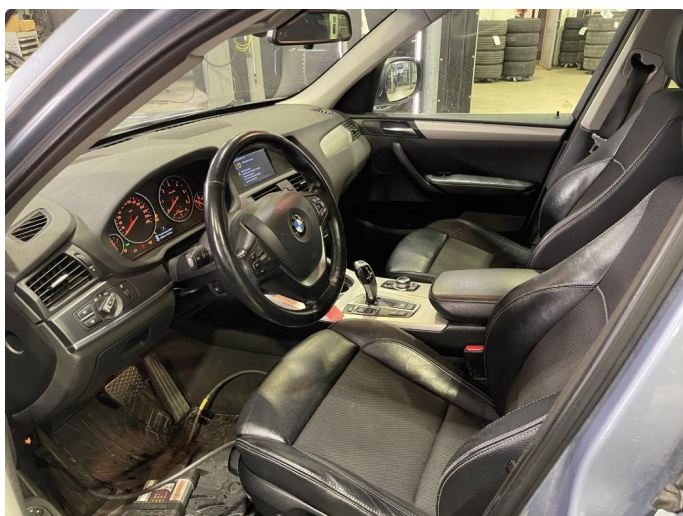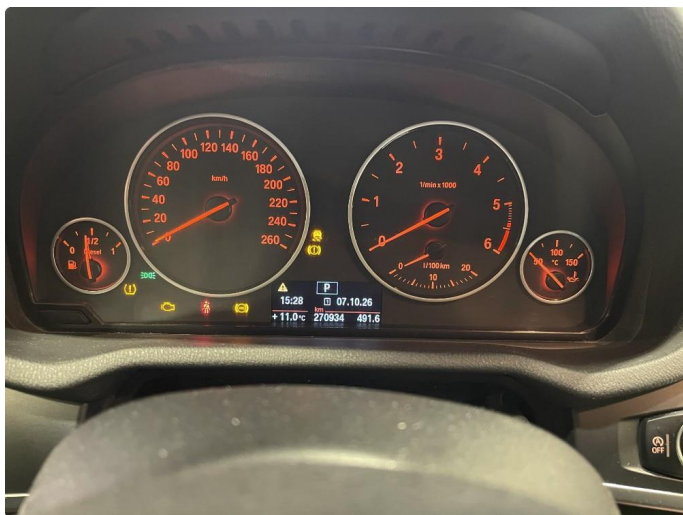

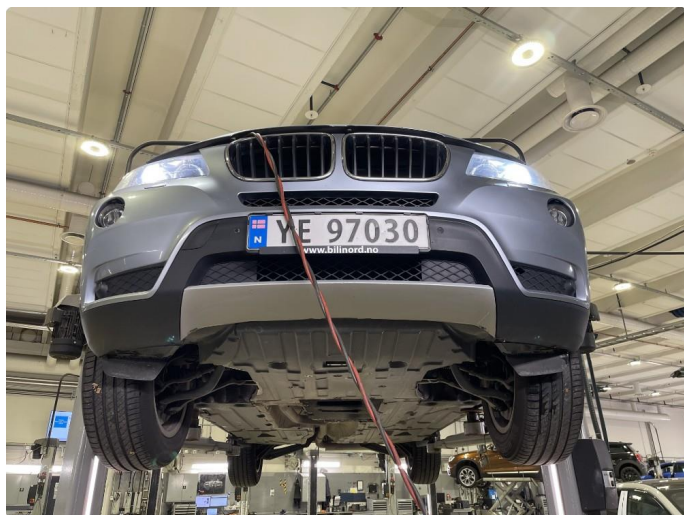

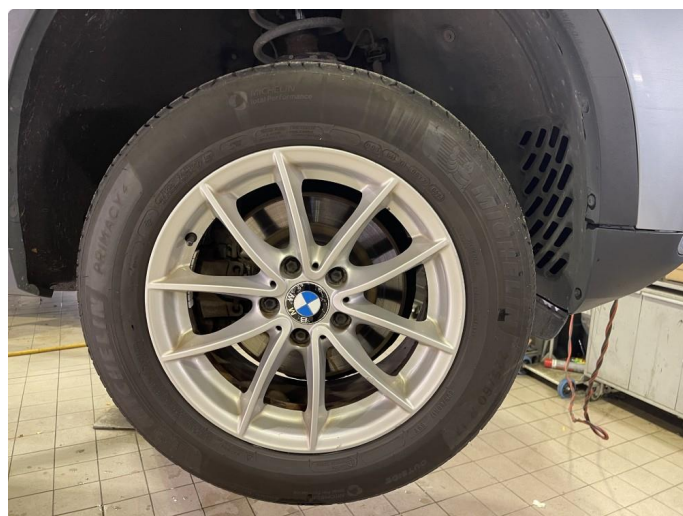



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 6, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 38, 2020
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,9	4,6	4,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,4	7,9	6	6,1
BREMSESKIVER (MM)	27,4	27,4	18,8	18,8
BREMSEKLOSSER (MM)	8	8	4	4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
12.01.2024	227968

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsesystem
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.