

SUZUKI LIANA / ER 106 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 02.03.2026

KODE: 1961724

 JU89173

 182 834 KM

 16.12.2004
Førstegang registrert

 Bensin

CHASSISNR: JSAERD31S00301033

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 29.10.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Diagnose	Motorlampe lyser.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Lakk	Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk	
2.2 Under bil	Rust underside ved bakstilling.	
2.3 Dekk/Felger	Sprekkdannelser sommerdekk. Nokian Hakkapelitta Green 3 185/65R 15 92H	alle
2.4 Dekk/Felger	Vinterdekk produsert 17/2012 Nokian Hakkapelitta 5 185/65R 14 90T Piggdekk	alle
2.5 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 02.03.2026 på km : 182.834	
2.6 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 02.03.2026 på km : 182.834	
2.7 Hjulmuttere/-bolter	Mangler 1 stk hjulmutter v-fram og 1 stk v-bak.	venstre foran - venstre bak
3. MOTOR		
3.1 Eksosanlegg	Løs innmat bakre eksospotte.	bak
3.2 Lekkasjer	Oljelekkasjer motor.	
3.3 Service	Neste PKK 29.10.2027	
3.4 Service	Manglende servicehistorikk.	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Fjærer/støtdemper	Knekt fjær v-bak.	venstre bak
4.2 Stabilisatorer/stag	Slakke lenkearm h-fram.	høyre foran
5. BREMSER		
5.1 Bremsfunksjon	Lang vandring bremsepedal, pedal går i bunn + dårlig effekt bremsepedal.	
5.2 Bremsfunksjon	Bremser henger på v-bak.	venstre bak
6. GIR OG DRIVLINJE		
6.1 Girkasse	Oljelekkasje girkasse.	

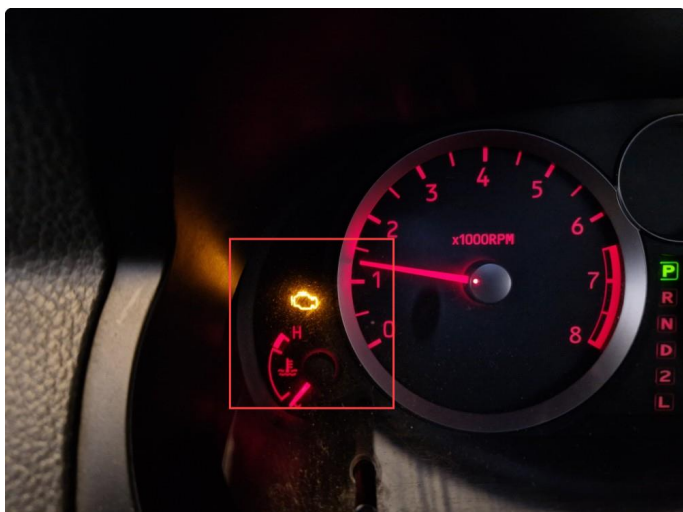

1.1 Motorlampe lyser.




2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk

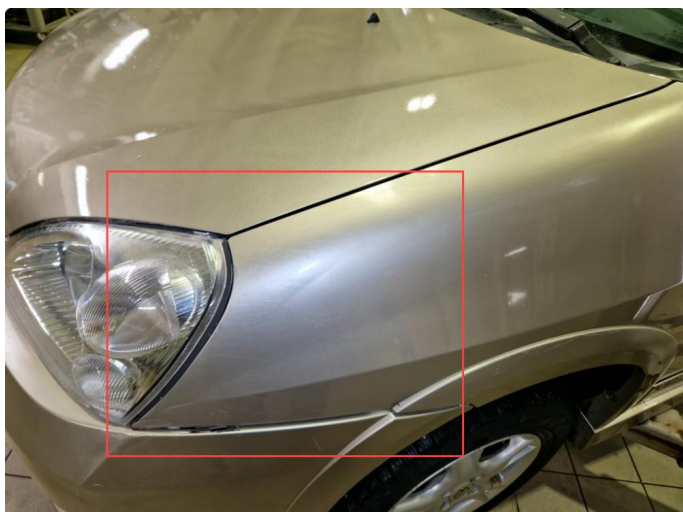

2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk



2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk

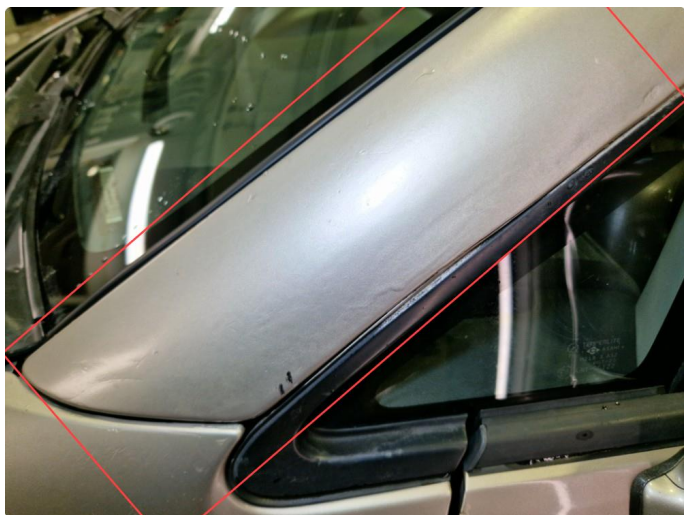

2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk




2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk



2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk



2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk

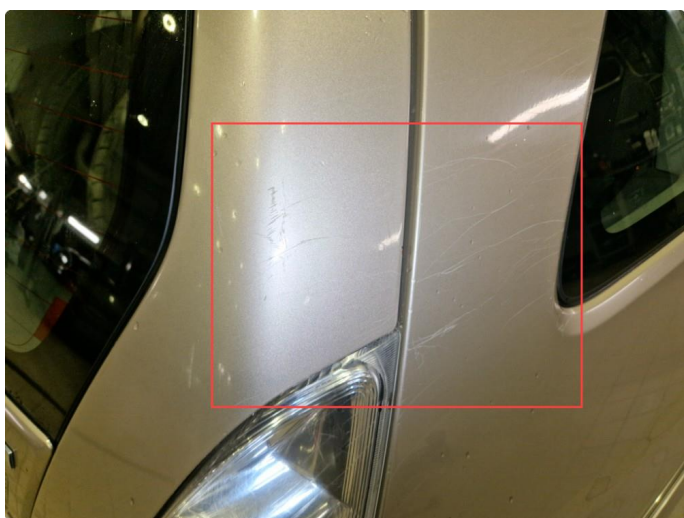

2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk



2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk



2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk




2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk



2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk




2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk

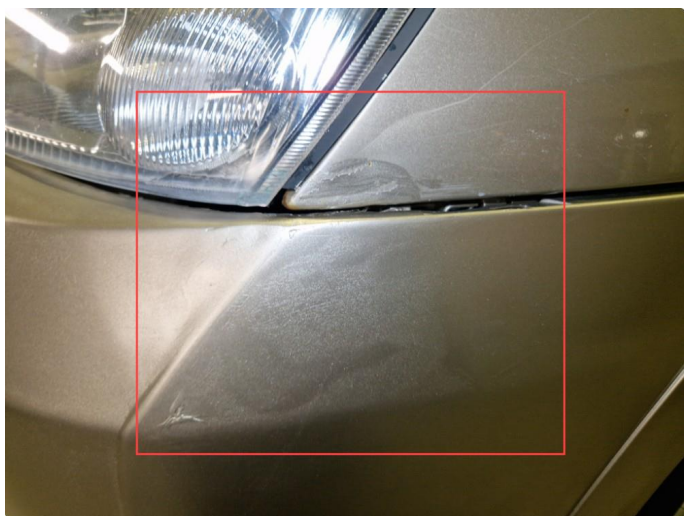


2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk




2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk

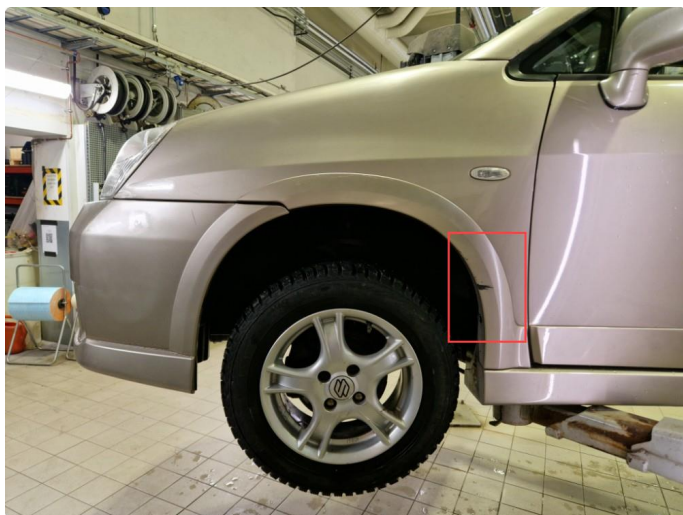


2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk

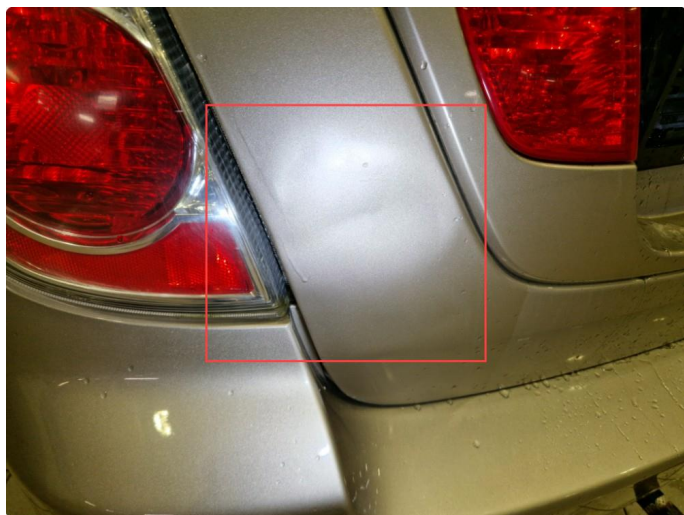

2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk

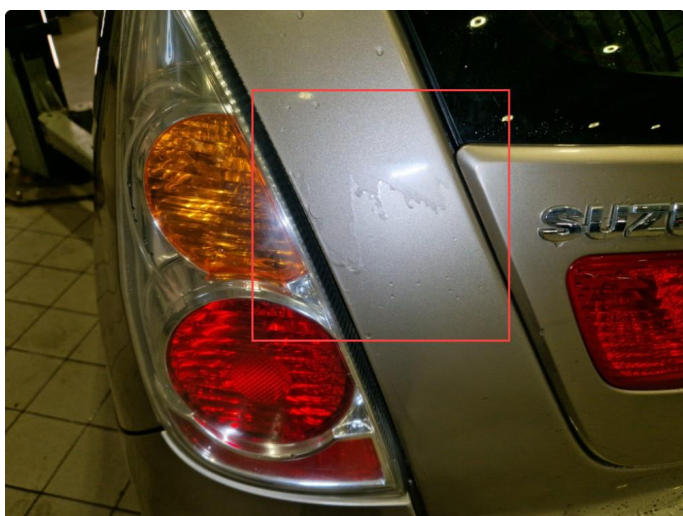

2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk

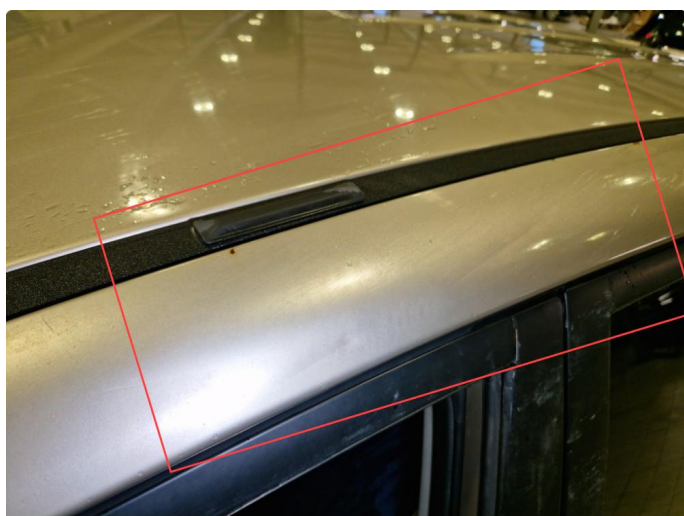

2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk



2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk




2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk




2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk



2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk

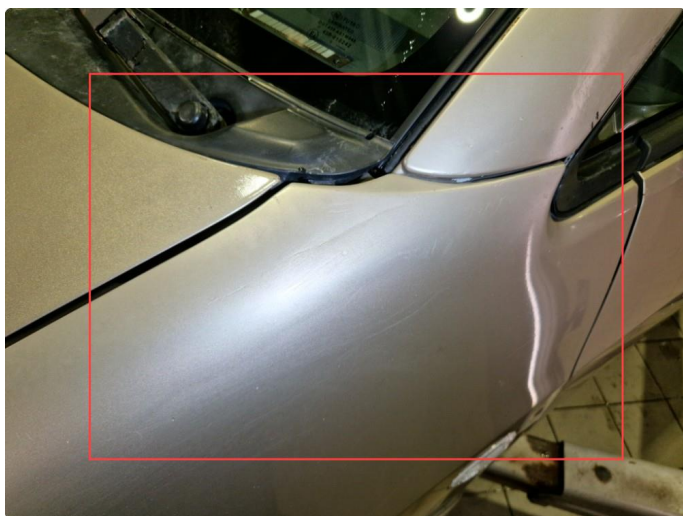

2.1 Generelt mye lakkslitasje, bulker, riper og noe rust. Noen paneler er trolig opplakkert da det vises mye struktur og støvkorn i lakk

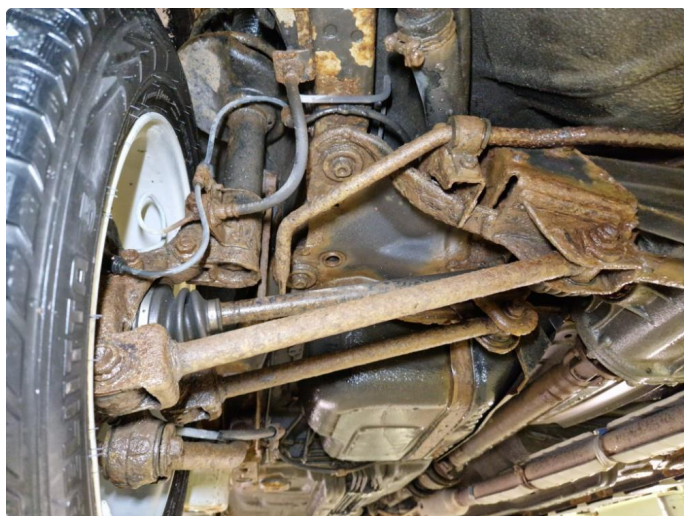


2.2 Rust underside ved bakstilling.




2.2 Rust underside ved bakstilling.



2.2 Rust underside ved bakstilling.

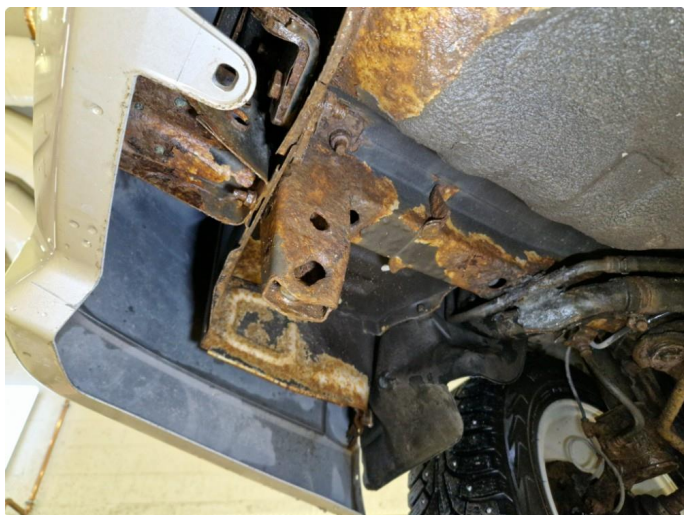

2.2 Rust underside ved bakstilling.

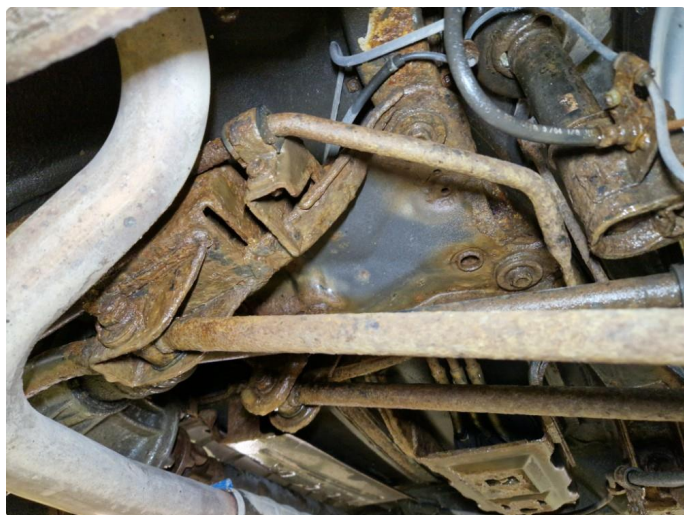

2.2 Rust underside ved bakstilling.



2.2 Rust underside ved bakstilling.



2.3 Sprekkdannelser sommerdekk. Nokian Hakkapelitta Green 3 185/65R 15 92H



2.3 Sprekkdannelser sommerdekk. Nokian Hakkapelitta Green 3 185/65R 15 92H



2.3 Sprekkdannelser sommerdekk. Nokian Hakkapelitta Green 3 185/65R 15 92H



2.3 Sprekkdannelser sommerdekk. Nokian Hakkapelitta Green 3 185/65R 15 92H



2.3 Sprekkdannelser sommerdekk. Nokian Hakkapelitta Green 3 185/65R 15 92H



2.4 Vinterdekk produsert 17/2012 Nokian Hakkapelitta 5 185/65R 14 90T Piggdekk




2.4 Vinterdekk produsert 17/2012 Nokian Hakkapelitta 5 185/65R 14 90T Piggdekk




2.4 Vinterdekk produsert 17/2012 Nokian Hakkapelitta 5 185/65R 14 90T Piggdekk



2.4 Vinterdekk produsert 17/2012 Nokian Hakkapelitta 5 185/65R 14 90T Piggdekk

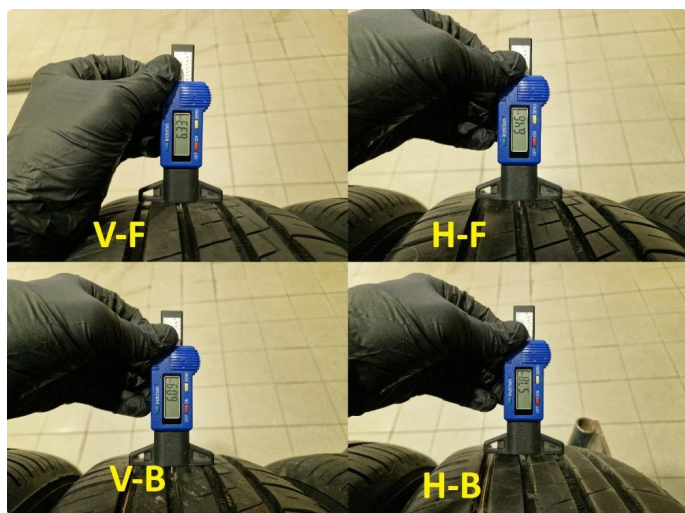

2.5 Dekkdybdemåling sommerdekk utført
02.03.2026 på km : 182.834

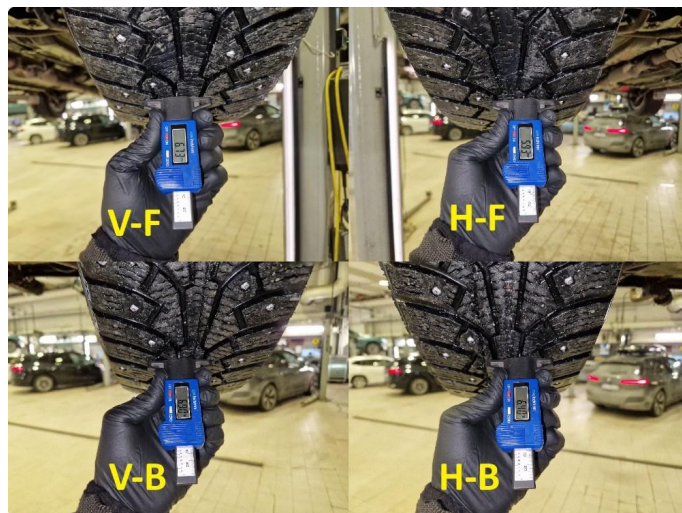

2.6 Dekkdybdemåling vinterdekk utført
02.03.2026 på km : 182.834




2.7 Mangler 1 stk hjulmutter v-ram og 1 stk v-bak.



2.7 Mangler 1 stk hjulmutter v-ram og 1 stk v-bak.




2.7 Mangler 1 stk hjulmutter v-ram og 1 stk v-bak.

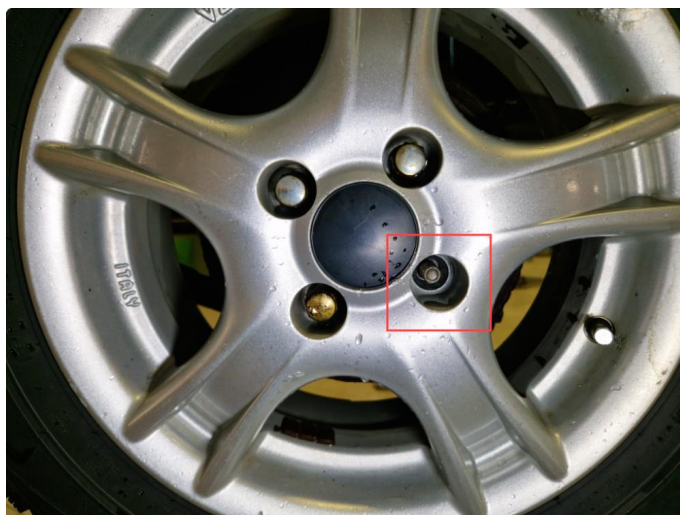


2.7 Mangler 1 stk hjulmutter v-ram og 1 stk v-bak.




3.1 Løs innmat bakre eksospotte.

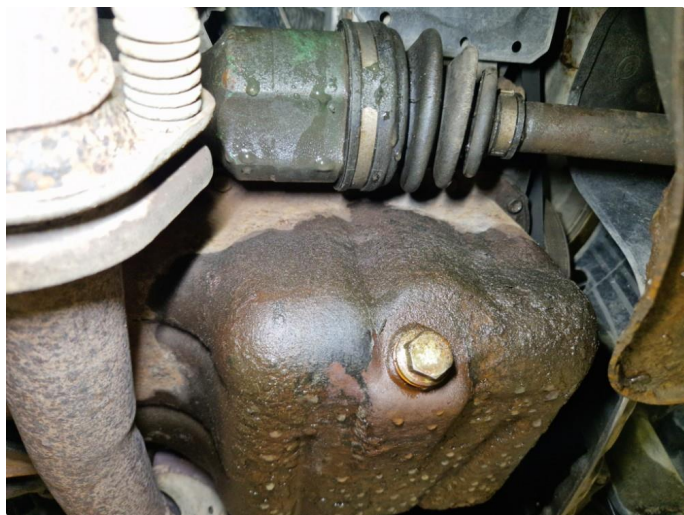


3.2 Oljelekkasjer motor.

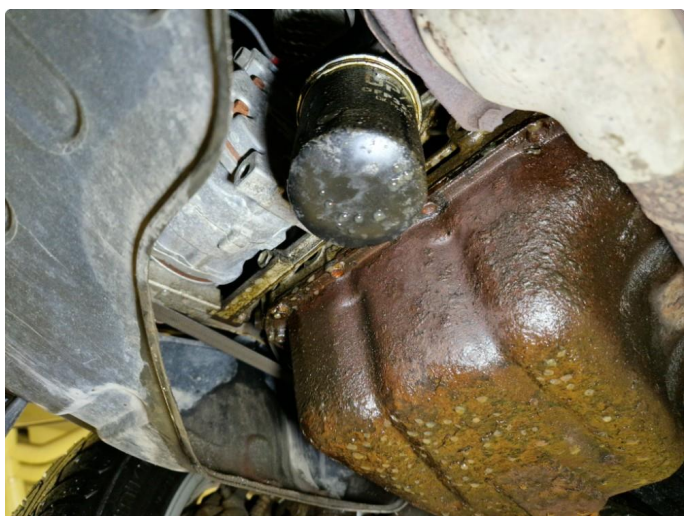

3.2 Oljelekkasjer motor.

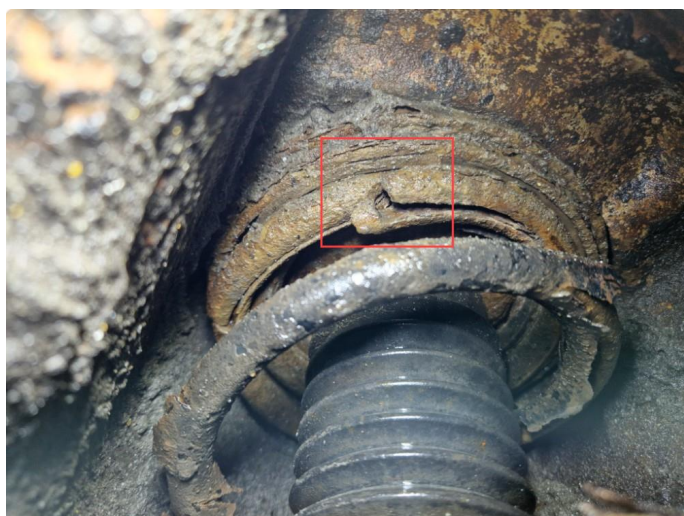


4.1 Knekt fjær v-bak.

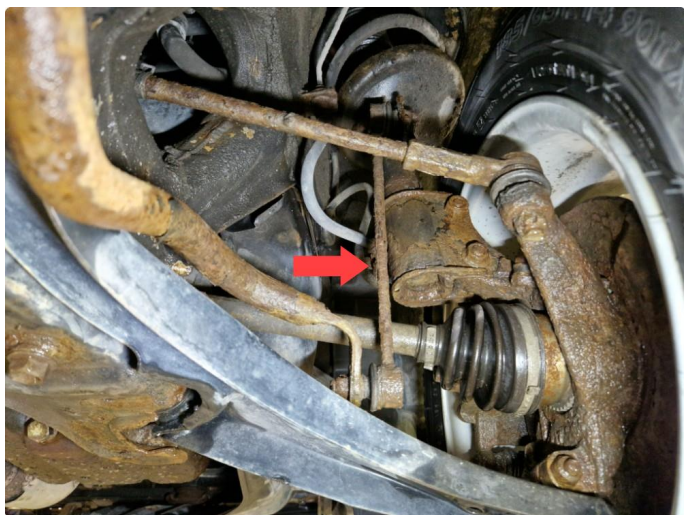



4.2 Slakke lenkearm h-fram.








5.1 Lang vandring brems pedal, pedal går i bunn + dårlig effekt brems pedal.



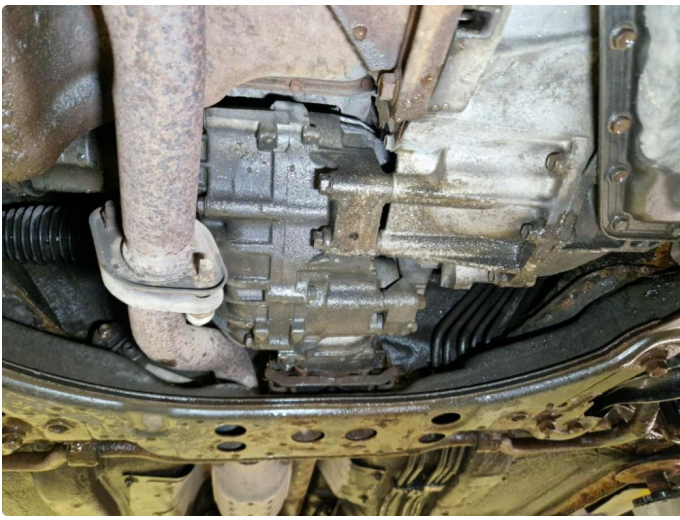


6.1 Oljelekkasje girkasse.

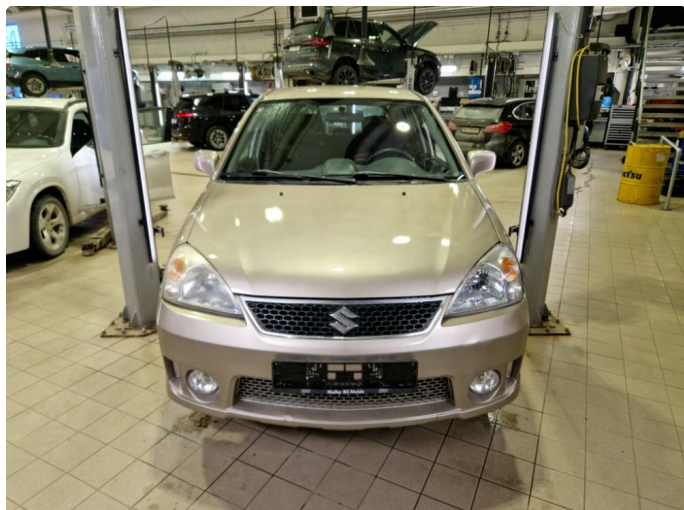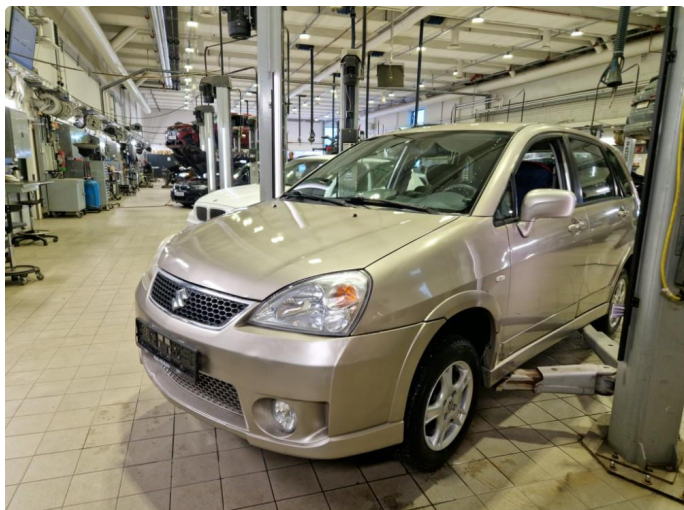

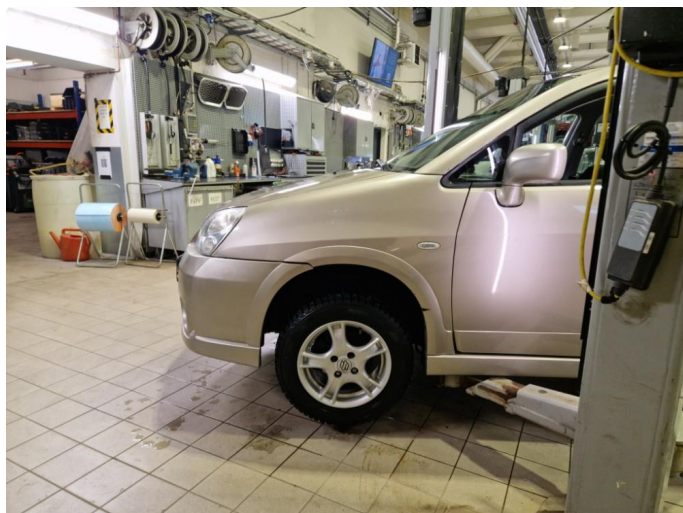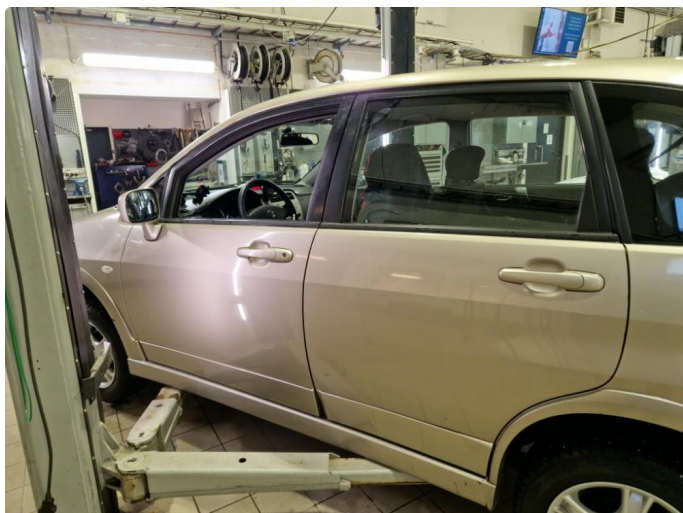

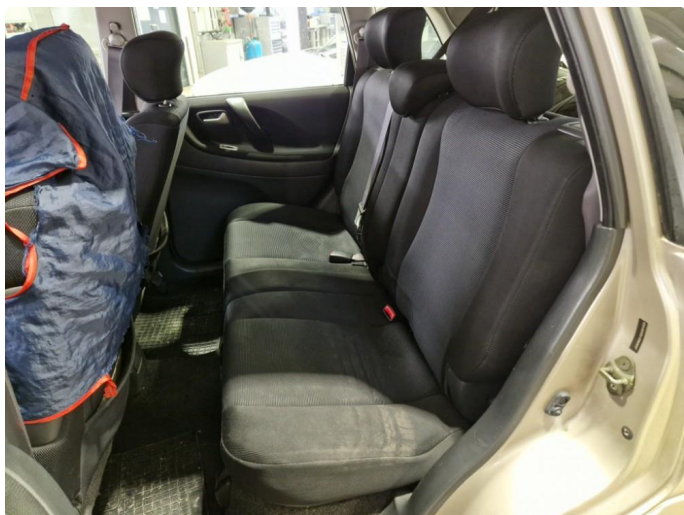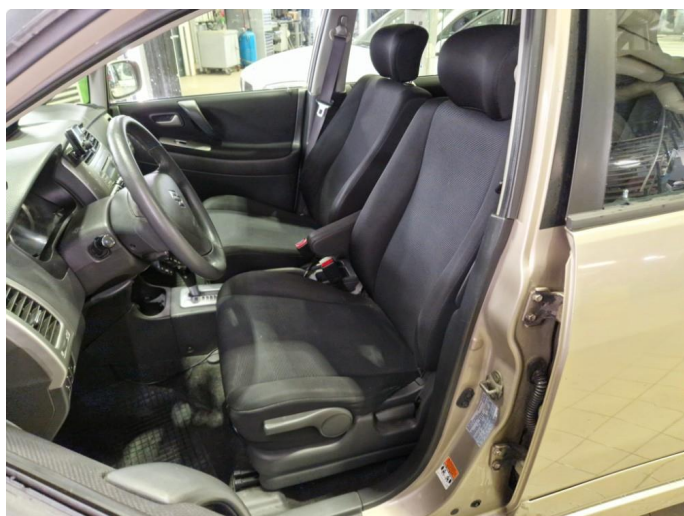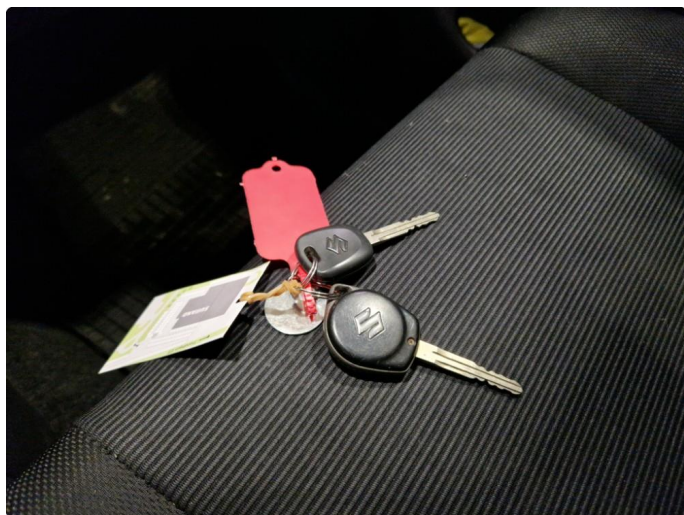

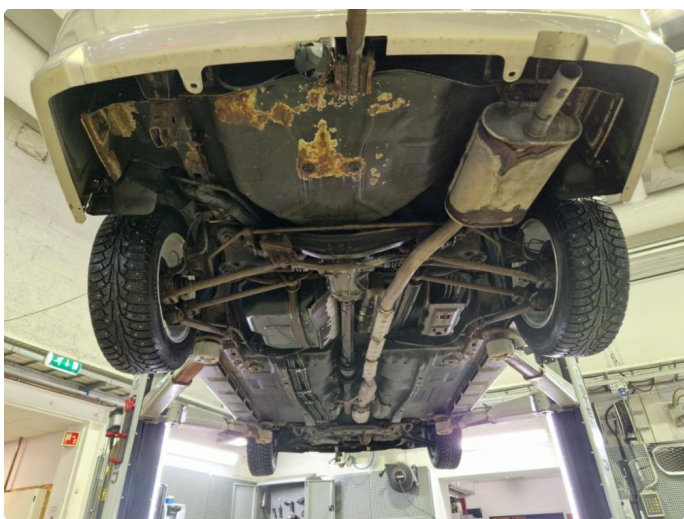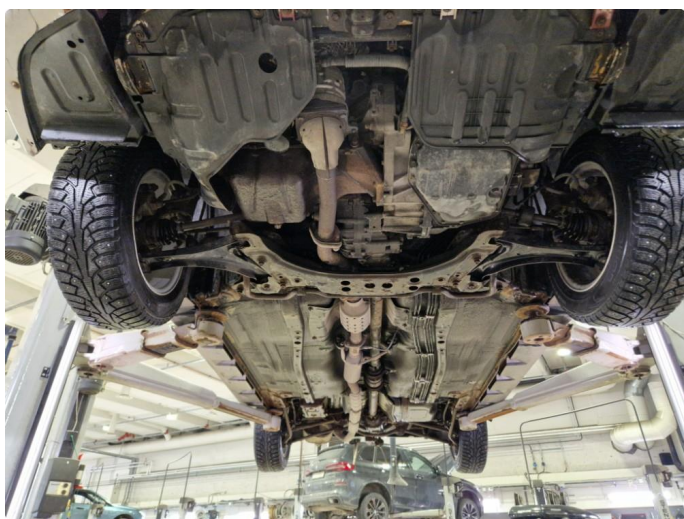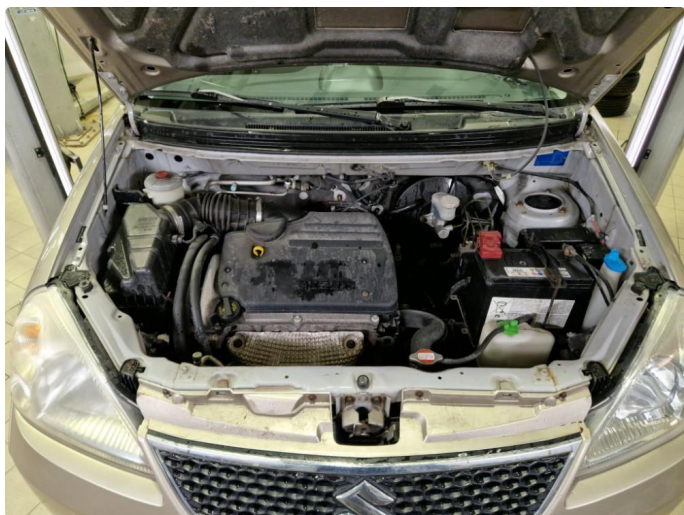

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 8, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 17, 2012
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,3	6,4	6,1	5,8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,7	5,9	6,9	6,4
BREMSESKIVER (MM)	18,4	18,4		
BREMSEKLOSSER (MM)	4	4		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
29.03.2021	156257
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
20.06.2012	104960
28.07.2010	91149
30.06.2006	30215
24.08.2005	15747

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.