

VOLVO XC70 / B 215 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 20.07.2026
KODE: 2075950

ZH45424

154 146 KM

30.11.2015
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: YV1BZ87C6G1247380
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 14.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


Med-deg-hele-veien
OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	1 Stk liten p-bulk + liten rustboble h-bakdør	høyre bak
1.2 Dører	1 Stk liten p-bulk h-framdør	høyre foran
1.3 Tilhengerfeste	nøkkel til avtagbart tilhengerkule mangler	
1.4 Dekk/Felger	Vinterdekk produsert 20 / 2018 Nokian Hakkapelitta 9 SUV	alle
1.5 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 14.07.2026	
1.6 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 14.07.2026	
1.7 Støtfanger	Nedre midtre grill fjernet pga montering av ekstralys	foran - midten - nede
1.8 Frontvindu	2 stk steinsprut frontrute (Reparerer)	foran
2. MOTOR		
2.1 Eksosanlegg	Godkjent i vognkort bakre erstatningseksospotter	bak
2.2 Lekkasje	Noe oljelekkasje h-side motor / innsugsrør til / fra turbo	
2.3 Service	varsler service	
2.4 Service	Neste PKK 14.03.2027	
3. INTERIØR		
3.1 Tepper/bekledning	Flekker / merker på flere paneler / stoffbekledning h+v side bagasjerom + bakluke.	venstre - høyre - bak




1.1 1 Stk liten p-bulk + liten rustboble h-bakdør



1.1 1 Stk liten p-bulk + liten rustboble h-bakdør

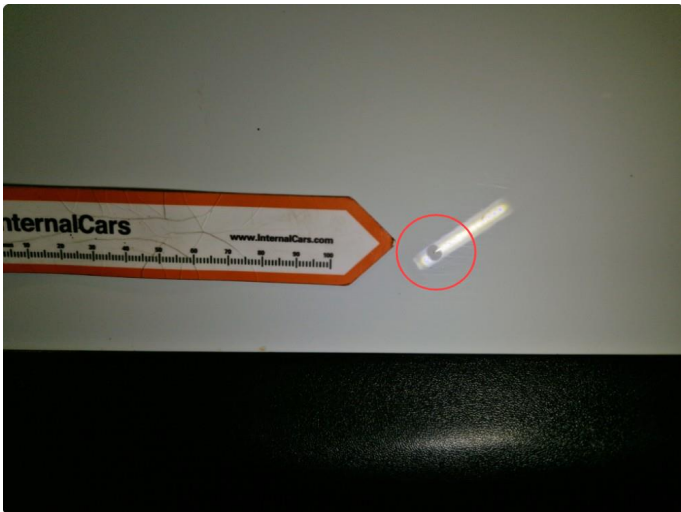

1.1 1 Stk liten p-bulk + liten rustboble h-bakdør

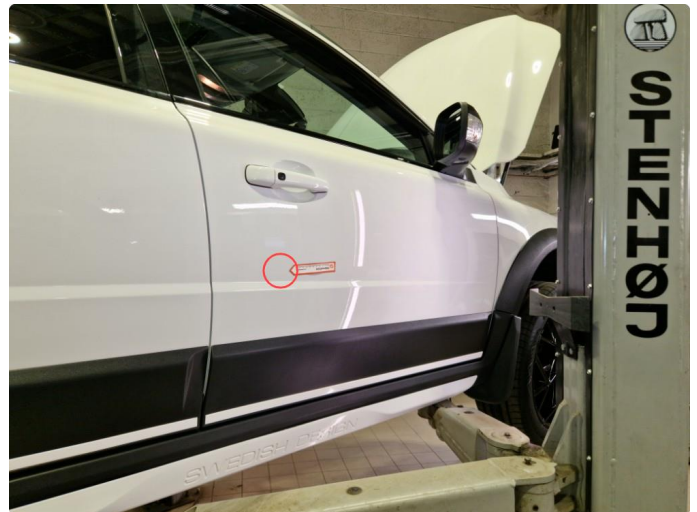

1.2 1 Stk liten p-bulk h-framdør



1.3 Nøkkle til avtagbart tilhengerkule mangler



1.4 Vinterdekk produsert 20 / 2018 Nokian Hakkapelitta 9 SUV




1.4 Vinterdekk produsert 20 / 2018 Nokian Hakkapelitta 9 SUV




1.4 Vinterdekk produsert 20 / 2018 Nokian Hakkapelitta 9 SUV



1.4 Vinterdekk produsert 20 / 2018 Nokian Hakkapelitta 9 SUV

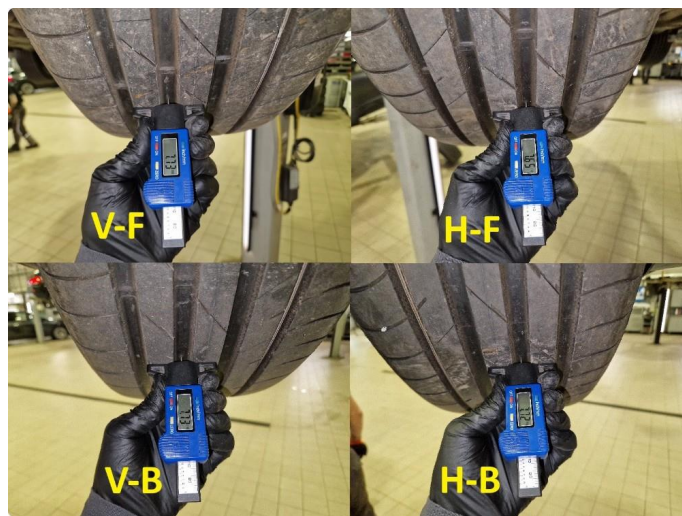

1.5 Dekkdybdemåling sommerdekk utført 14.07.2026

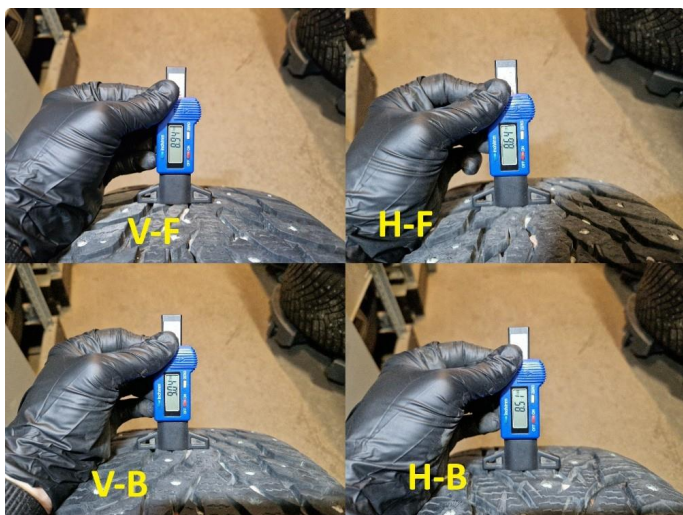


1.6 Dekkdybdemåling vinterdekk utført 14.07.2026




1.7 Nedre midtre grill fjernet pga montering av ekstralys




1.7 Nedre midtre grill fjernet pga montering av ekstralys

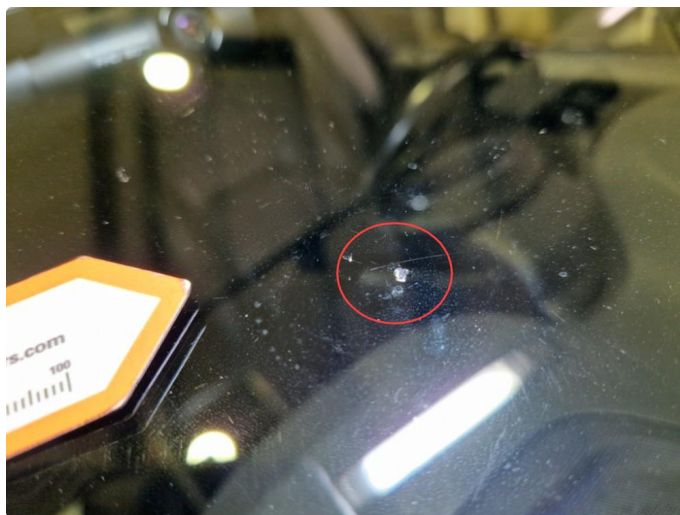


1.8 2 stk steinsprut frontrute (Repareres)

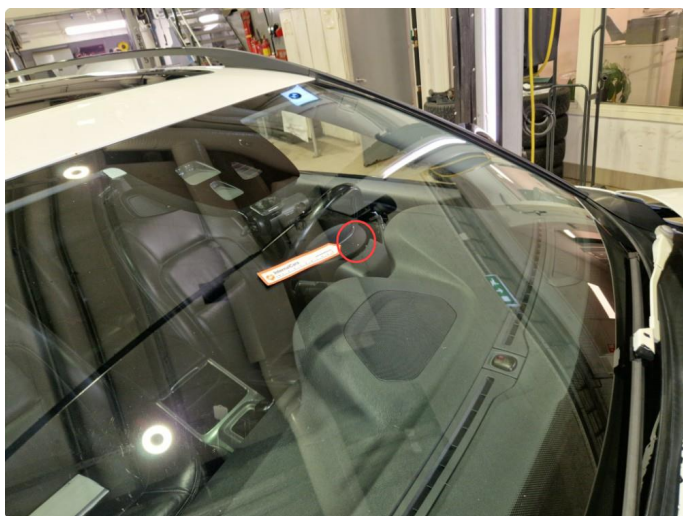


1.8 2 stk steinsprut frontrute (Repareres)

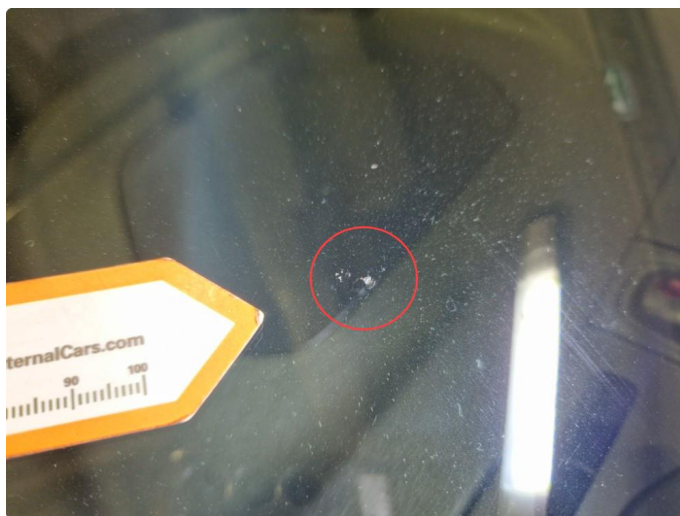


1.8 2 stk steinsprut frontrute (Repareres)

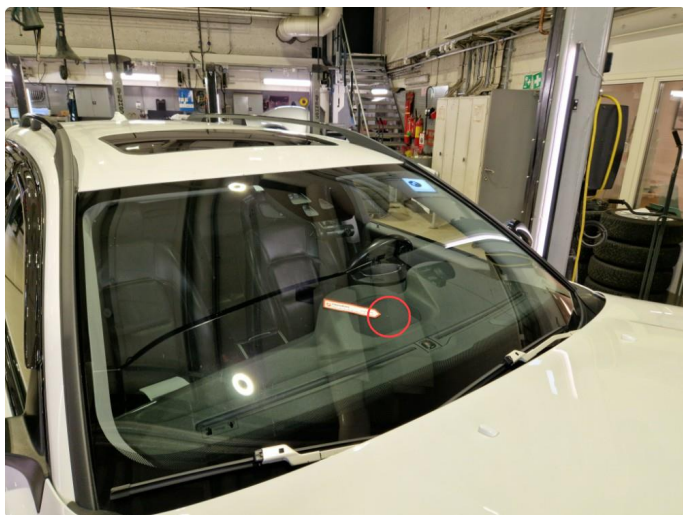


1.8 2 stk steinsprut frontrute (Repareres)

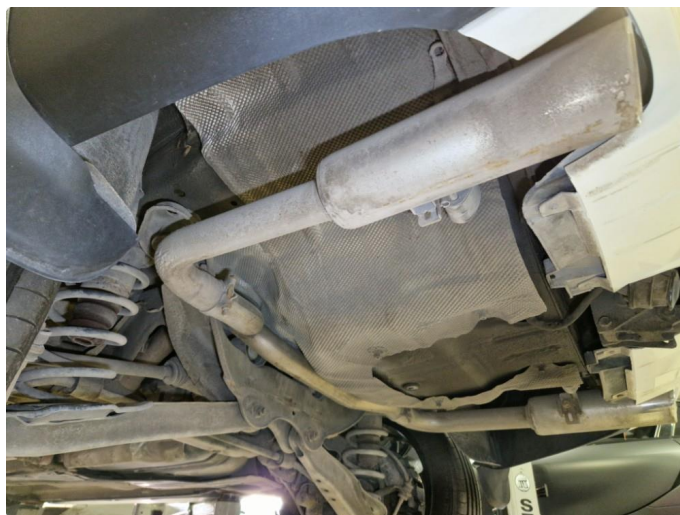


2.1 Godkjent i vognkort bakre erstatningseksospotter

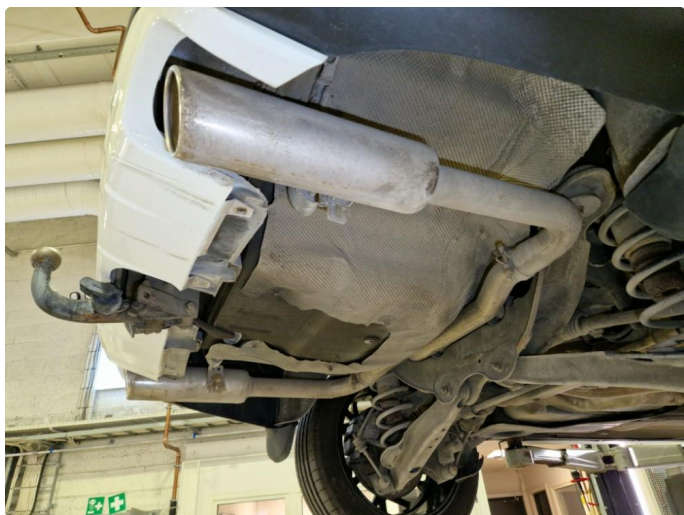

2.1 Godkjent i vognkort bakre erstatningseksospotter

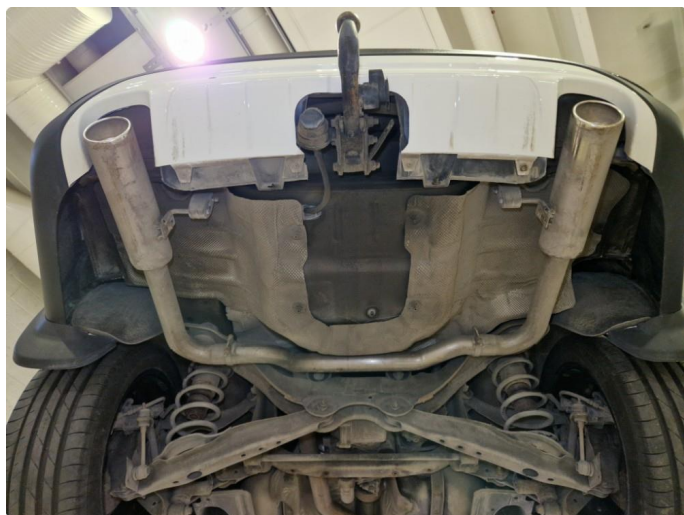


2.1 Godkjent i vognkort bakre erstatningseksospotter

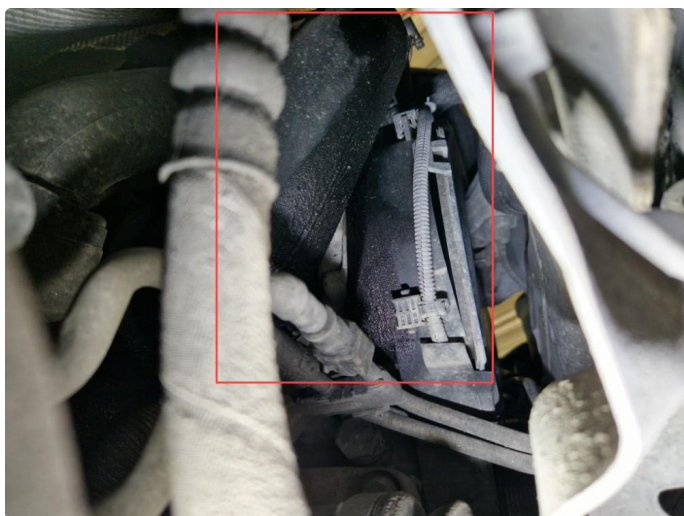


2.2 Noe oljelekkasje h-side motor / innsugsrør til / fra turbo




2.3 Varsler service

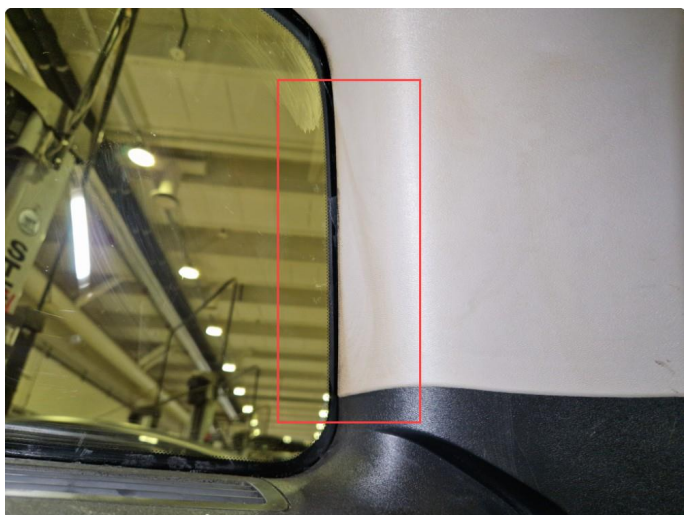


3.1 Flekker / merker på flere paneler / stoffbekledning h+v side bagasjerom + bakluke.

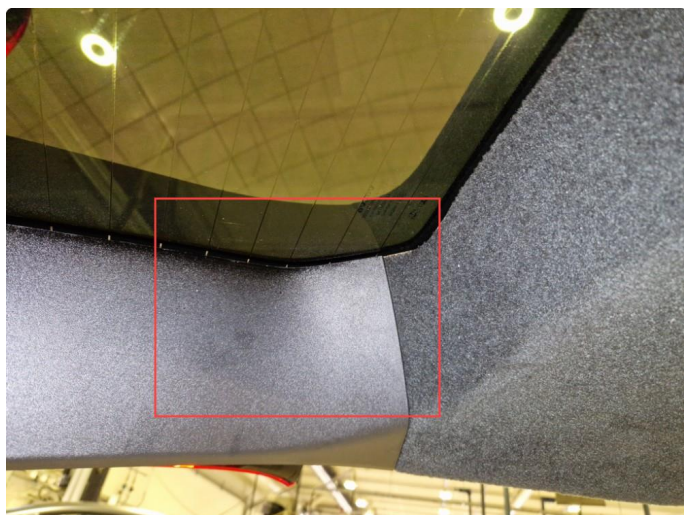


3.1 Flekker / merker på flere paneler / stoffbekledning h+v side bagasjerom + bakluke.

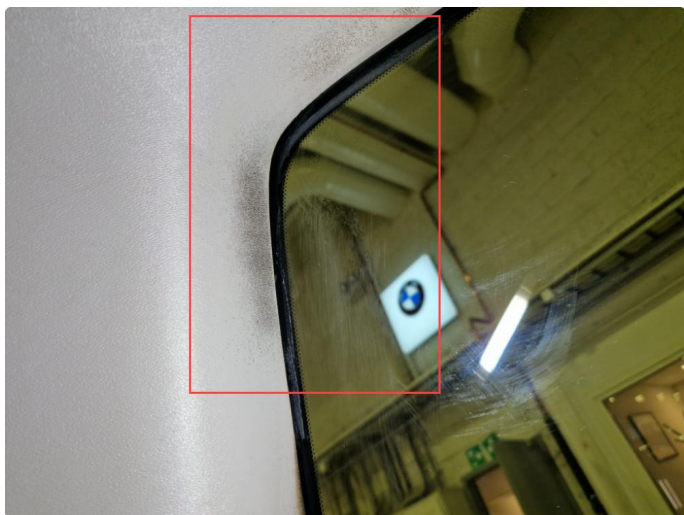


3.1 Flekker / merker på flere paneler / stoffbekledning h+v side bagasjerom + bakluke.

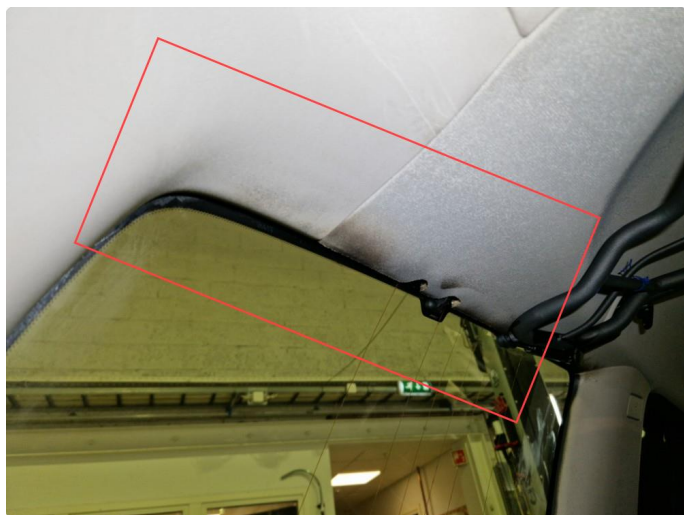

3.1 Flekker / merker på flere paneler / stoffbekledning h+v side bagasjerom + bakluke.

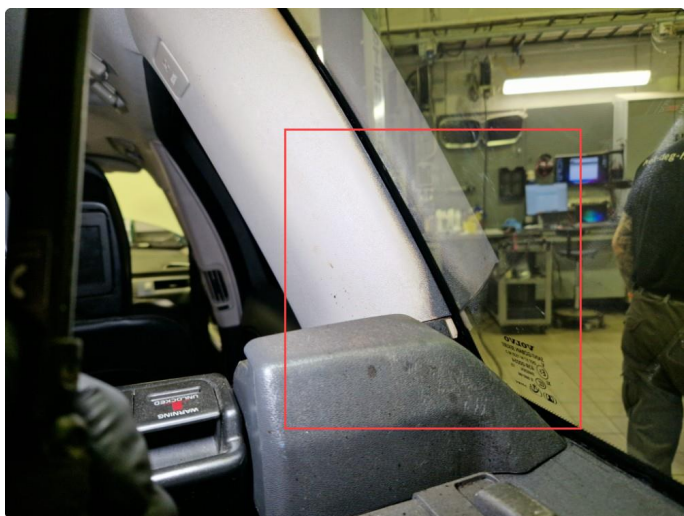

3.1 Flekker / merker på flere paneler / stoffbekledning h+v side bagasjerom + bakluke.

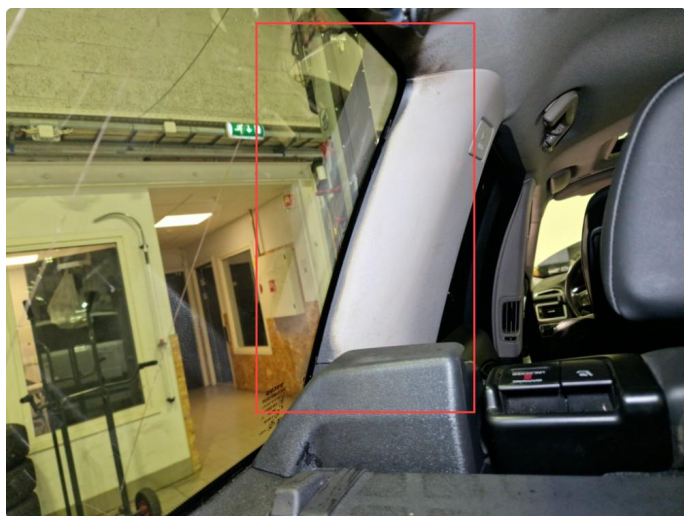


3.1 Flekker / merker på flere paneler / stoffbekledning h+v side bagasjerom + bakluke.




3.1 Flekker / merker på flere paneler / stoffbekledning h+v side bagasjerom + bakluke.



3.1 Flekker / merker på flere paneler / stoffbekledning h+v side bagasjerom + bakluke.

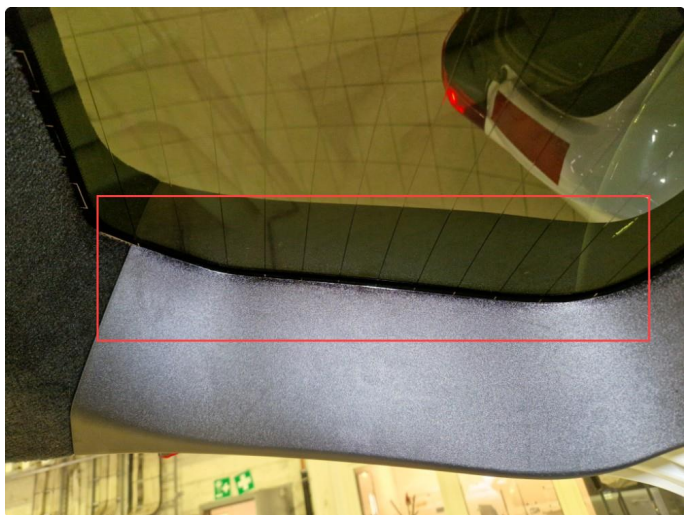


3.1 Flekker / merker på flere paneler / stoffbekledning h+v side bagasjerom + bakluke.

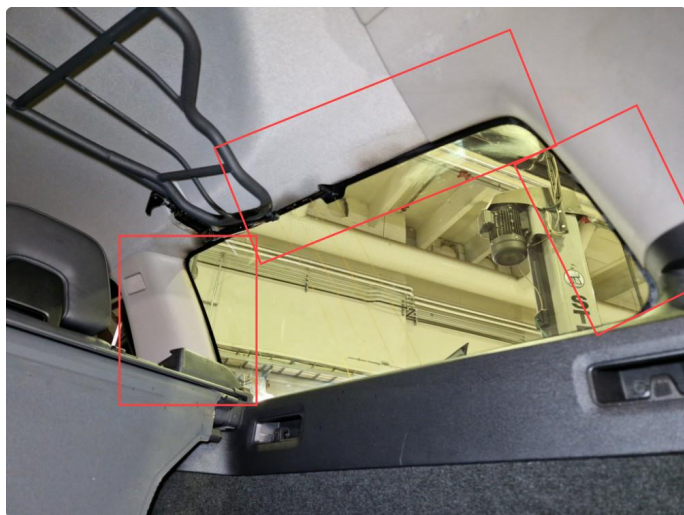


3.1 Flekker / merker på flere paneler / stoffbekledning h+v side bagasjerom + bakluke.





3.1 Flekker / merker på flere paneler / stoffbekledning h+v side bagasjerom + bakluke.


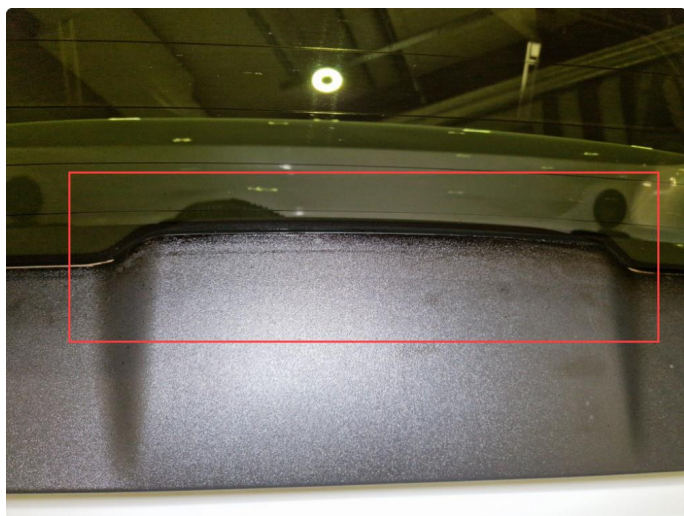


3.1 Flekker / merker på flere paneler / stoffbekledning h+v side bagasjerom + bakluke.

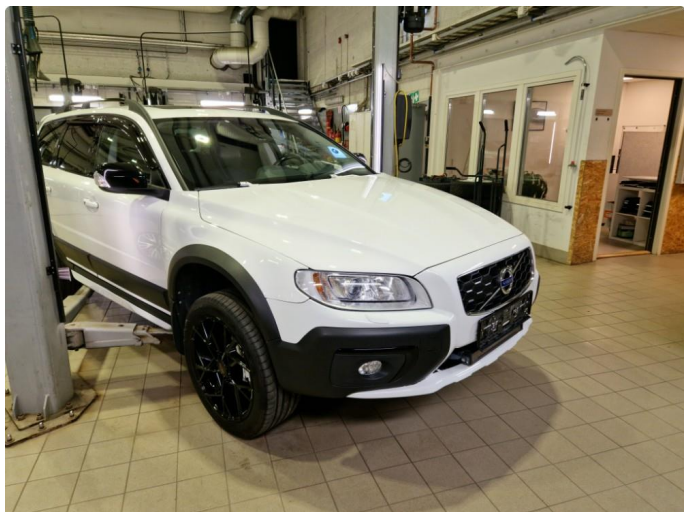

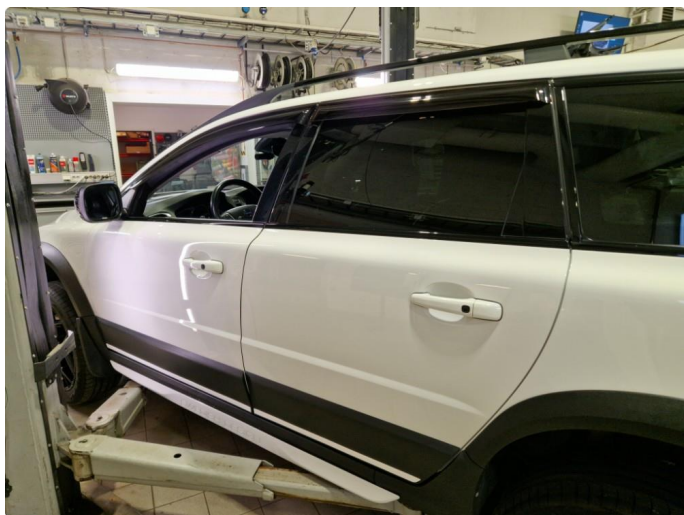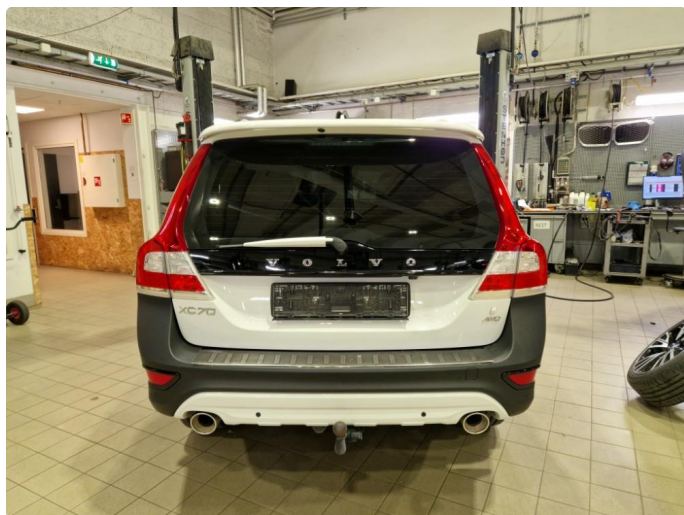



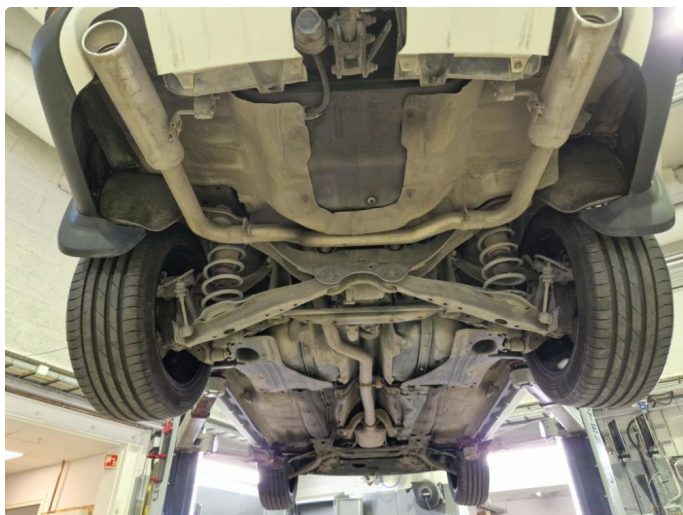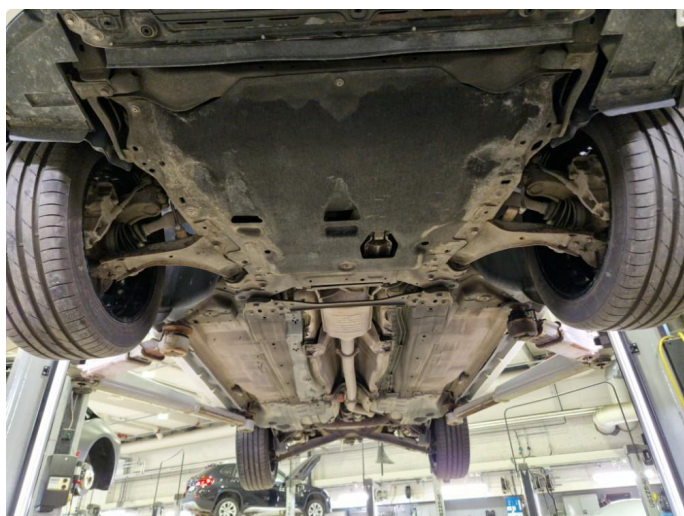

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 5, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 20, 2018
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7,7	7,6	7,7	7,7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,9	8,6	9	8,5
BREMSESKIVER (MM)	27,2	27,2	21	21
BREMSEKLOSSER (MM)	8	8	10	10

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
29.04.2025	140383
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
23.04.2024	134402
14.03.2023	129718
11.04.2022	124175
13.04.2021	109219
23.03.2020	98985
24.05.2019	84533
04.08.2018	60630
11.08.2017	32436
30.11.2016	12962

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.