

MAZDA 6 / GH 125 HK MANUELL

TESTDATO: 23.10.2026

KODE: 2154825

 KH66125

 205 298 KM

 11.01.2010
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: JMZGH19C601256909

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 09.04.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	generelt mye bruksslitasje	
1.2 Under bil	Rust underside bil, for / bakstillingsdeler, traverser og ved kanal h+v side	foran - bak
1.3 Dører	Rust/korrosjon. Rust / korrosjon pyntedeksel h+v framdør.	høyre foran - venstre foran
1.4 Dører	Rust / bruksmerker alle dører.	begge foran - begge bak
1.5 Skjermer	Rust / lakkskader alle skjermer.	begge foran - begge bak
1.6 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 07.10.2026 på km : 205.298.	
1.7 Støtfanger	Lakkskader frontfanger og bakfanger.	foran - bak
1.8 Frontvindu	Steinsprut frontrute, for små til og repareres pr.nå. Normal bruksslitasje.	foran
2. LYS		
2.1 Lys bak	Fukt indre baklykt h+v side.	venstre - høyre - bak - indre
3. MOTOR		
3.1 Batteri(er)	Dårlig effekt startbatteri, batteri er fulladet 08.10.2026.	
3.2 Eksosanlegg	Rust eksosanlegg, spesielt i skjøter.	
3.3 Kjølesystem/vannpumpe	Noe lekkasje radiator.	foran
3.4 Lekkasje	Noe oljelekkasje motor bakre del.	
3.5 Service	Neste PKK 09.04.2028.	
4. BREMSER		
4.1 Skiver	Rust / slitasje bremseskiver fram og bak.	foran - bak
4.2 Bremseskjold	Rust / skadet bremseskjold h+v side bak.	begge bak
5. INTERIØR		
5.1 Varme/AC/Klima	Lekkasje + manglende kjøleribber AC-radiator. Svak funksjon AC pga dette.	



1.2 Rust underside bil, for / bakstillingsdeler, traverser og ved kanal h+v side




1.2 Rust underside bil, for / bakstillingsdeler, traverser og ved kanal h+v side



1.2 Rust underside bil, for / bakstillingsdeler, traverser og ved kanal h+v side




1.2 Rust underside bil, for / bakstillingsdeler, traverser og ved kanal h+v side

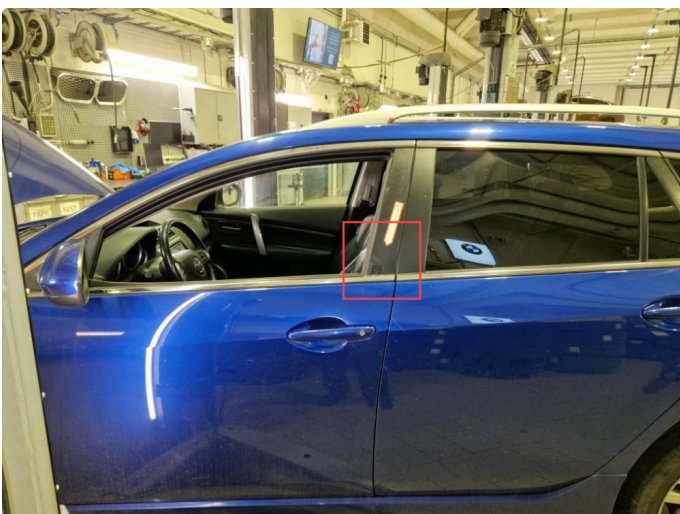

1.3 Rust/korrosjon. Rust / korrosjon pyntedeksel h+v framdør.




1.3 Rust/korrosjon. Rust / korrosjon pyntedeksel h+v framdør.

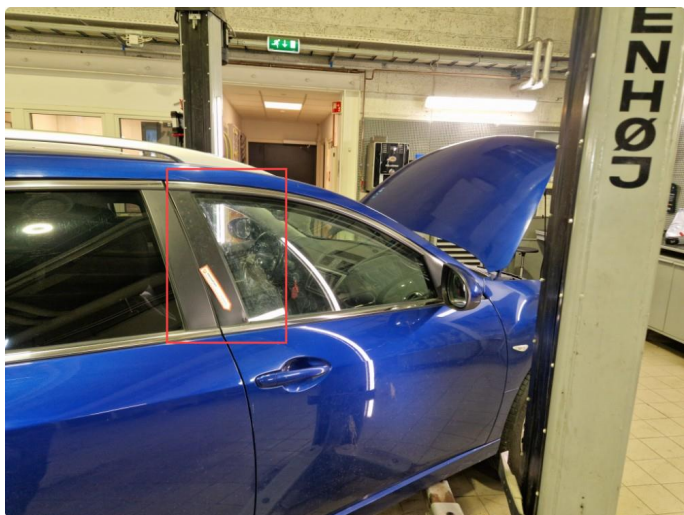

1.3 Rust/korrosjon. Rust / korrosjon pyntedeksel h+v framdør.



1.3 Rust/korrosjon. Rust / korrosjon pyntedeksel h+v framdør.

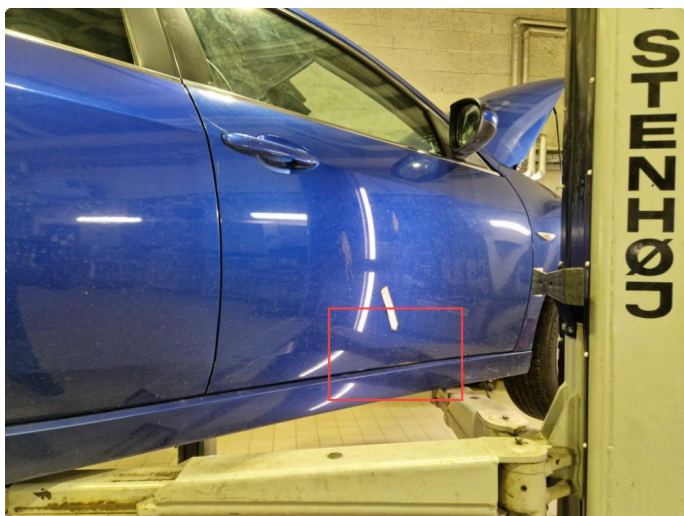

1.4 Rust / bruksmerker alle dører.



1.4 Rust / bruksmerker alle dører.



1.4 Rust / bruksmerker alle dører.




1.4 Rust / bruksmerker alle dører.



1.5 Rust / lakkskader alle skjerner.




1.5 Rust / lakkskader alle skjerner.

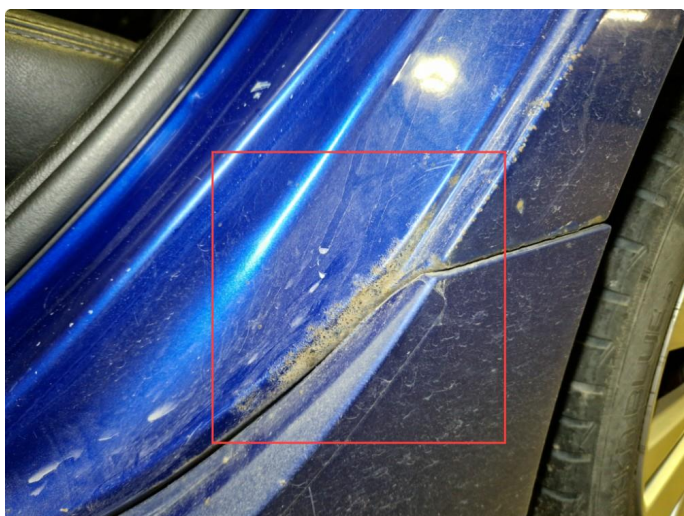

1.5 Rust / lakkskader alle skjerner.



1.5 Rust / lakkskader alle skjerner.

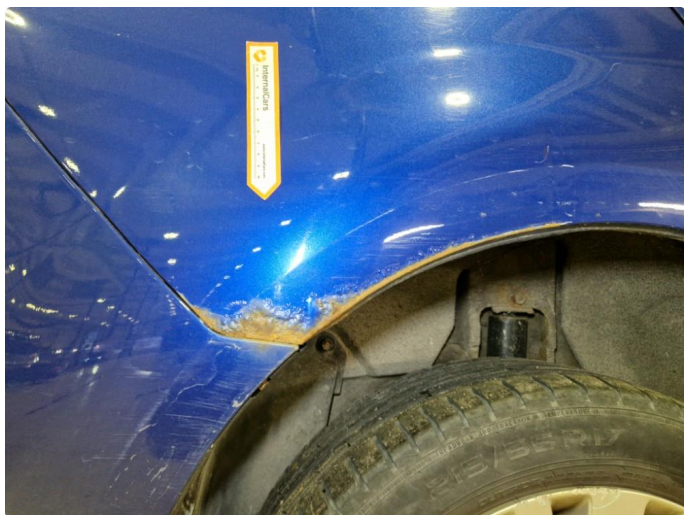

1.5 Rust / lakkskader alle skjerner.



1.5 Rust / lakkskader alle skjerner.




1.5 Rust / lakkskader alle skjermer.




1.5 Rust / lakkskader alle skjermer.



1.5 Rust / lakkskader alle skjermer.

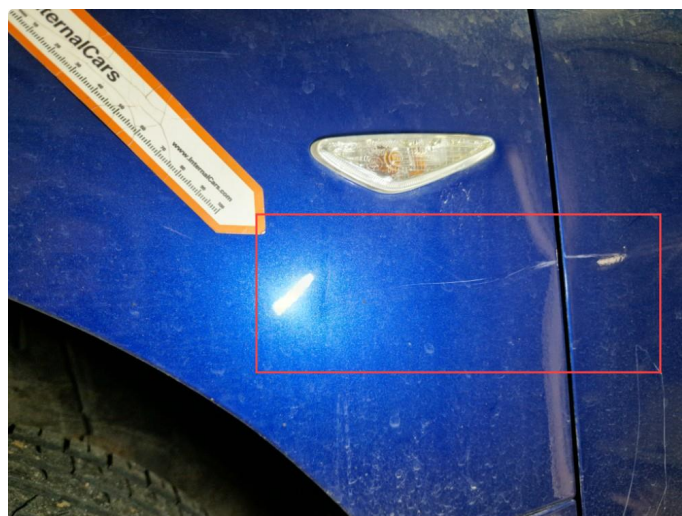

1.5 Rust / lakkskader alle skjermer.

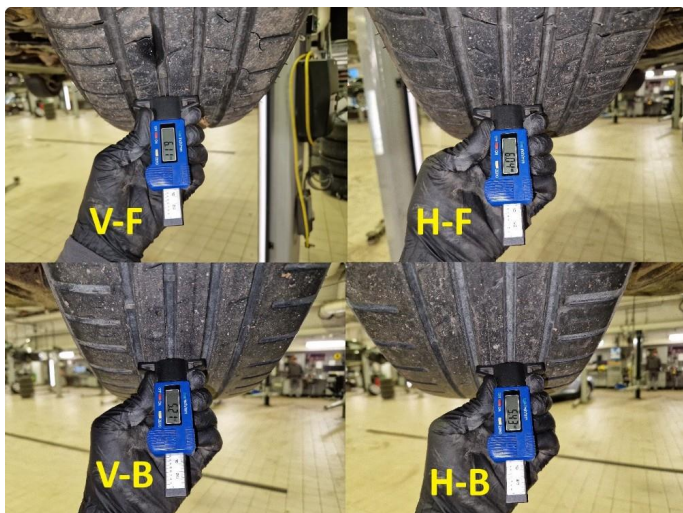

1.6 Dekkdybdemåling sommerdekk utført 07.10.2026 på km : 205.298.



1.7 Lakkskader frontfanger og bakfanger.




1.7 Lakkskader frontfanger og bakfanger.



1.7 Lakkskader frontfanger og bakfanger.



1.7 Lakkskader frontfanger og bakfanger.

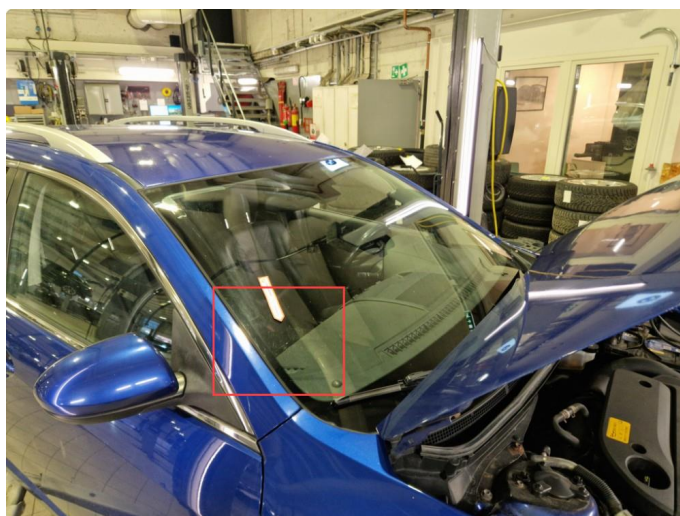


1.8 Steinsprut frontrute, for små til og repareres pr.nå. Normal bruksslitasje.



1.8 Steinsprut frontrute, for små til og repareres pr.nå. Normal bruksslitasje.




2.1 Fukt indre baklykt h+v side.

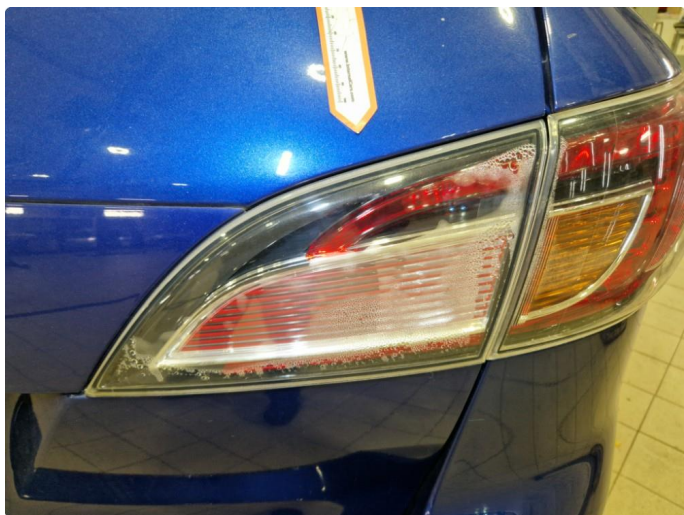


2.1 Fukt indre baklykt h+v side.



2.1 Fukt indre baklykt h+v side.

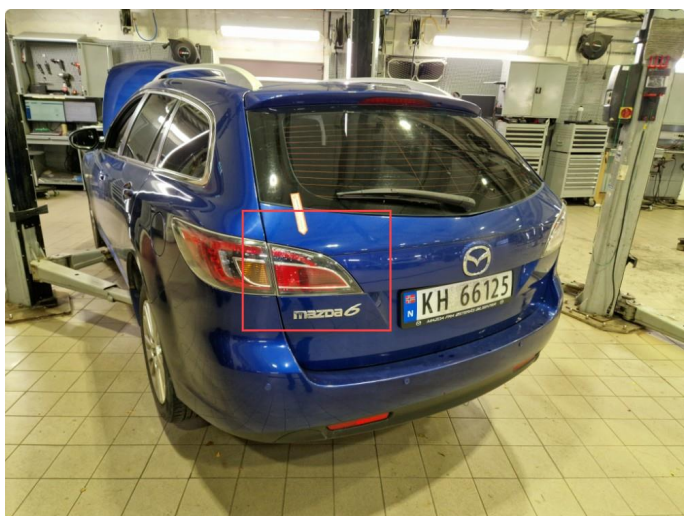

2.1 Fukt indre baklykt h+v side.

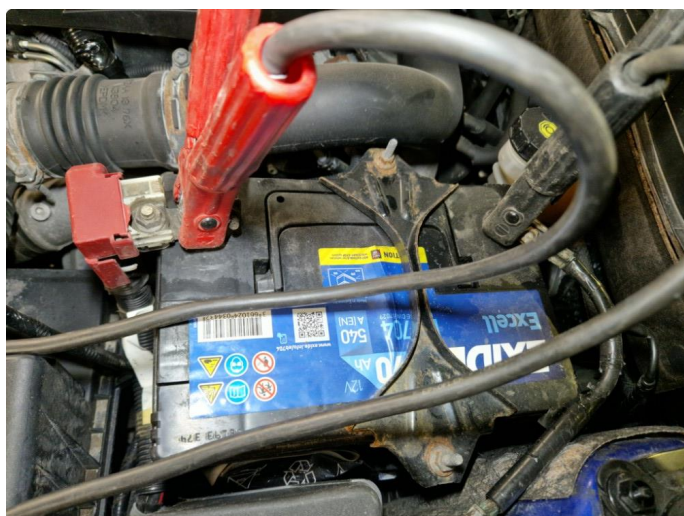


3.1 Dårlig effekt startbatteri, batteri er fulladet 08.10.2026.




3.2 Rust eksosanlegg, spesielt i skjøter.



3.2 Rust eksosanlegg, spesielt i skjøter.

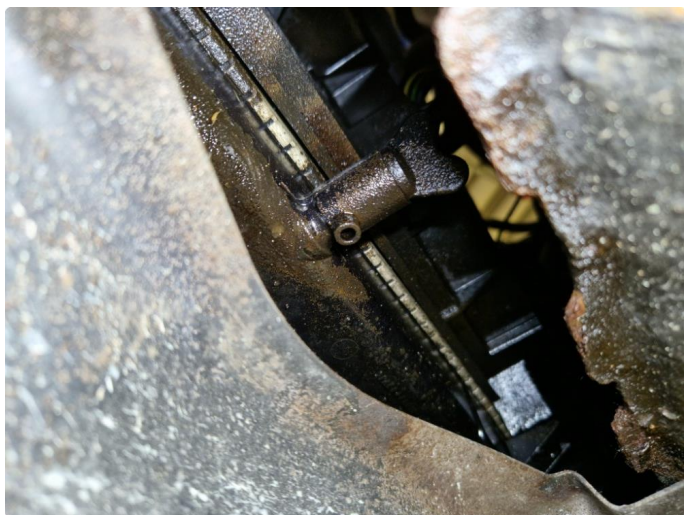

3.3 Noe lekkasje radiator.

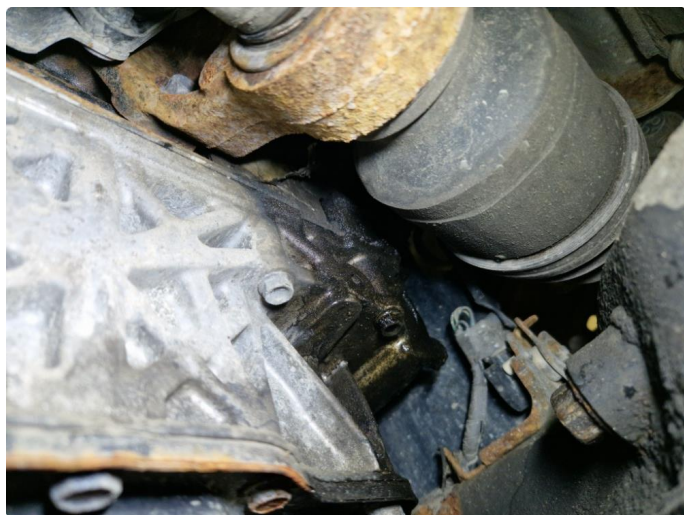

3.4 Noe oljelekkasje motor bakre del.



4.1 Rust / slitasje bremseskiver fram og bak.




4.1 Rust / slitasje bremseskiver fram og bak.




4.2 Rust / skadet bremseskjold h+v side bak.









4.2 Rust / skadet bremseskjold h+v side bak.


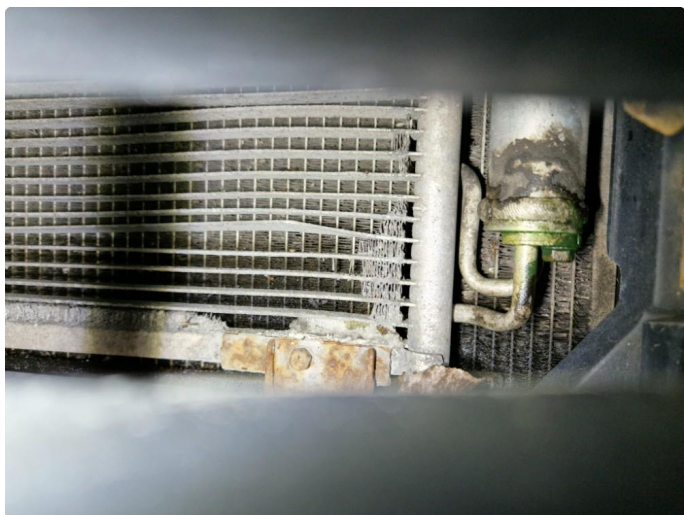


5.1 Lekkasje + manglende kjøleribber AC-radiator.
Svak funksjon AC pga dette.

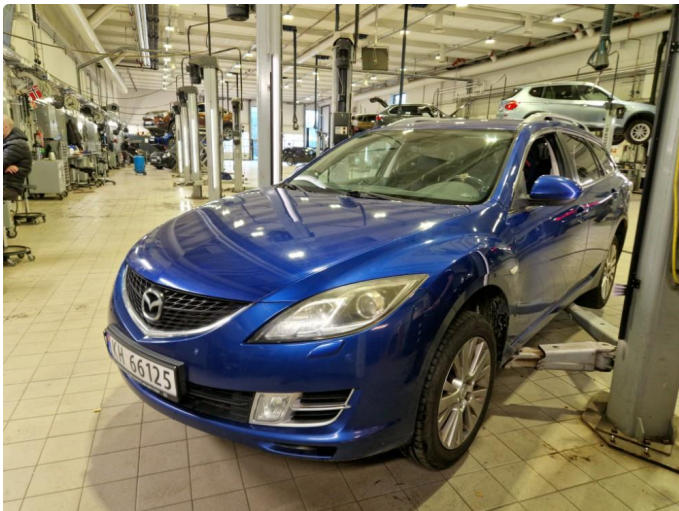

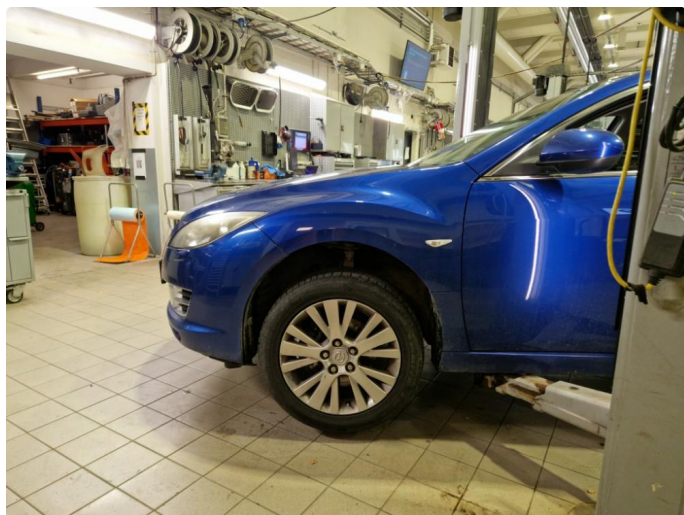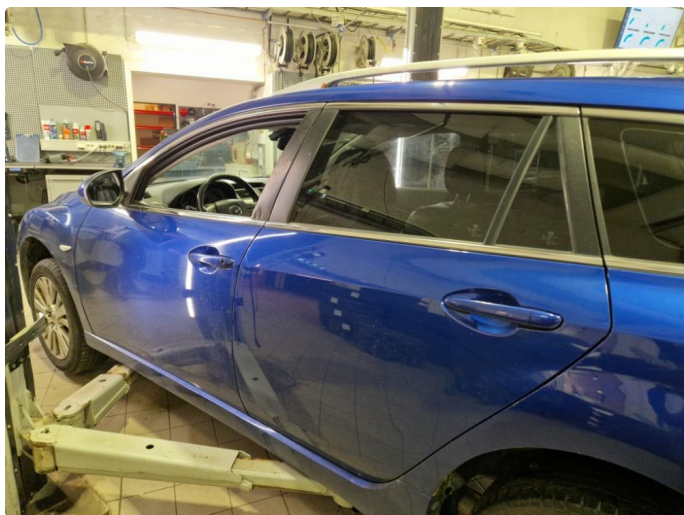

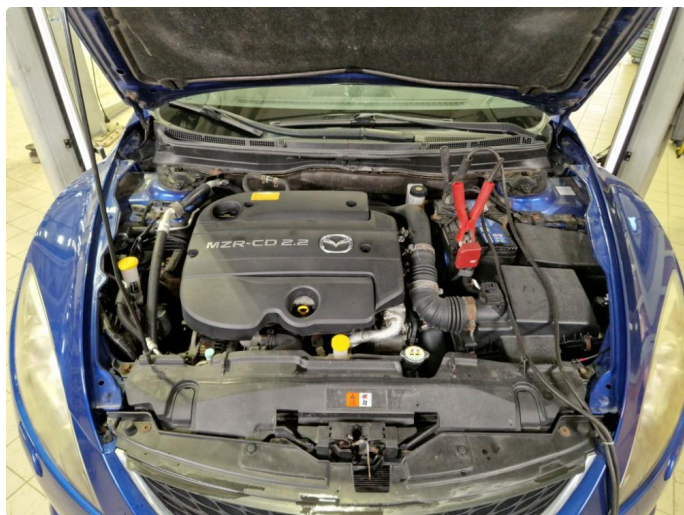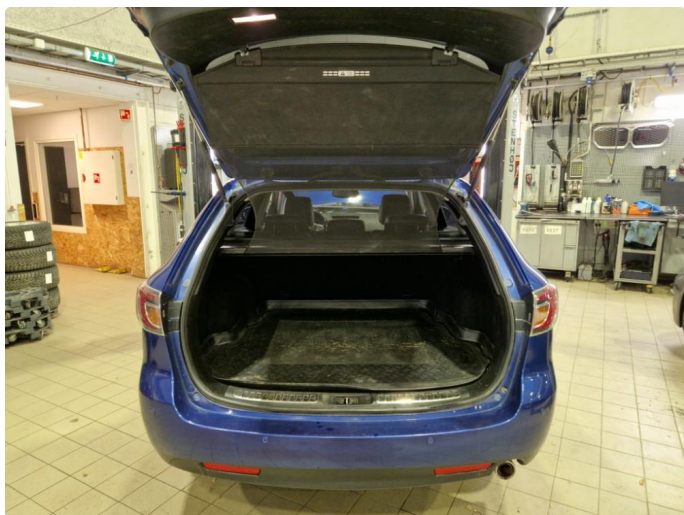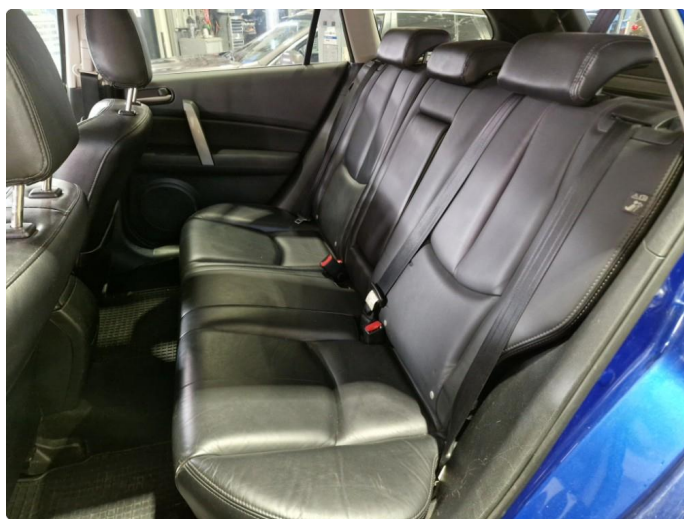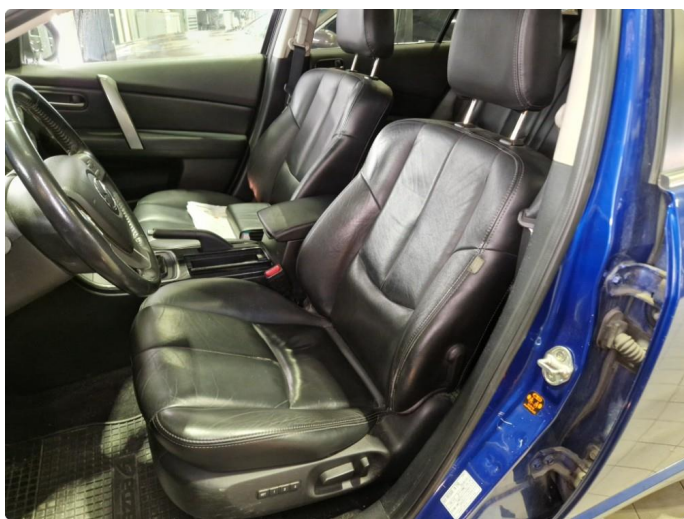

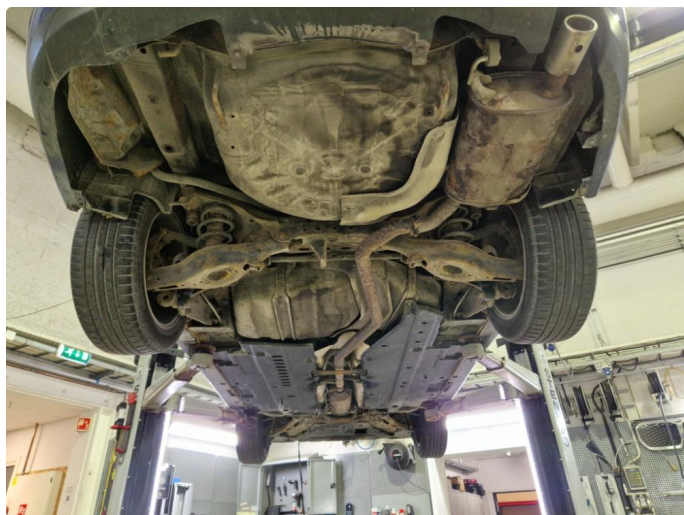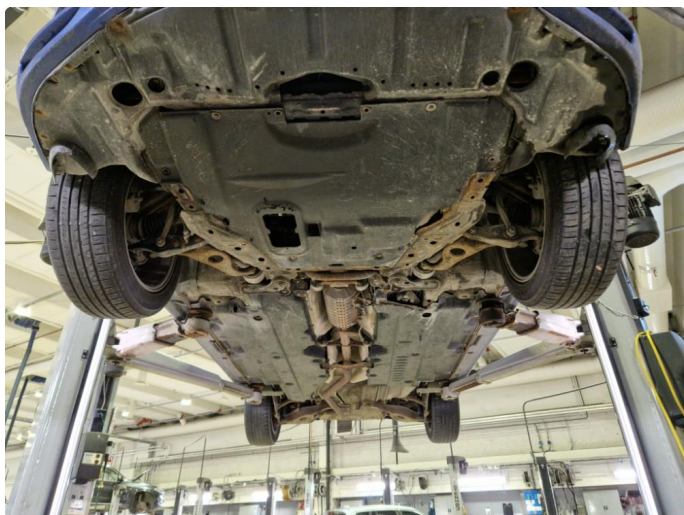

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 3, 2018
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,1	6	5,2	5,4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
BREMSESKIVER (MM)	23,4	3,4	9,5	9,5
BREMSEKLOSSER (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
09.07.2024	194069
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
03.02.2022	172249
03.08.2021	167126
06.09.2019	155550
15.05.2018	134824
20.06.2017	120574
21.04.2016	99758
17.11.2014	73007
23.01.2014	61002
05.09.2012	50698
20.03.2012	96733
07.04.2011	14139
08.01.2010	10

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.