

BMW X5 XDRIVE40E IPERFORMANCE 4WD
TESTDATO: 15.12.2025
KODE: 1903323

VH98300

125 431 KM

20.06.2018
Førstegang registrert

**Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid**
CHASSISNR: WBAKT0106J0Y45058
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 31.10.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


Med-deg-hele-veien
OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING


BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Diagnose	Feillagring eksosspjeld.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Panser	Noe steinsprut panser.	foran
2.2 Dører	Lakkflass nedre pyntelist v-framdør.	venstre foran
2.3 Dører	Flere rustbobler nedre fremre og bakre del v-framdør.	venstre foran
2.4 Dører	Rust nedre fremre del h-framdør.	høyre foran
2.5 Dører	Slitt innstegslist h+v bak.	høyre bak - venstre bak
2.6 Bakluke	Liten p-bulk h-side bakluke.	høyre - bak
2.7 Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 27.11.2025, 125.431km.	
2.8 Støtfanger	Noen merker på støtfanger bak.	bak
2.9 Frontvindu	Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå. 1 Stk steinsprut h-side som er reparert tidligere.	foran
3. MOTOR		
3.1 Eksosanlegg	Løs flexikobling eksos.	
3.2 Service	Neste service 10.2026 / 9.000km, hva som først inntreffer.	
3.3 Service	Neste PKK-kontroll: 31.10.2026.	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Forstilling	Slakke nedre ytre opphengskule h+v side fram.	venstre - høyre - foran - nede - ytre
5. BREMSER		
5.1 Bremsfunksjon	Slitte bremsesklosser bak, målt til 4mm. Bremseskiver OK.	bak
5.2 Skiver	Rust / slitte bremseskiver fram + noe pulsering. Bremsesklosser målt til 5mm.	foran
6. GIR OG DRIVLINJE		
6.1 Differensial	Lekkasje sim-ring utgående aksel v-side bakre differensial.	venstre - bak
7. INTERIØR		
7.1 Dørtrekk	Noe merker i dørtrekk, høyre bakdør.	høyre bak
7.2 Seter	Slitasje førersete.	venstre foran
7.3 Solblending panoramatak	Funksjonsfeil motor/glideskinner. Ulyder / feilfunksjon panoramatak / innertrekk.	
7.4 Multifunksjonsratt	slitte knapper	

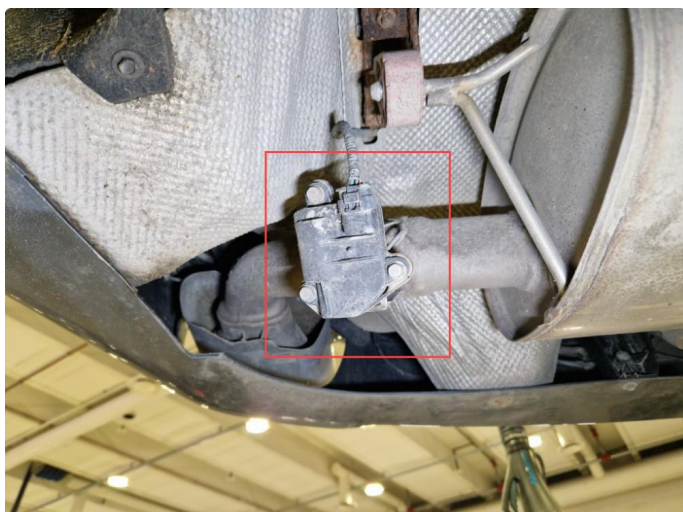


1.1 Feillagring eksosspjeld.

27/11/2025 08:08:49					
Integrated Service Technical 4.56.30					
Application Programming data: 4.56.32					
VIN: 0Y45058 Vehicle: X1F15/off-road vehicle/X5 xDrive40e iPerformance/N20B2000/AUTO/ECE/LL/2017/07 KL 15: 14.6 V KL 30: 14.6 V					
Mileage: 125431 km / 77939 mls I-Level actual: F025-23-07-530					
Operations	Vehicle information	Vehicle management	Service plan	Workshop/ Operating fluids	Measuring devices
Repair/ maintenance	Troubleshooting	Service functions	Software update	Control Unit Replacement	Vehicle modification
Fault memory	Fault pattern	Function Structure	Component Structure	Text Search	SAE fault code input
Code	Description	Mileage	Existent	Class	
138102	Exhaust flap, activation: short circuit to earth	125431 km / 77939 mls	yes		
138104	Exhaust flap, activation: line disconnection	125431 km / 77939 mls	No		
480A12	Brake pad wear sensor: Rear axle, replace brake pads	125431 km / 77939 mls	yes		


1.1 Feillagring eksosspjeld.

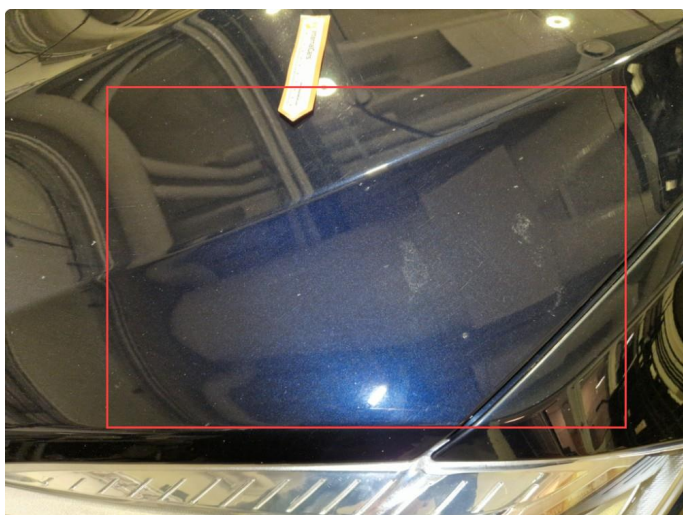


2.1 Noe steinsprut panser.

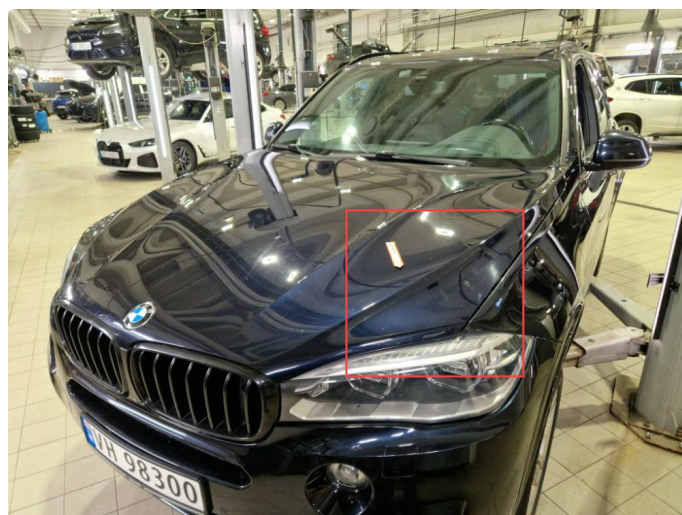


2.1 Noe steinsprut panser.

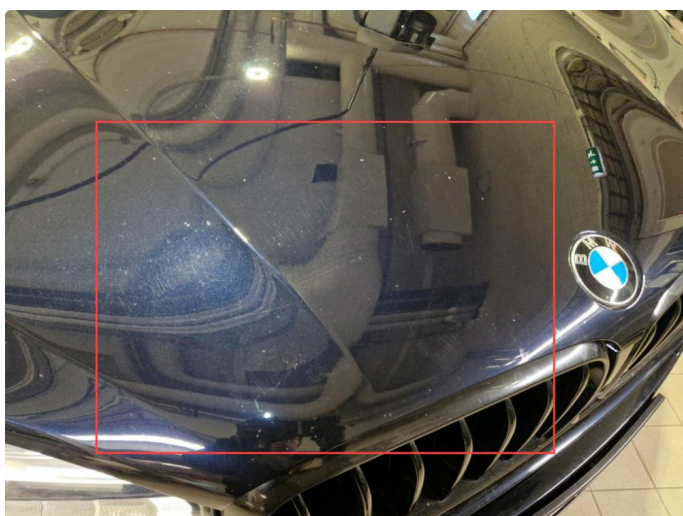

2.1 Noe steinsprut panser.

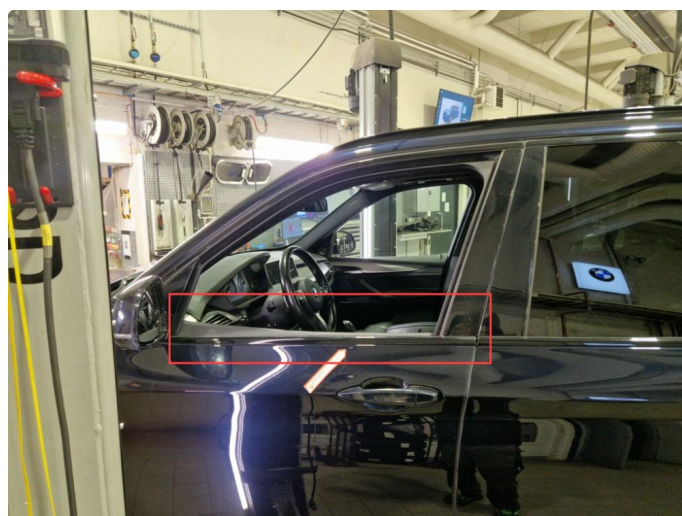

2.2 Lakklass nedre pyntelist v-framdør.

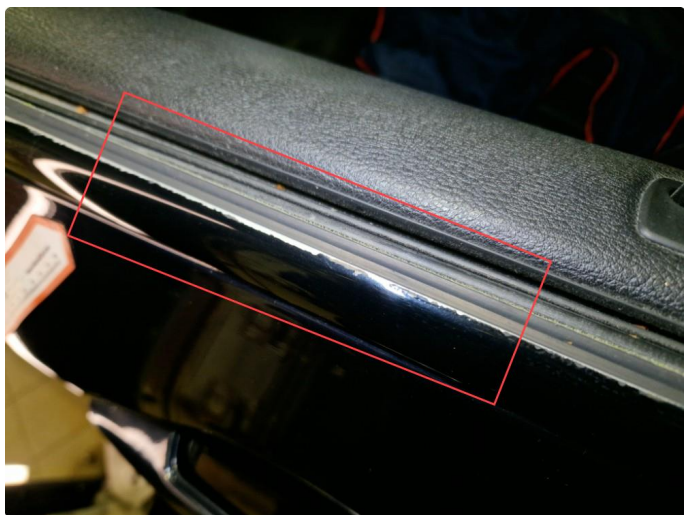


2.2 Lakkflass nedre pyntelist v-framdør.



2.2 Lakkflass nedre pyntelist v-framdør.



2.3 Flere rustbobler nedre fremre og bakre del v-framdør.

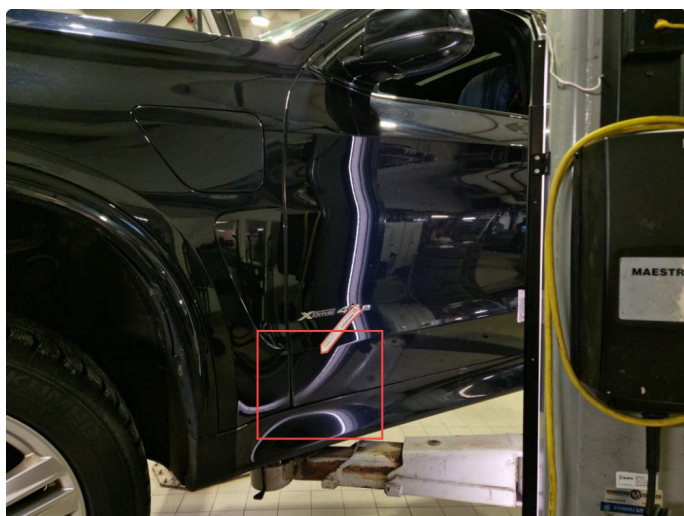

2.3 Flere rustbobler nedre fremre og bakre del v-framdør.



2.3 Flere rustbobler nedre fremre og bakre del v-framdør.




2.3 Flere rustbobler nedre fremre og bakre del v-framdør.




2.3 Flere rustbobler nedre fremre og bakre del v-framdør.



2.4 Rust nedre fremre del hframdør.

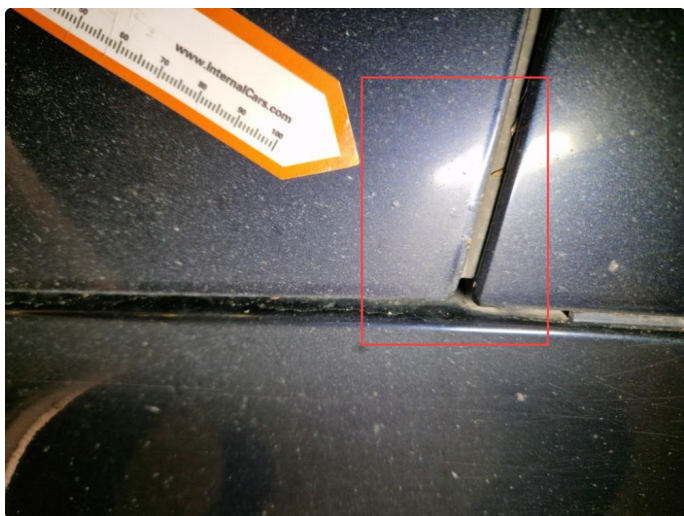

2.4 Rust nedre fremre del hframdør.

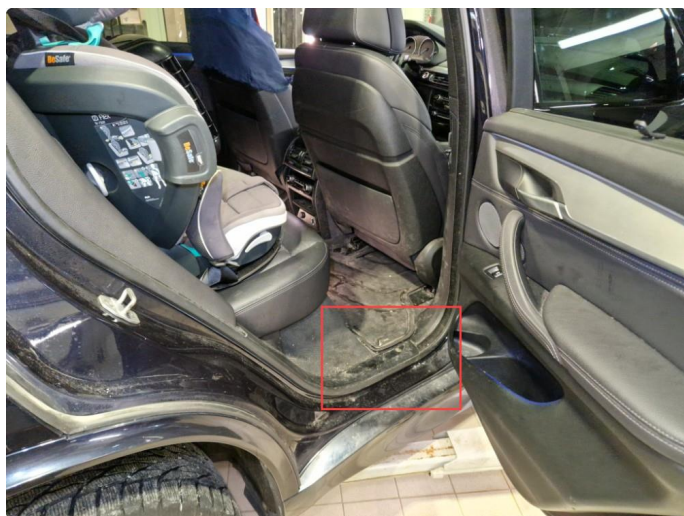

2.5 Slitt innstegslist h+v bak.



2.5 Slitt innstegslist h+v bak.




2.5 Slitt innstegslist h+v bak.



2.5 Slitt innstegslist h+v bak.



2.6 Liten p-bulk h-side bakluke.

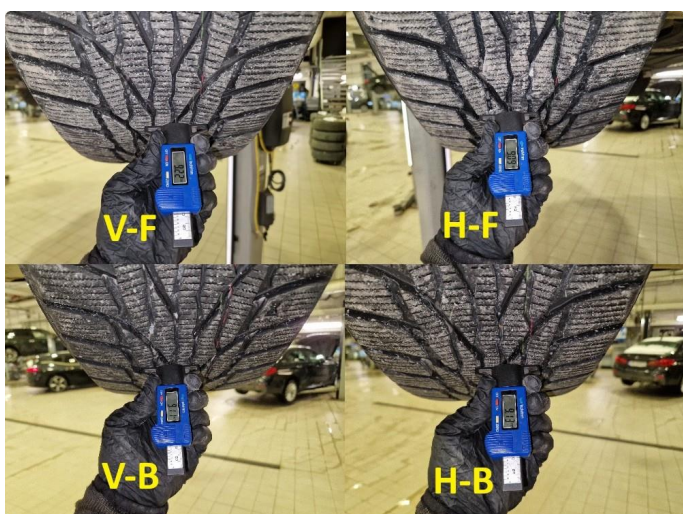

2.7 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst
27.11.2025, 125.431km.




2.8 Noen merker på støtfanger bak.




2.8 Noen merker på støtfanger bak.




2.8 Noen merker på støtfanger bak.

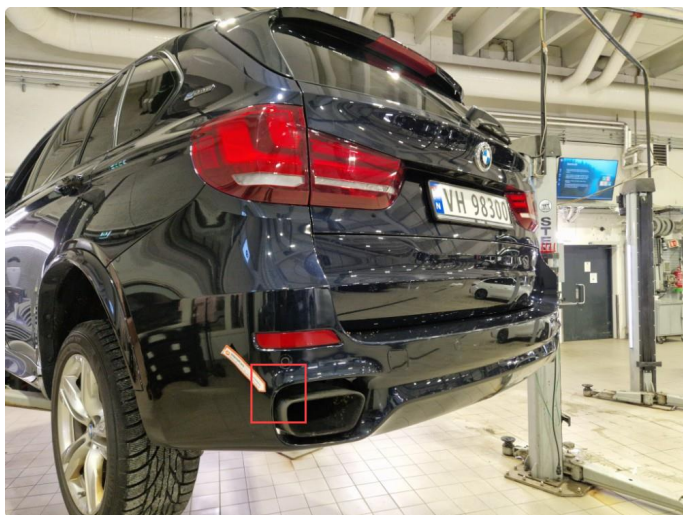


2.8 Noen merker på støtfanger bak.

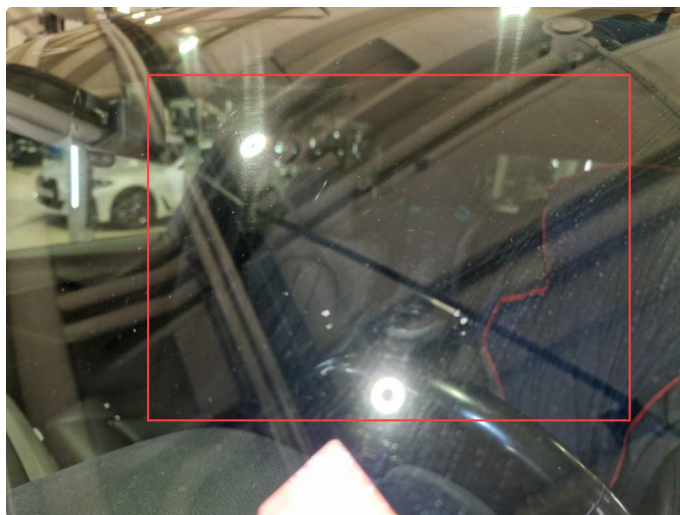


2.9 Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå. 1 Stk steinsprut h-side som er reparert tidligere.

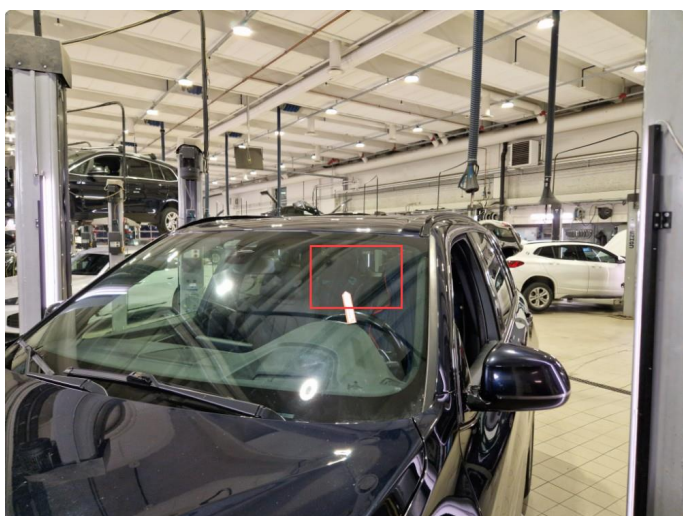

2.9 Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå. 1 Stk steinsprut h-side som er reparert tidligere.

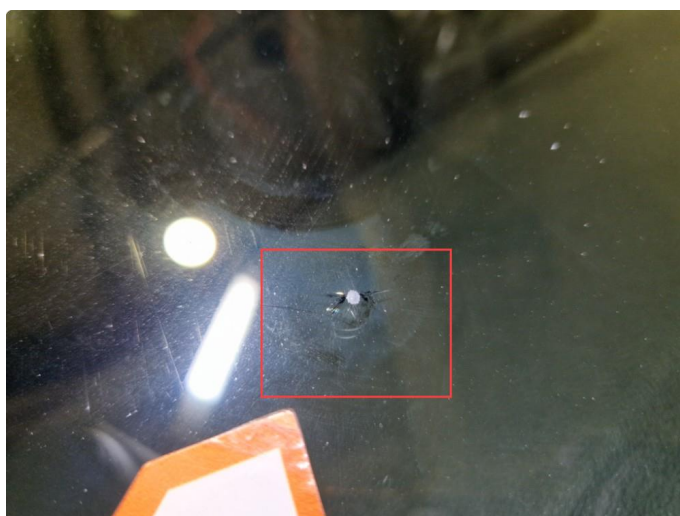

2.9 Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå. 1 Stk steinsprut h-side som er reparert tidligere.

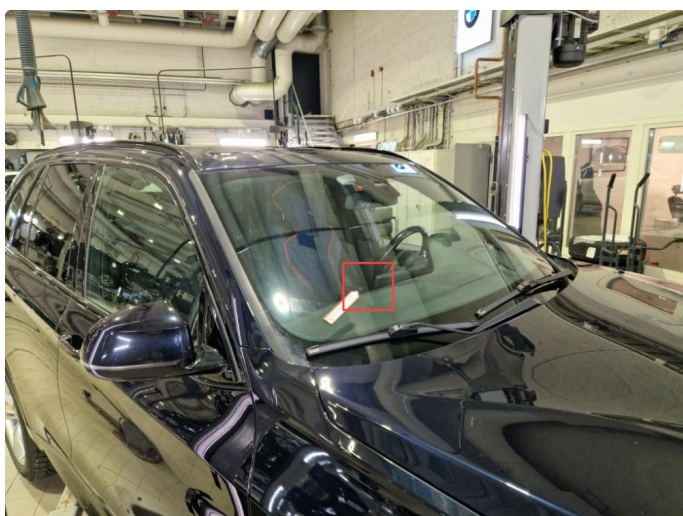

2.9 Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå. 1 Stk steinsprut h-side som er reparert tidligere.




3.1 Løs flexikobling eksos.



3.1 Løs flexikobling eksos.




3.1 Løs flexikobling eksos.

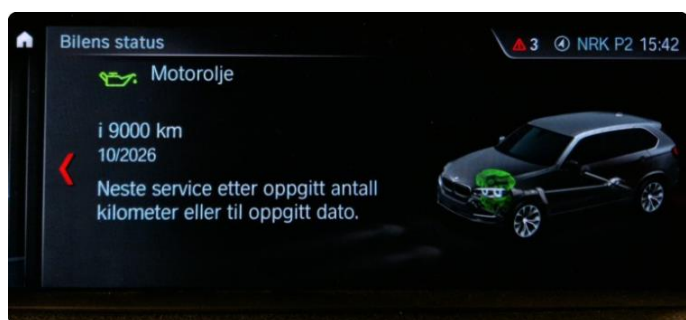


3.2 Neste service 10.2026 / 9.000km, hva som først inntreffer.



3.2 Neste service 10.2026 / 9.000km, hva som først inntreffer.

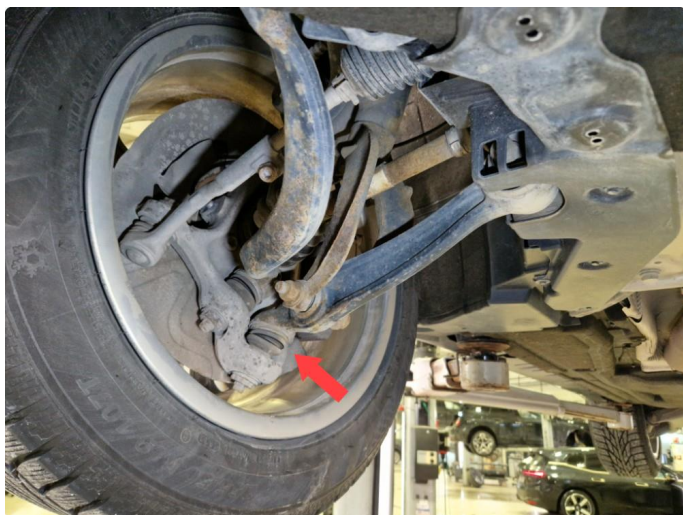

4.1 Slakke nedre ytre opphengskule h+v side fram.

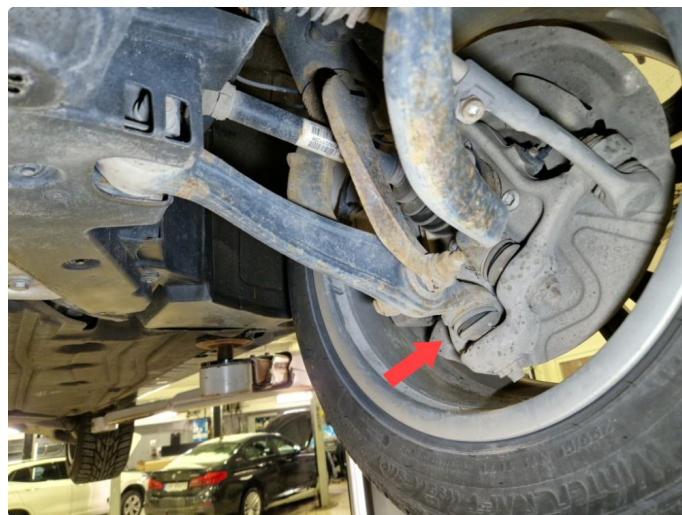


4.1 Slakke nedre ytre opphengskule h+v side fram.



4.1 Slakke nedre ytre opphengskule h+v side fram.



5.1 Slitte bremseskiver bak, målt til 4mm. Bremseskiver OK.

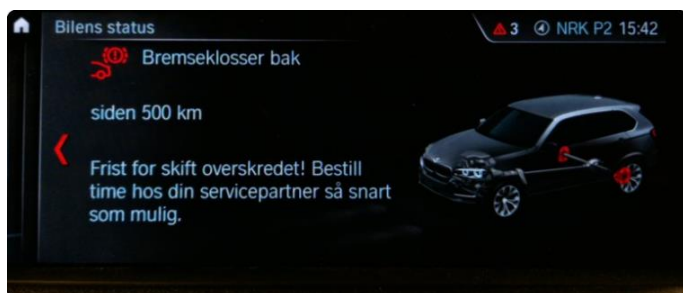

5.1 Slitte bremseskiver bak, målt til 4mm. Bremseskiver OK.




5.1 Slitte bremseskiver bak, målt til 4mm. Bremseskiver OK.



5.2 Rust / slitte bremseskiver fram + noe pulsering. Bremseskiver målt til 5mm.



5.2 Rust / slitte bremseskiver fram + noe pulsering. Bremseskiver målt til 5mm.

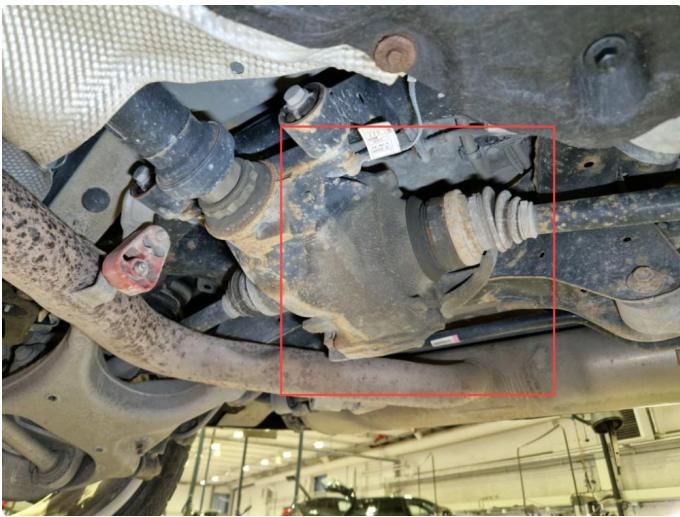


6.1 Lekkasje sim-ring utgående aksel v-side bakre differensial.



7.1 Noe merker i dørtrekk, høyre bakdør.



7.1 Noe merker i dørtrekk, høyre bakdør.

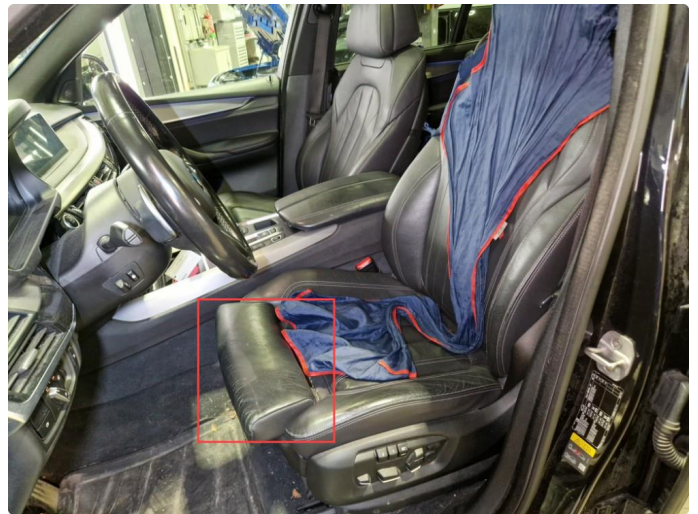

7.2 Slitasje førersete.



7.2 Slitasje førersete.





7.3 Funksjonsfeil motor/glideskinner. Ulyder / feilfunksjon panoramatak / innertrekk.









7.4 Slitte knapper






7.4 Slitte knapper

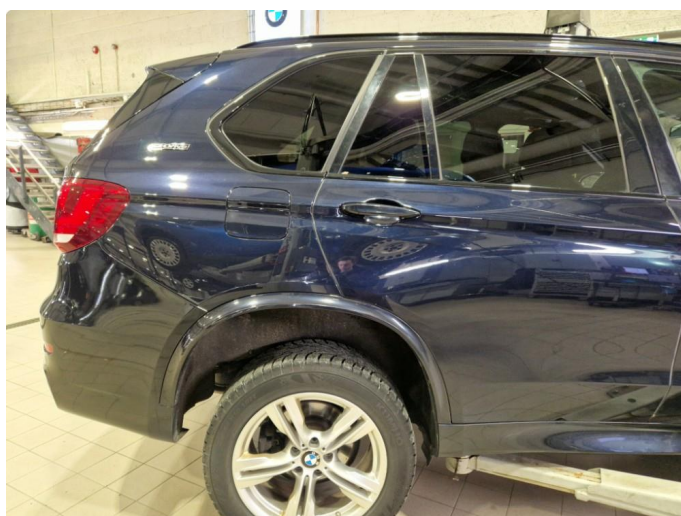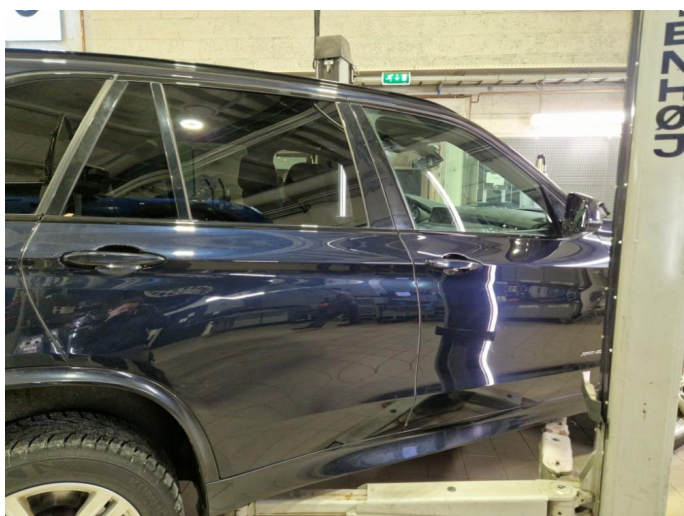

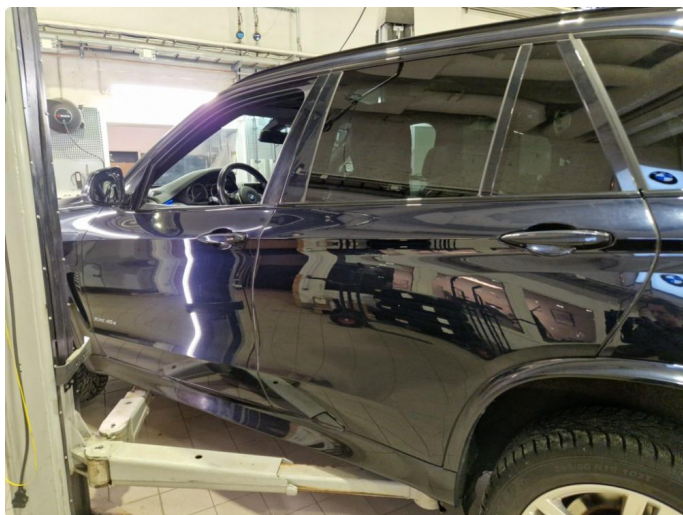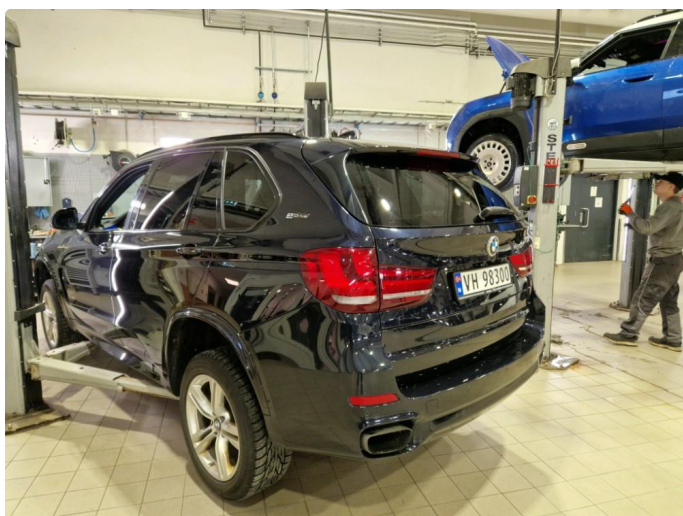

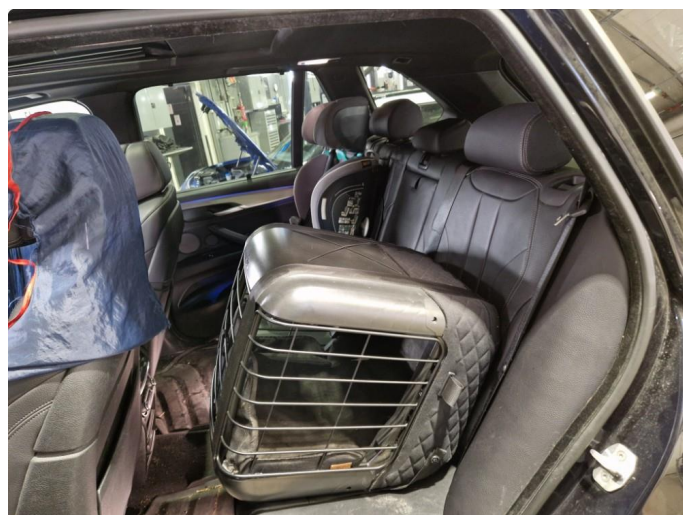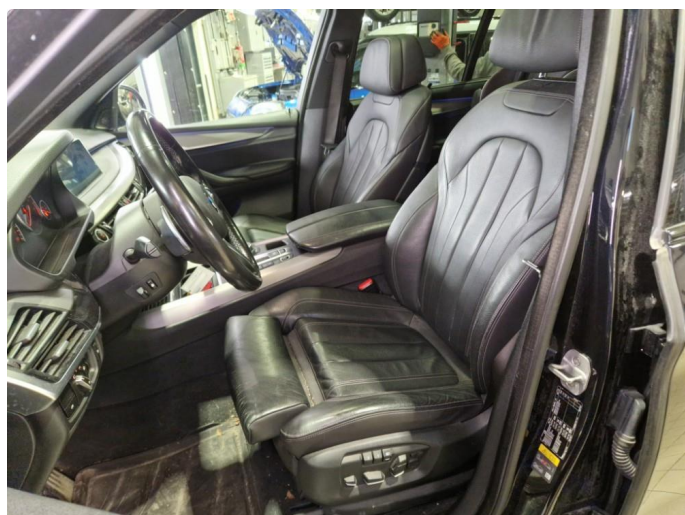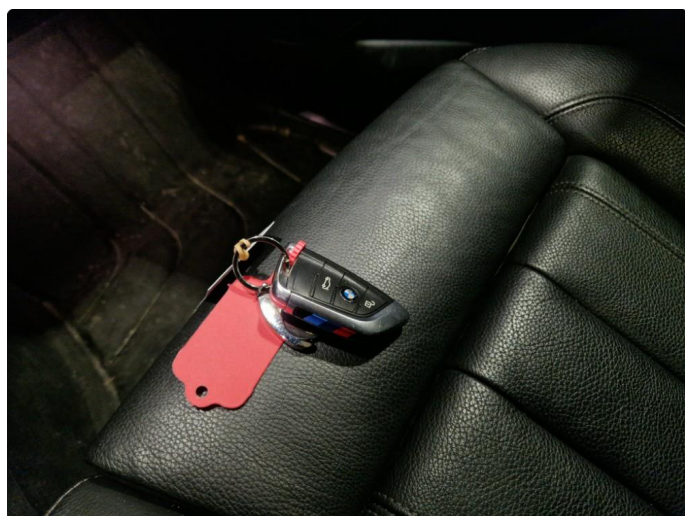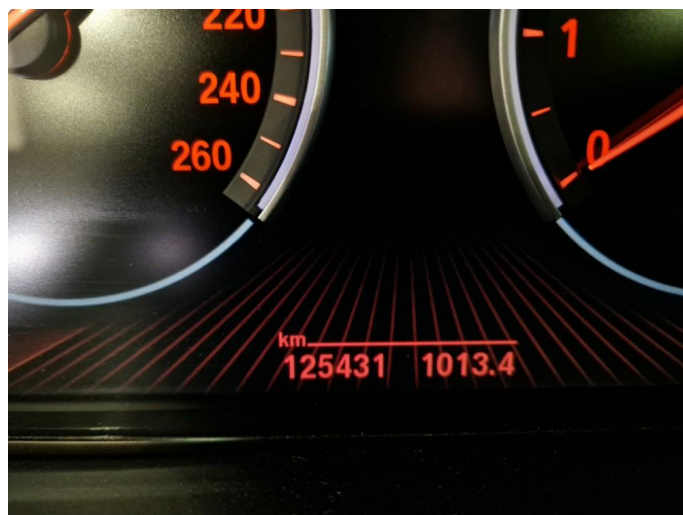

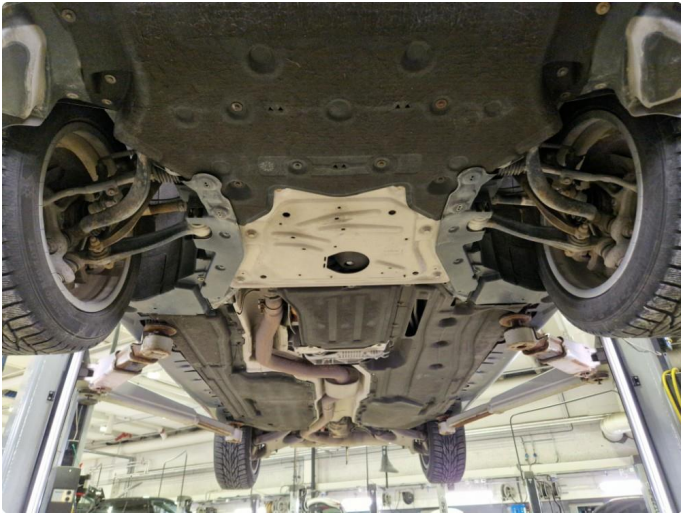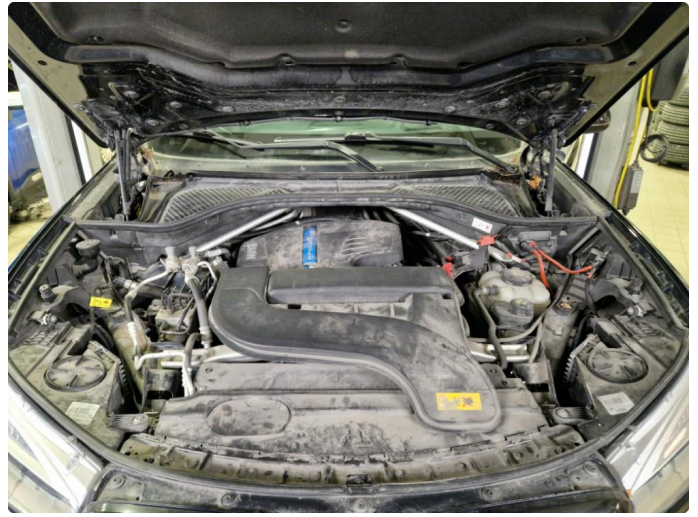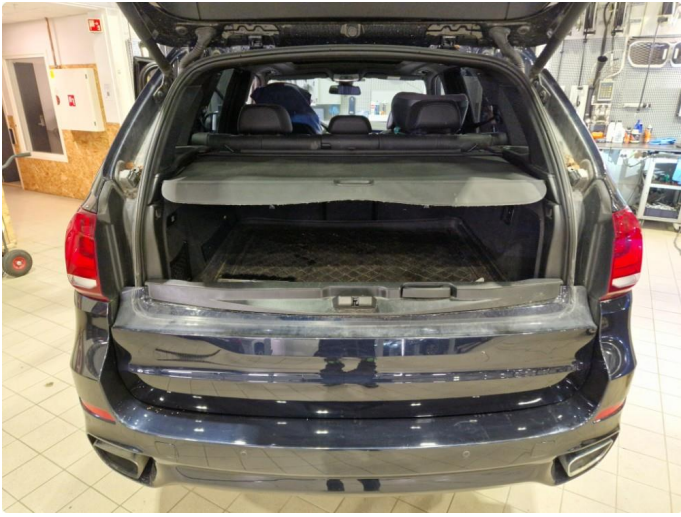

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 5, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 17, 2022
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,6	5,5	2,1	2
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9,2	9,1	9,1	9,1
BREMSESKIVER (MM)	26,9	26,9	17,9	17,9
BREMSEKLOSSER (MM)	5	5	4	4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
11.10.2024	109104
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
07.10.2022	85379
16.11.2021	73566
23.11.2020	54829
04.09.2019	27449
06.06.2018	7

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsesystem
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsesvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Solblending panoramatak
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.