

VOLVO XC90 / L 4WD

TESTDATO: 17.09.2026

KODE: 2120473



PD72251



88 400 KM



27.10.2021

Førstegang registrert



Hybr(B)

CHASSISNR: YV1LFBMVD1764386

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 27.10.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Bulk med skrap - rettet og flekket	midten - høyre foran
1.2 Skjermer	Skrap i skjermutbygger - lakkert	venstre bak
1.3 Skjermer	Penslet	venstre foran
1.4 Dekk/Felger	Skrap i felg, felg satt på vinterhjul	høyre foran
1.5 Dekk/Felger	Skrap i felg, felg satt på vinterhjul	høyre bak
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Forstilling	4-hjulsmåling/forstillingskontroll - Utført	
3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
3.1 Opplysninger	øvrige opplysninger	
3.2 Annet	øvrige feil	



1.1 Bulk med skrap - rettet og flekket



1.1 Bulk med skrap - rettet og flekket



1.2 Skrap i skjermutbygger - lakkert



1.3 Penslet




1.4 Skrap i felg, felg satt på vinterhjul





1.5 Skrap i felg, felg satt på vinterhjul




1.5 Skrap i felg, felg satt på vinterhjul

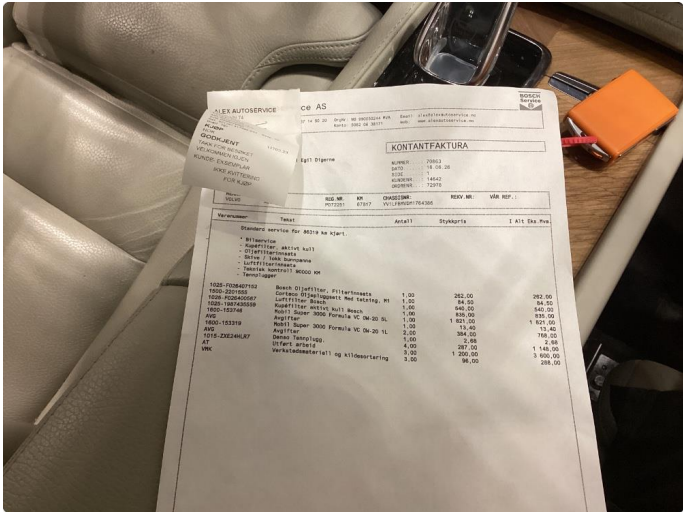

3.1 Øvrig opplysninger

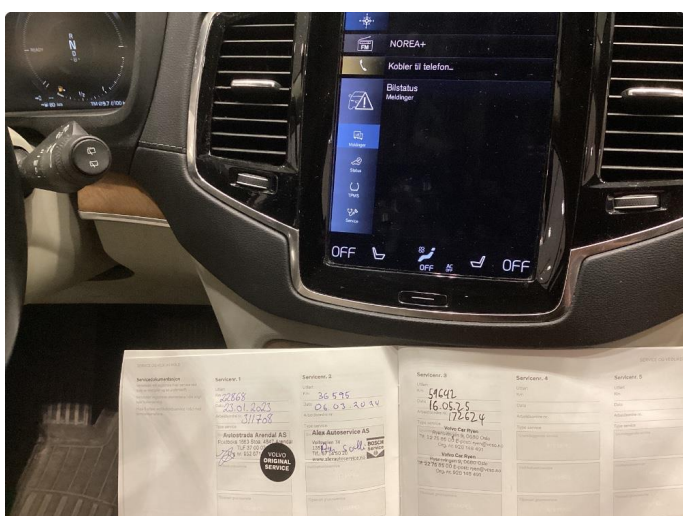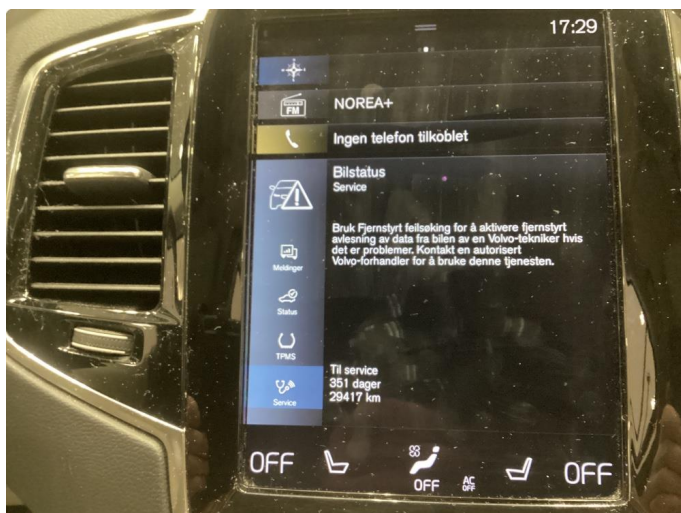

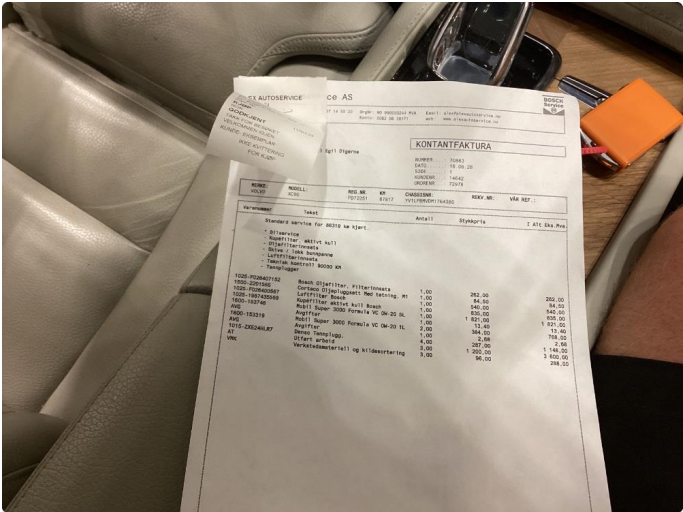

Autostrada Arendal AS Arendalen 48 4848 Arendal 37 00 03 00		Kunde Autostrada			
		Kjøretøyets identifikasjonsnummer R001781			
		Taksider 368			
		Kunde leideseddel 3.3.20 11:00			
Registreringsnummer F072281		Kjøretøysnummer Vulvo : XC90 : 2016 : Trekk på alle hjul Twin Engine			
		Kilometerstand: 101 100 km			
Følger eller ønske til kontroll av justering					
Bak akling	Camber	Fer	Måldata	Faktisk	
		Venstre	-2°00'	0°48'	-2°18'
		Høyre	-2°04'	0°48'	-1°58'
	Kryss	Venstre	0°00'	0°00'	-0°18'
		Venstre	0°23'	0°00'	0°00'
		Høyre	0°07'	0°00'	0°00'
	Total	0°30'	0°12'	0°12'	
		Geometrisk drivaksling	0°08'	0°00'	0°00'
		Camber	Venstre	-1°30'	0°38'
	Høyre		-1°40'	0°38'	-1°38'
Kryss	Venstre		0°12'	0°00'	0°00'
	Venstre	0°14'	0°42'	0°14'	
	Høyre	0°01'	0°42'	0°01'	
Kryss		0°12'	0°00'	0°12'	
Høyre		Venstre	0°22'	0°00'	0°22'
	Høyre	0°21'	0°00'	0°18'	
	Differensialhjul for spor	Venstre	0°02'	0°00'	0°08'
Høyre		0°10'	0°00'	0°00'	
Splicing		Venstre	0°10'	0°00'	0°00'
	Høyre	0°10'	0°00'	0°00'	
	Total	0°31'	0°12'	0°11'	
Tilbakeløp	Venstre	0°00'	0°00'	0°00'	
	Høyre	0°10'	0°00'	0°00'	
	Total	0°31'	0°12'	0°11'	
Maks. rattsløp	Venstre	0°00'	0°00'	0°00'	
	Høyre	0°10'	0°00'	0°00'	
	Total	0°31'	0°12'	0°11'	
Høyre	Venstre	0°00'	0°00'	0°00'	
	Høyre	0°00'	0°00'	0°00'	
	Total	0°00'	0°00'	0°00'	

V O L V O

CERTIFIKAT

Hälsotillstånd för högspänningsbatteri

Datum: 2026-06-25

Fordonsgenombastningsnummer (VIN): VYLFBHNDM1764388
Registerningsnummer: PD72251
Modell: XC90 II 2021
Kilometer: 88 400 Km
Verkstadsnamn: Autostrada Arendal AS

Batteriets hälsotillstånd: 90 % *

Definition av hälsotillstånd

Batteriets hälsotillstånd är den tillgängliga cykelbara kapaciteten vid 25°C jämfört med den nominella kapaciteten (följer av fysiklagar). Det beräknade batteritillståndet baseras på det uppmätta värdet av batteriets cykelbara kapacitet och den förväntade nedbrytningsgraden. Batteriets användningsmönster påverkar den cykelbara kapaciteten.

* Fjärrmätning

Värdet som anges för högspänningsbatteriets hälsotillstånd är baserat på data drivena estimat i fordonet och den förväntade batteriförbrukningsgraden. Estimaten ligger bero på batteriets tillgängliga användningsmönster och andra faktorer. Det angivna värdets exakthet förväntas vara inom +/- 3%. Högspänningsbatteriets hälsotillstånd för batterier med hälsotillstånd över 10% och +/- 5% hälsotillståndsvärdena för batterier med mindre än 10% hälsotillstånd. Det rekommenderade batterihälsotillståndet är min en förutsägelse eller en garanti av framtida batterihälsa och batteriets hälsa kommer att förändras med tiden. Batterihälsa och förbrukningshastigheten kan påverkas av många faktorer, inklusive men inte enbart begränsat till omgivningstemperatur och laddningsmönster. För information om ett batters batterihälsa och prestanda, vädigen se användarmanualen.



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2026
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	9	9	9	9
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9	9	9	9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
16.06.2026	87817
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
16.05.2025	59642
06.03.2024	36595
23.01.2023	22868

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.