

MERCEDES-BENZ G 400 D / 463A 330 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 26.06.2026

KODE: 2061281



ZZ33686



74 948 KM



02.05.2022

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: W1N4633501X427612

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 02.05.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe bruksmerker i lakk.	
1.2 Skjermer	Div.riper v.bakskjerm delvis igjennom lakksjikt.	
1.3 Skjermer	Oppstripet hjulbuelist h.bak.	
1.4 Dekk/Felger	Mindre skade på 1stk vinterfelg.	
1.5 Støtfanger	Div.riper/mindre skader støtfanger bak.	
1.6 Støtfanger	Noe riper høyre fangerhjørne foran.	
2. INTERIØR		
2.1 Dørtrekk	Div. rifter/skader i begge dørtrekk bak, se vedlagte bilder.	



1.2 Div.riper v.bakskjerm delvis igjennom lakksjikt.



1.2 Div.riper v.bakskjerm delvis igjennom lakksjikt.



1.3 Oppstripet hjulbuelist h.bak.



1.4 Mindre skade på 1stk vinterfelg.



1.4 Mindre skade på 1stk vinterfelg.



1.5 Div.riper/mindre skader støtfanger bak.



1.5 Div.riper/mindre skader støtfanger bak.



1.5 Div.riper/mindre skader støtfanger bak.



1.5 Div.riper/mindre skader støtfanger bak.



1.5 Div.riper/mindre skader støtfanger bak.



1.5 Div.riper/mindre skader støtfanger bak.



1.6 Noe riper høyre fangerhjørne foran.



1.6 Noe riper høyre fangerhjørne foran.



2.1 Div. rifter/skader i begge dørtrekk bak, se vedlagte bilder.




2.1 Div. rifter/skader i begge dørtrekk bak, se vedlagte bilder.



2.1 Div. rifter/skader i begge dørtrekk bak, se vedlagte bilder.







2.1 Div. rifter/skader i begge dørtrekk bak, se vedlagte bilder.

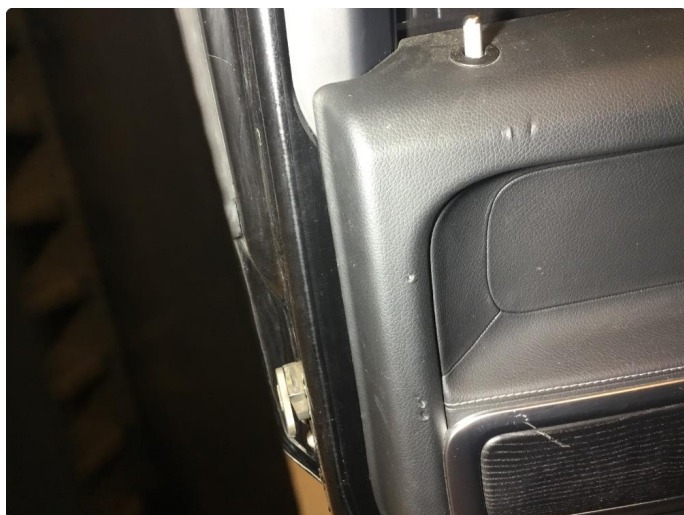

2.1 Div. rifter/skader i begge dørtrekk bak, se vedlagte bilder.



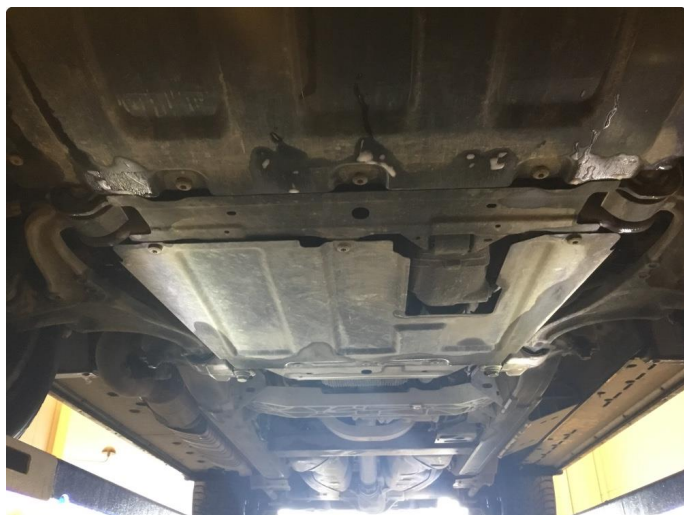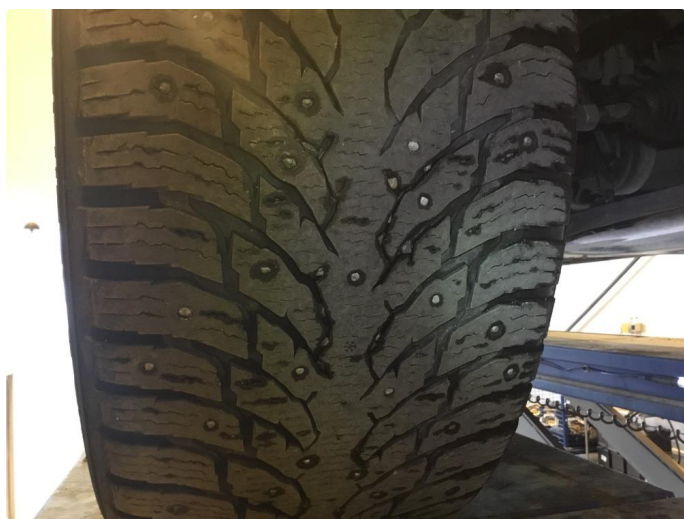

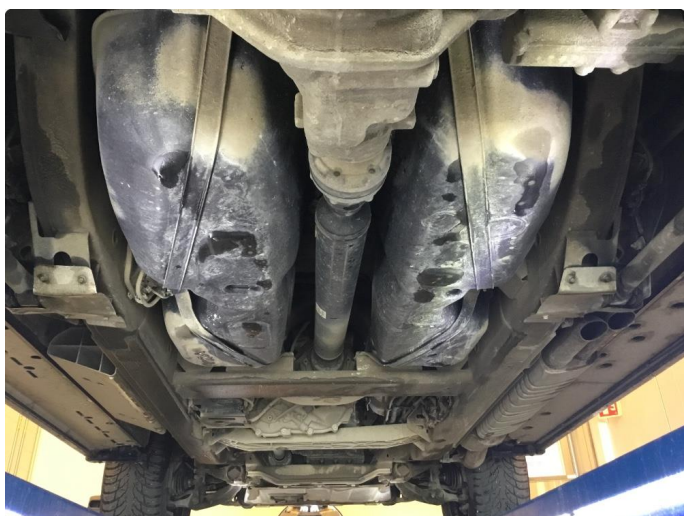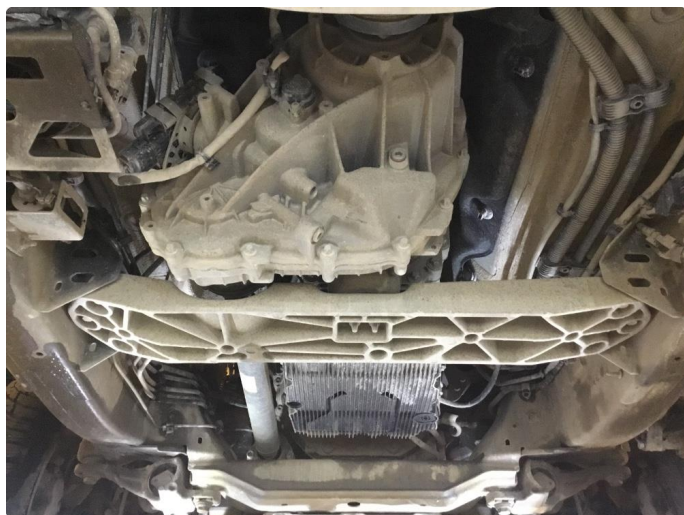

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 49, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 36, 2020
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,8	4,8	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,7	6,3	6,4	6,3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

KOMMENTAR

Bilen er normal med tanke på bruksmerker som steinsprut, småbulker og striper i henhold til alder og kjørte km. Gjelder både innvendig og utvendig av bilen.
Piggdekk vinter.

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✖ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✖ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.