

OPEL ASTRA SPORTS TOURER / P-J/SW 101 HK MANUELL  
2WD

TESTDATO: 24.09.2026

KODE: 2127320

 XN39657

 162 336 KM

 24.02.2014  
Førstegang registrert

 Bensin

CHASSISNR: W0LPC8EB2E8032695

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 10.05.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



| Punkt                                   | Beskrivelse                                   | Plassering        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. IDENTITET</b>                     |                                               |                   |
| 1.1 Nøkler                              | Den ene nøkkelen/sender har ødelagte knapper. |                   |
| <b>2. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b> |                                               |                   |
| 2.1 Diagnose                            | Motorlampe lyser, overslag fra coilpakke.     |                   |
| <b>3. EKSTERIØR</b>                     |                                               |                   |
| 3.1 Lakk                                | generelt mye riper og småbulker               |                   |
| 3.2 Bakluke                             | rust/korrosjon                                |                   |
| 3.3 Korrosjon                           | generelt mye rust                             |                   |
| 3.4 Vinduspussere/-spyler               | utslitte pusserblader                         | bak               |
| 3.5 Verktøy/nødutstyr                   | Hengerfeste er bøyd framover                  | bak               |
| 3.6 Terskler/innlastningssone           | noen riper og småbulker                       | venstre foran     |
| 3.7 Støtfanger                          | Skrammer.                                     | bak               |
| 3.8 Støtfanger                          | Skrammer.                                     | foran             |
| 3.9 Støtfanger                          | Feste har rustet.                             | høyre foran       |
| 3.10 Tak                                | riper                                         |                   |
| 3.11 Kanal                              | bulk med lakkskade                            | høyre             |
| 3.12 Kanal                              | zinkslipp                                     | begge foran       |
| <b>4. LYS</b>                           |                                               |                   |
| 4.1 Lys foran                           | fjernlys- feil innstilling                    | høyre foran       |
| 4.2 Lys foran                           | nærlys- feil innstilling                      | venstre foran     |
| 4.3 Lys bak                             | lyser ikke                                    | indre - høyre bak |
| 4.4 Retningslys                         | vann/dugg                                     | venstre - midten  |
| <b>5. MOTOR</b>                         |                                               |                   |
| 5.1 Drivstoffanlegg/-ledninger          | rust på drivstoffrør                          |                   |
| 5.2 Drivstoffanlegg/-ledninger          | dårlig feste drivstofftank                    | begge             |
| 5.3 Eksosanlegg                         | eksosrør innfestning defekt/mangler           |                   |
| 5.4 Kjølesystem/vannpumpe               | øvrige feil                                   |                   |
| 5.5 Service                             | trenger service                               |                   |
| 5.6 Motor                               | oljelekkasje i forkant                        |                   |
| 5.7 Motor                               | ujevn gange                                   |                   |
| 5.8 Motor                               | ulyd kald motor                               |                   |
| <b>6. HJULOPPHENG/STYRING</b>           |                                               |                   |
| 6.1 Fjærer/støtdemper                   | støtdemper lekkasje                           | høyre bak         |
| <b>7. BREMSER</b>                       |                                               |                   |
| 7.1 Parkeringsbrems                     | forskjell i bremsekraft>50% av høyeste verdi  | venstre bak       |
| 7.2 Parkeringsbrems                     | ligger på                                     | venstre bak       |
| 7.3 Rør/slanger                         | bremserør skadet                              | begge bak         |
| <b>8. GIR OG DRIVLINJE</b>              |                                               |                   |
| 8.1 Differensial                        | svetter                                       |                   |



2.1 Motorlampe lyser, overslag fra coilpakke.



3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker




3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker




3.1 Generelt mye riper og småbulker

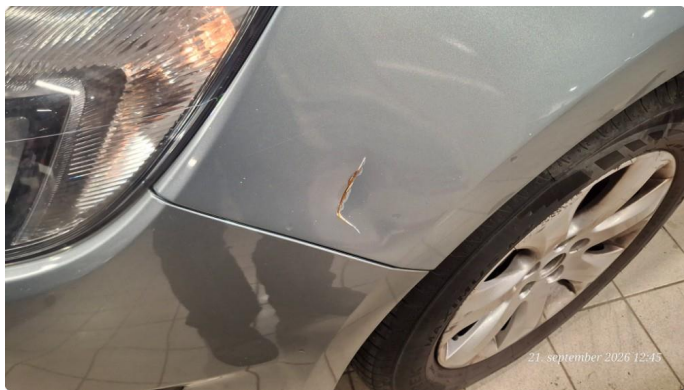

3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker

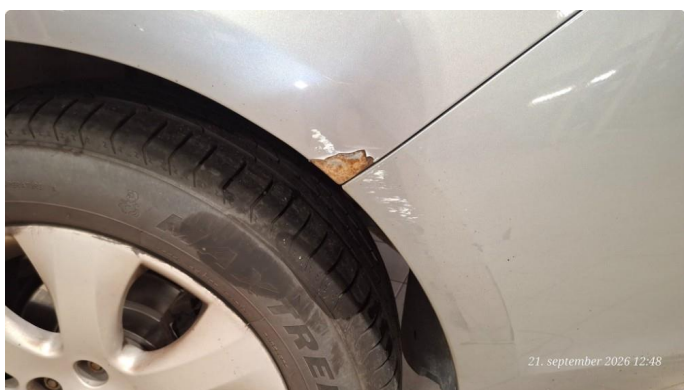

3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.2 Rust/korrosjon



3.2 Rust/korrosjon



3.2 Rust/korrosjon



3.2 Rust/korrosjon



3.2 Rust/korrosjon



3.3 Generelt mye rust




3.3 Generelt mye rust



3.3 Generelt mye rust



3.3 Generelt mye rust

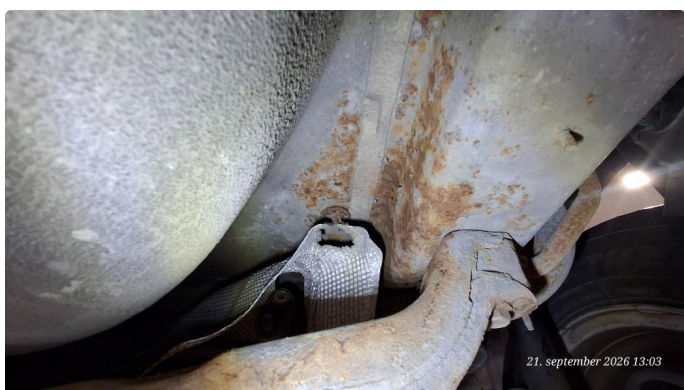

3.3 Generelt mye rust



3.3 Generelt mye rust




3.3 Generelt mye rust



3.3 Generelt mye rust



3.4 Utslitte pusserblader

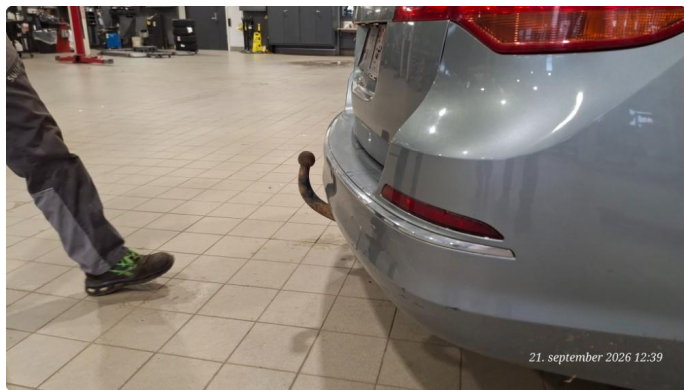

3.5 Hengerfeste er bøyd framover



3.6 Noen riper og småbulker



3.6 Noen riper og småbulker



3.7 Skrammer.



3.7 Skrammer.



3.8 Skrammer.



3.8 Skrammer.



3.8 Skrammer.



3.9 Feste har rustet.



3.10 Riper



3.10 Riper



3.10 Riper



3.10 Riper



3.11 Bulk med lakkskade



3.12 Zinkslipp



3.12 Zinkslipp



4.1 Fjernlys- feil innstilling




4.2 Nærlys- feil innstilling



4.3 Lyser ikke




4.4 Vann/dugg

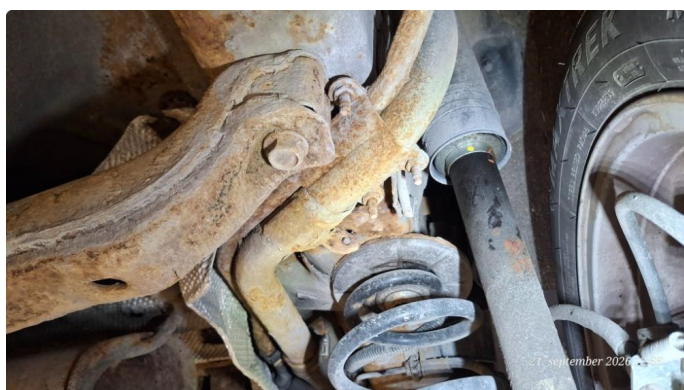

5.1 Rust på drivstoffrør



5.1 Rust på drivstoffrør

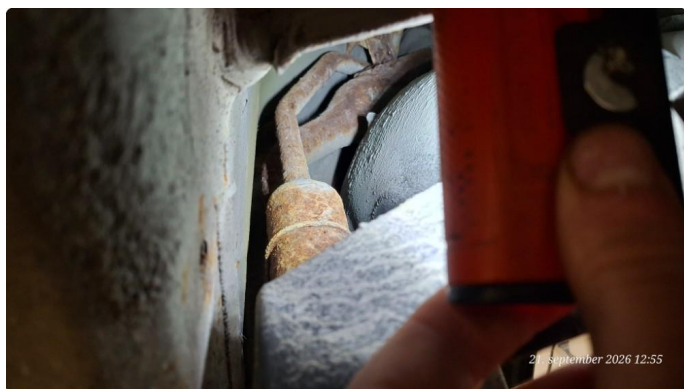

5.1 Rust på drivstoffrør



5.2 Dårlig feste drivstofftank




5.2 Dårlig feste drivstofftank



5.2 Dårlig feste drivstofftank



5.3 Eksosrør innfestning defekt/mangler

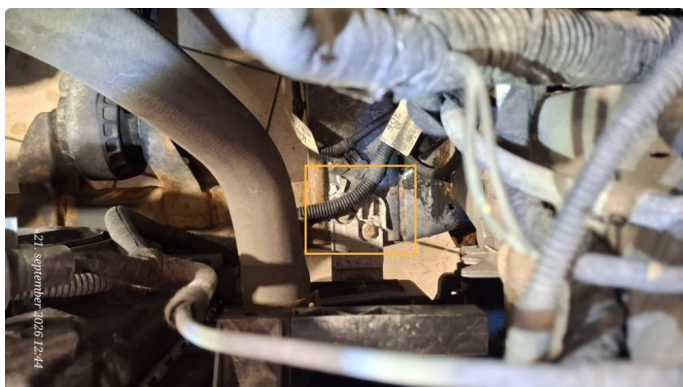

5.4 Øvrige feil




5.4 Øvrige feil




5.6 Oljelekkasje i forkant



5.6 Oljelekkasje i forkant

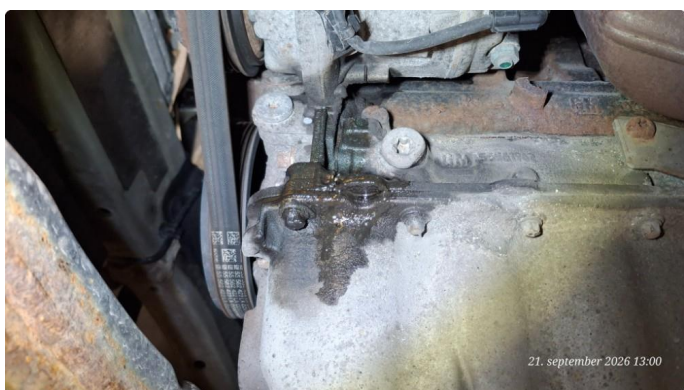

5.6 Oljelekkasje i forkant

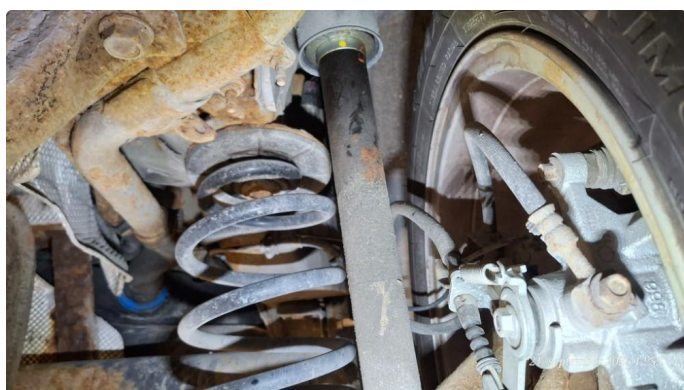

6.1 Støtdemper lekkasje



7.1 Forskjell i bremsekraft >50% av høyeste verdi



7.3 Bremserør skadet



7.3 Bremserør skadet



8.1 Svetter



### KJØRETØYDATA

|                        |     |                   |             |
|------------------------|-----|-------------------|-------------|
| ANTALL NØKLER          | 2   | ANTALL LADEKABLER | 0           |
| TIDLIGERE STØRRE SKADE | Nei | TIDLIGERE BRUK    | Normal bruk |

### PRØVEKJØRING

|            |
|------------|
| PRØVEKJØRT |
| Nei        |

### DEKK OG BREMSER

|                            |              |                            |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK | Uke 37, 2024 | PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK | Uke 42, 2022 |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|

|                              | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM) | 6             | 6           | 6           | 6         |
| MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM) | 5             | 5           | 5           | 5         |

### SERVICEINFORMASJON

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| KOMPLETT HISTORIKK |                |
| Ja                 |                |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND |
| 30.08.2024         | 136660         |

☒ **Kontrollert** | 
 ☐ **Ikke kontrollert** | 
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

**MOTOR**

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

**BREMSE**

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

**INTERIØR**

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

### Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.