

MERCEDES-BENZ SPRINTER / 906 170 HK AUTOMAT 2WD

TESTDATO: 23.06.2026

KODE: 2057806



DS27680



151 443 KM



20.12.2023

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: W1V9071351N187209

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 20.12.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

Bil er i butikk, bilder kommer.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ Ingen anmerkning

🔍 Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Lakk	Små riper og bruksmerker i lakk	
1.2	Dekk/Felger	hjul kapsel skadet	

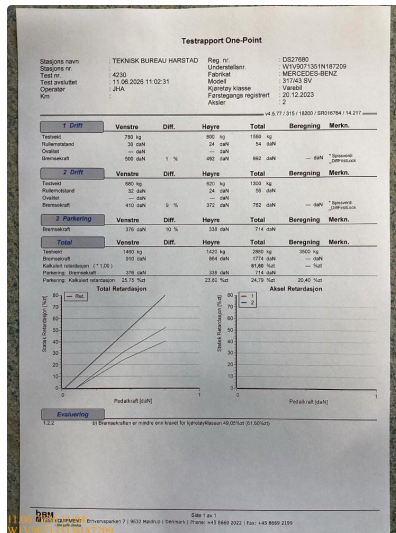


11. juni 2026 kl. 11:38

Takst DS27680

- risting i 60-80km/t
- finner kun 1 stk nøkkel.
- løse stag på ekstra fjernlys på bøyte.
- defekt høyre toppmarkør i forkant av skap. (LED).
- knekt klips på fjernkontroll til baklætt.
- skade på underkjøringshinder og endeløkkene mangler.
- bremseskiver bak under minstendil
- bremseklosser bak er mer enn halvslitte.
- frontbøyle er veldig skjev. Ser ut som bilen har kjørt inn i noe.
- er noe feil med baklætt. Går veldig tregt ned på tilt ned, som om en ventil holder den igjen.
- slitasje etter viskerblad på frontrute i tillegg til noen steinsprang.
- svetting fra tetting i bakkant av girkasse.
- liten slakk i indre styreledd på høyre side.
- stigtrinn under skap høyre side bak er løst og deformert.
- skade på plastdeksel på felg høyre side foran.
- skade på skvettlapp høyre side foran.
- ser ut som det er slakk i reimstrammer til dynamoreim siden reim ligger helt imot kanten av løpehjul.
- lakk og grunning er slitt bort under stigtrinn på

11.06.2026 11:47
 WIV9071351N187209

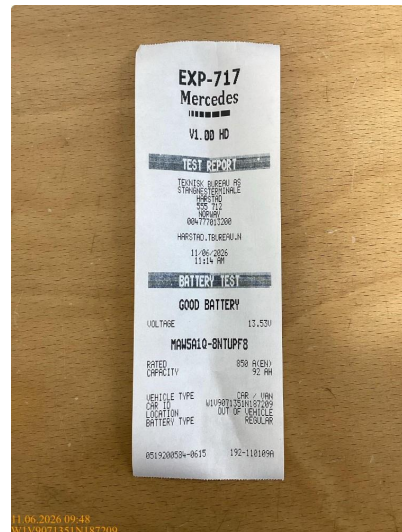

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Næring
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	65	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

✔ **Kontrollert** /
 ○ **Ikke kontrollert** /
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennermerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✖ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsesvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.